

ИНТЕРСКОЛ



EAC



011










**ПИЛА ПЕРЕНОСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
РАДИАЛЬНО-РЫЧАЖНАЯ**










ПРР-250/2000












ПРР-250/2000-2



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

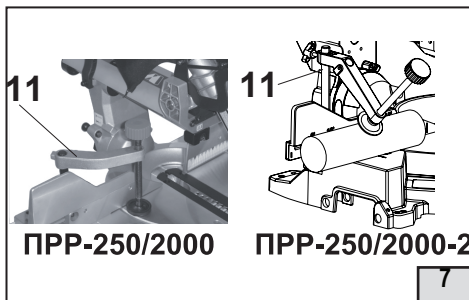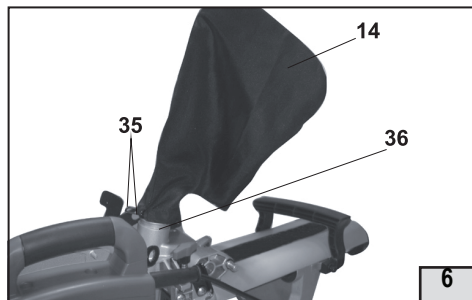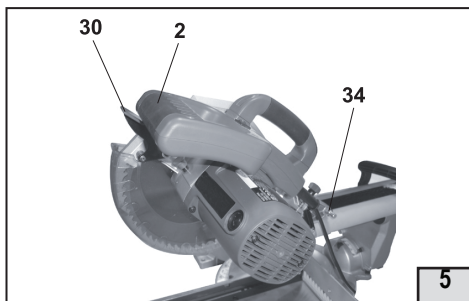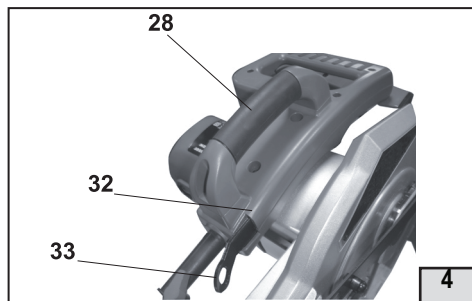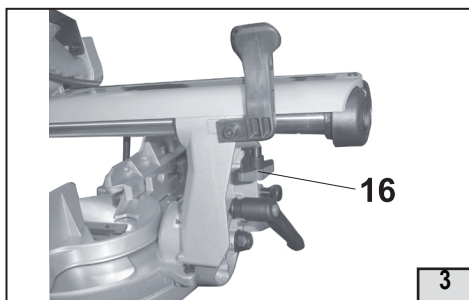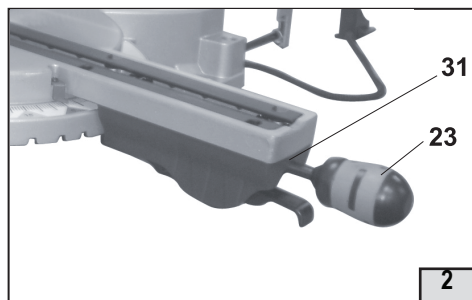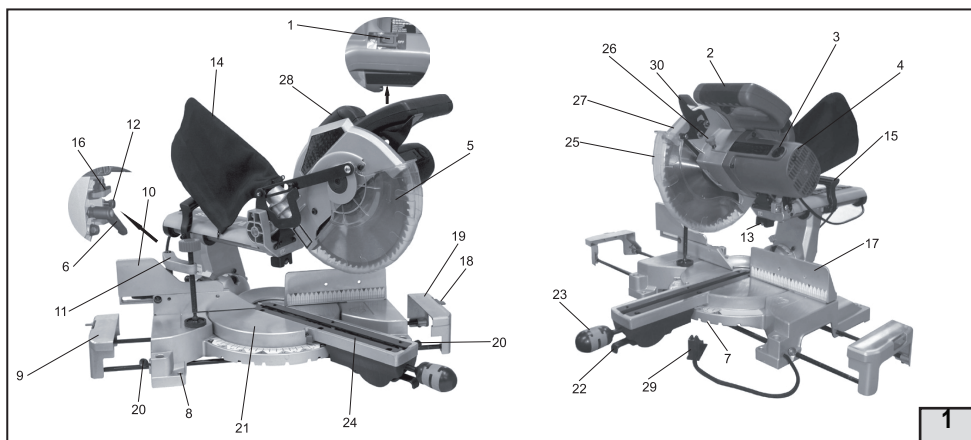

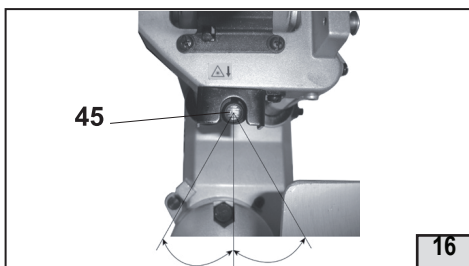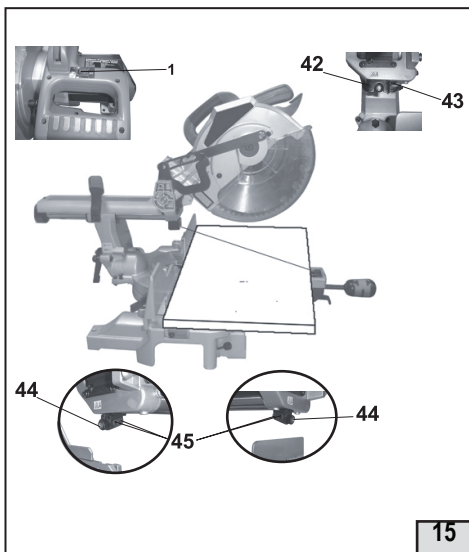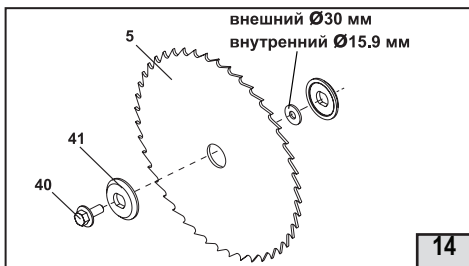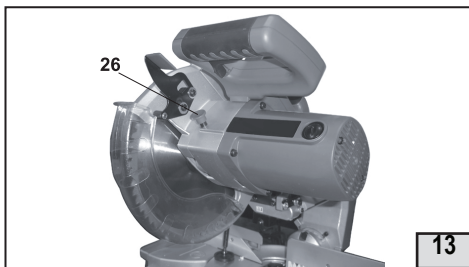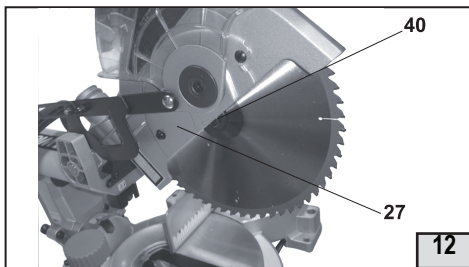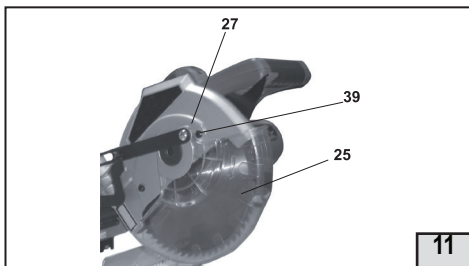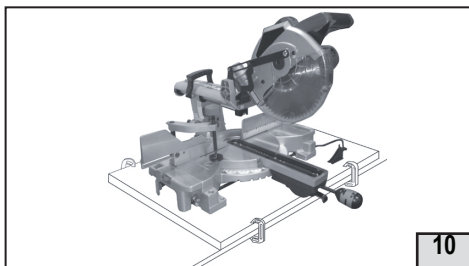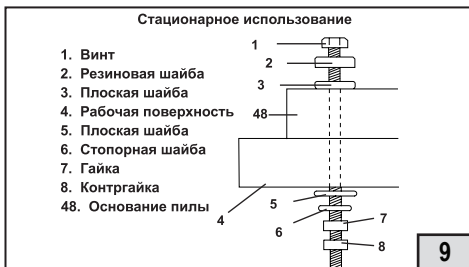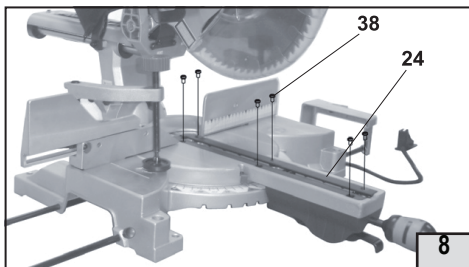

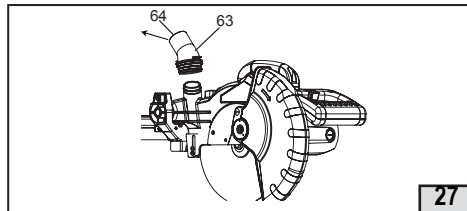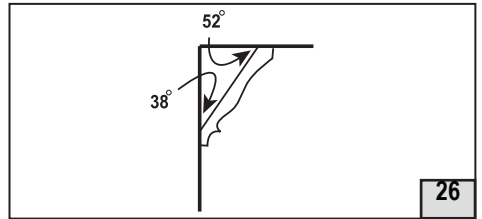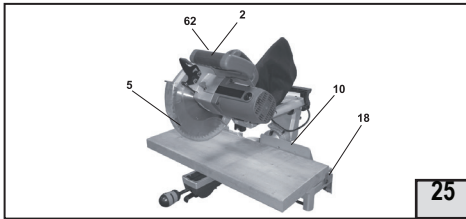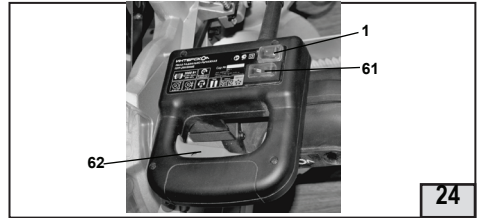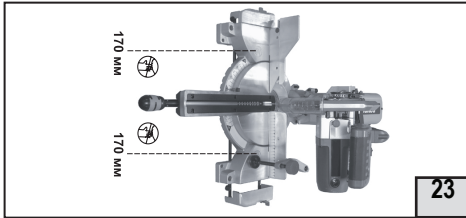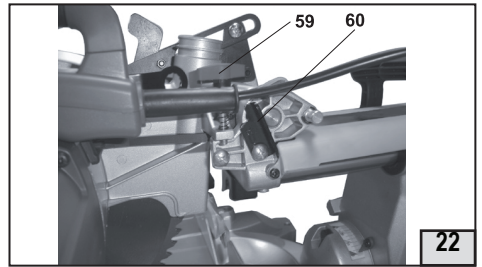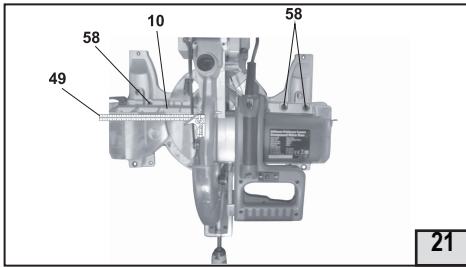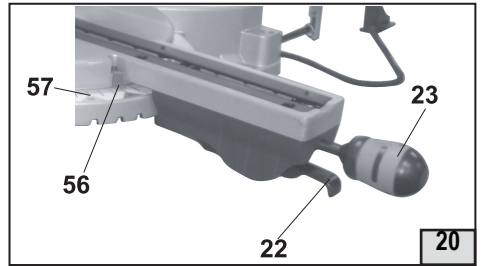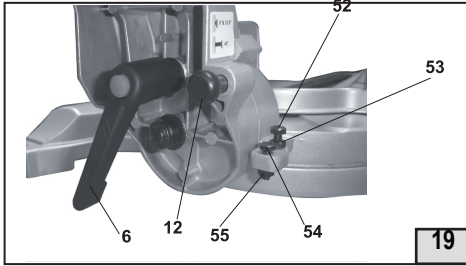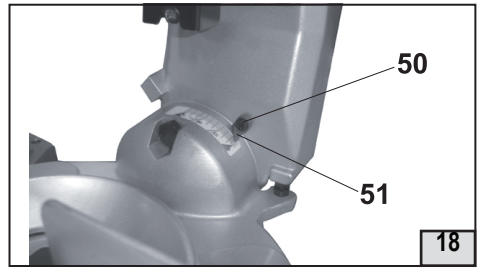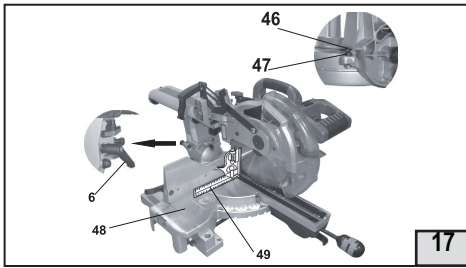

Уважаемый потребитель!

При покупке машины ручной электрической (электроинструмента):

- требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.



Перед первым включением машины внимательно изучите настоящее руководство и строго выполняйте его требования в процессе эксплуатации машины. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока службы Вашей машины.



Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии с требованиями технических условий изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации машины составляет 2 года со дня продажи её потребителю. В случае выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на машину.

Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, список которых приведён в гарантийном талоне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



ОСТОРОЖНО! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными вместе с данной электрической машиной. Невыполнение всех приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током и (или) к тяжелому телесному повреждению.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки.

Термин «электрическая машина» или «электроинструмент» в этих предупреждениях относится к вашей работающей от сети электрической машине или к аккумуляторной (беспроводной) электрической машине.

1) Безопасность рабочего места:

a) **содержите рабочее место в чистоте и с хорошей освещенностью.** Загроможденные и темные места могут приводить к несчастным случаям;

b) **не пользуйтесь электрической машиной во взрывоопасной среде, например вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, там, где в атмосфере присутствуют пары таких жидкостей, взрывоопасные газы или пыль. Машины создают искрение, которое может вызвать воспламенение пыли или паров;**

c) **не подпускайте детей и посторонних лиц к местам работы с электрической машиной.** Отвлечение внимания может приводить к потере контроля над машиной.

2) Электробезопасность:

a) **вилка электрической машины должна соответствовать розетке. Ни в коем случае не вносите никаких изменений в вилок. Не пользуйтесь никакими переходными вилок для заземляемых электрических машин. Применение не модифицированных вилок, соответствующих розетке, снижает риск поражения электрическим током;**

b) **не касайтесь заземленных поверхностей, например труб, радиаторов, электроплит и холодильников.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;

c) **не подвергайте электрические машины воздействию дождя или сырости.** При попадании воды в электрическую машину возрастает опасность поражения электрическим током;

d) **не допускайте небрежного обращения со шнуром питания. Ни в коем случае не используйте шнур питания для переноса, подтягивания или выключения электрической машины выдергиванием шнура с вилок из розетки. Не допускайте контакта шнура с источниками тепла, острыми кромками или движущимися предметами. При повреждении или перекручивании шнура возрастает опасность поражения электрическим током;**

e) **при работе с электрической машиной вне помещения пользуйтесь удлинительным шнуром наружного применения.** При использовании шнуром наружного применения снижается опасность поражения электрическим током;

f) **если приходится работать с электрической машиной в сыром месте, пользуйтесь источником питания, защищенным устройством защитного отключения (УЗО).** Применение устройств защитного отключения снижает опасность поражения электрическим током.

3) Личная безопасность:

a) **будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электрической машиной. Не пользуйтесь электрической машиной, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже малейшая невнимательность при работе с электрическими машинами может привести к тяжелому телесному повреждению;**

b) **пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Обязательно носите сред-**

ства защиты органов зрения. Применение в соответствующих условиях средств защиты, таких, как респиратор, нескользящая защитная обувь и каска или средства защиты органов слуха, снижает вероятность получения телесных повреждений;

с) **принимайте предупредительные меры на случай непреднамеренного пуска.** Перед подсоединением к источнику питания и (или) блоку аккумуляторов, при подъеме машины или ее переносе выключатель должен находиться в выключенном положении. Не держите палец на выключателе в процессе переноса электрической машины и не запятывайте машину при включенном выключателе — это может привести к несчастному случаю;

д) **перед включением электрической машины удалите любой ключ, используемый для регулировки.** Ключ оставленный на вращающейся части электрической машины может привести к телесному повреждению;

е) **избегайте потягиваний для разминки в процессе работы, в любое время сохраняйте равновесие и устойчивое положение тела** — это послужит гарантией непрерывного и устойчивого управления машиной, в том числе в неожиданных ситуациях;

ф) **носите соответствующую одежду. Не носите свободно сидящую одежду или украшения.** Держите во лосы и одежду подальше от движущихся частей машины. Свободно сидящая одежда, украшения или длинные волосы могут захватываться движущимися частями;

г) **при наличии средств, для присоединения пылеотсоса или пылесборников правильно присоединяйте и используйте эти средства.** Применение пылесборников может уменьшить опасность от воздействия пыли;

h) **не допускайте излишней самоуверенности, возникающей при частом пользовании машинами.** Самоуверенность вызывает небрежное отношение к соблюдению принципов безопасности и даже их игнорирование. Любая небрежность при работе с машиной может привести к тяжелому телесному повреждению за долю секунды.

4) Применение электрической машины и уход за ней:

а) **не прилагайте излишних усилий к электрической машине.** Пользуйтесь электрической машиной, подходящей для данной работы. Правильно выбранная электрическая машина выполнит работу эффективнее и безопаснее, без превышения установленных параметров;

б) **не пользуйтесь электрической машиной, если выключатель не включает и не выключает ее.** Любая электрическая машина, с не исправным выключателем, опасна и подлежит ремонту;

с) **перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или укладкой электрической машины для хранения обязательно отсоединяйте вилку от источника питания и (или) вынимайте аккумуляторную батарею, если иное не предусмотрено изготовителем.** Эта профилактическая мера безопасности уменьшает риск случайного (непреднамеренного) пуска электрической машины;

д) **храните электрическую машину в недоступном для детей месте. Не допускайте использования электрической машины лицами, не имеющими опыта работы с этой машиной или не ознакомленными с данными инструкциями.** В руках необученных пользователей электрические машины – опасны;

е) **ухаживайте за электрической машиной и принадлежностями к ней. Проверяйте машину на предмет несоосности или заедания движущихся частей, поломки деталей и иных неисправностей, которые могут влиять на работу электрической машины. В случае выявления поломок и (или) повреждений не используйте электрическую машину до тех пор, пока она не будет отремонтирована.** Многие несчастные случаи вызваны недостатками в обслуживании электрических машин;

ф) **содержите режущий инструмент чистым и заточенным.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее подвержены заклиниванию и легче управляются.

г) **применяйте электрическую машину, принадлежности, рабочий инструмент и т. п. в соответствии с данной инструкцией – с учетом условий и вида выполняемой рабо-**

ты. Применение электрической машины для работ, для которых она не предназначена, может привести к опасным ситуациям;

h) **содержите рукоятки и поверхности захвата в чистоте, не допуская наличия на них масла или смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захвата не обеспечивают безопасного обращения с электрической машиной и безопасного управления ею в неожиданных ситуациях.

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАДИАЛЬНО-РЫЧАЖНЫХ ПИЛ

1. Перед началом работ наденьте защитные очки.
 2. Не работайте с пилой без защитного кожуха.
 3. Не работайте пилой в помещениях, в которых находятся горючие жидкости и газы.
 4. Перед работой проверьте пильный диск на отсутствие у него трещин и повреждений. Немедленно замените поврежденный диск.
 5. Используйте фланцы, предназначенные для данной машины.
- Не повредите вал, фланцы (в особенности установочные поверхности) и болт. Их повреждение может привести к повреждению пильного диска.
7. Убедитесь в том, что поворотное основание пилы надежно закреплено и при работе будет неподвижным.
 8. Для вашей безопасности, уберите все мелкие предметы со стола перед началом работы.
 9. Избегайте пиления по гвоздям. Проверьте и удалите все гвозди из образца перед началом работы.
 10. Перед включением убедитесь в том, что запор вала освобожден.
 11. Убедитесь в том, что нижний край диска не достает до поворотного основания.
 12. Во время работы держите рукоятку пилы крепко. Во время запуска и остановки пилы могут возникнуть резкие толчки пилы вверх или вниз.
 13. Не производите пиление "с руки". Во время пиления предмет для распиловки должен быть надежно закреплен зажимами.
 14. Категорически запрещено дотрагиваться до пильного диска во время работы. Даже контакт с боковой поверхностью диска может привести к тяжелым травмам.
 15. Нельзя пилу охватывать.
 16. Перед включением пилы пильный диск не должен касаться обрабатываемого предмета.
 17. Перед началом работ проверьте правильность хода пильного диска. Для этого включите пилу и убедитесь в том, что диск не колеблется и не виляет. В противном случае проверьте крепление диска или его балансировку.
 18. Начинайте пиление только после того, как пильный диск наберет свою максимальную скорость.
 19. Немедленно прекратите работу, если вы заметили какое-либо ненормальное изменение в работе пилы.
 20. Нельзя блокировать выключатель в положении "Вкл".
 21. Отключите пилу и выньте вилку питающего провода из розетки перед заменой диска или перед выполнением сервисных или регулировочных работ.
 22. Будьте внимательны особенно во время выполнения часто повторяющихся, монотонных работ. Не теряйте бдительность. Пилы этого не прощают.
 23. Всегда применяйте расходные материалы, рекомендованные инструкцией по эксплуатации. Использование неправильно подобранных расходных материалов может привести к серьезным телесным повреждениям.
 24. Берегите питающий шнур от повреждений. Никогда не тяните за него для отключения пилы от сети. Держите шнур вдали от огня, масел, воды и острых предметов.
 25. При работе пользуйтесь пылесборным устройством.

26. Подбирайте правильно пильные диски в зависимости от распиливаемого материала.
27. Используйте пилу для работы только с материалами, подобными древесине и алюминию.
28. Будьте особо внимательны при заклинивании диска в образце.
29. Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий инструмент, сверните и зафиксируйте шнур.

Руководство ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»

(Россия, 141400 Московская область, г/о Химки, ул. Ленинградская, 29, ИНН 5047073660) настоящим заявляет, что пилы радиально-рычажные, выпускаемые ЗАО «ИНТЕРСКОЛ», соответствуют техническим регламентам:

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- № ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сведения о сертификате смотрите на официальном сайте ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» по адресу: www.interskol.ru или на вкладыше в данном РЭ.

Изготовитель

ЗАО «ИНТЕРСКОЛ», (Россия, 141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29).

Тел. (495) 665-76-31

Тел. горячей линии 8-800-333-03-30

www.interskol.ru

Сделано в Китае.

От лица изготовителя:
Технический директор
ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»
Муталов Ф.М.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Пила переносная электрическая радиально-рычажная (далее по тексту «пила») предназначена для распиловки деловой древесины, алюминия и резки труб из ПВХ, выполнения продольных и поперечных прямых резов и резов под углом в производственных и бытовых условиях.

1.2 Пила предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

1.3 Пила соответствует техническим условиям изготовителя ТУ 483331.017.13386627-10.

1.4 Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации пилы.

В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в её конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу пилы.

1.5. Дата изготовления пилы указана на информационной табличке, в формате месяц и год.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ППР-250/2000 | ППР-250/2000-2 |
|--|--|----------------|
| Напряжение сети питания, В- | 220-240 | |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 | |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 4800 | 3000/4800 |
| Размеры пильного диска: - диаметр диска, мм - посадочный диаметр, мм - число зубьев, шт - толщина диска, мм - толщина зубьев, мм | 255 30 60 2 3 | |
| Диаметр поворотного стола, мм | 278 | |
| Фиксированные углы установки поворотного стола: - влево, град. - вправо, град. | 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45° 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45° | |
| Угол поворота рабочего стола: - влево, град. - вправо, град. | 45° 45° | |
| Угол наклона пилы, град. | 0°- 45° | |
| Наибольшие размеры пропила: Наклон 90°, скос под углом 0°, мм Наклон 90°, скос под углом ± 45°, мм Наклон 45°, скос под углом от 0°, мм Наклон 45°, скос под углом ± 45°, мм | 92 x 295 92 x 195 41 x 295 41 x 195 | |
| Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг | 17 | |
| Габаритные размеры, мм | 910x595x550 | |
| Ном. уровень звукового давления L _{pa} , дБ(А) | 91,8 | |

| | |
|--|-------|
| Ном. уровень звуковой мощности L_{wa} , дБ(А) | 104,8 |
| Погрешность K, дБ(А) | 3 |
| Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения a_{r1} , m/c^2 | 3,238 |
| Погрешность K, m/c^2 | 1,5 |
| Установленный срок службы, лет | 3 |



ВНИМАНИЕ! Электроинструмент был разработан с учетом максимального снижения шумовых характеристик, однако, в отдельных случаях максимальный уровень шума на рабочем месте может превысить 80дБ(А). В этом случае оператор должен пользоваться наушниками.

Пользуйтесь средствами звуковой защиты!

Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации измерен по методике измерения, прописанной в стандарте, и может быть использован для сравнения инструментов. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Примечание. Для точной оценки нагрузки от вибрации должны быть учтены также отрезки времени, в которые электроинструмент выключен или вращается, но действительно не выполняет работы. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки пилы входит:

| | |
|--|-------|
| Пила дисковая радиально-рычажная | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Список сервисных мастерских | 1 шт. |
| Пылесборник | 1 шт. |
| Прижим | 1 шт. |
| Ключ | 1 шт. |
| Переходник для пылесоса | 1 шт. |

4

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 КОНСТРУКЦИЯ (Рис. 1)

1. Выключатель лазерного луча.
2. Рукоятка с выключателем.
3. Щетки электродвигателя.
4. Двигатель.
5. Диск пильный.
6. Рычаг фиксатора наклона пильного блока.
7. Газ.
8. Монтажное отверстие.
9. Опора левая выдвигаемая.
10. Удлинитель бокового упора.
11. Прижим.
12. Ограничитель угла наклона.
13. Лазерный указатель.

14. Пылесборник.
15. Рукоятка для транспортировки.
16. Винт фиксатор перемещения каретки.
17. Упор боковой.
18. Упор выдвижной.
19. Опора правая выдвижная.
20. Винт фиксатор опоры выдвижной.
21. Стол рабочий поворотный.
22. Рычаг фиксированных положений рабочего стола.
23. Ручка поворота стола.
24. Вставка стола.
25. Кожух нижний защитный.
26. Кнопка блокировки шпинделя.
27. Кожух верхний защитный.
28. Рукоятка для транспортировки.
29. Колпачок защитный пильного диска.
30. Рычаг блокировки нижнего защитного кожуха.

4.2 СБОРКА



ВНИМАНИЕ! Для собственной безопасности никогда не включайте вилку станка в розетку источника питания до окончания сборки и изучения руководства по эксплуатации и правил техники безопасности.

Переместите все собираемые части пилы на желаемое рабочее место. Соблюдайте все инструкции по сборке пилы. Собирать пилу лучше вдвоем.

4.2.1 УСТАНОВКА РУЧКИ ПОВОРОТА СТОЛА (Рис. 2).

Вставьте и вкрутите ручку (23) в отверстие (31), расположенное в передней части поворотного стола.

4.2.2 РАЗБЛОКИРОВКА КАРЕТКИ (Рис. 3).

Перед началом работы ослабьте винт перемещения каретки (16), расположенный на нижней части каретки. Перед транспортировкой или хранением необходимо зафиксировать каретку винтом.

4.2.3 ТРАНСПОРТИРОВКА.

Чтобы избежать повреждений, никогда не переносите пилу за рукоятку выключателя и за другие части, не предназначенные для этих целей, пользуйтесь только рукоятками для транспортировки (15) и (28).

4.2.4 ХРАНЕНИЕ КЛЮЧА ПИЛЬНОГО ДИСКА (Рис. 4).

Для удобства хранения и предотвращения потери ключа (33), в рукоятке для транспортировки (28) предусмотрено специальное место (32).

4.2.5 ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ ПИЛЬНОГО БЛОКА (Рис. 5).

Для поднятия пильного блока:

1. Слегка надавите на рычаг блокировки нижнего защитного кожуха (30) и на рукоятку выключателя (2).
2. Вытяните фиксатор нижнего положения пильного блока (34).
3. Поднимите пильный блок в верхнее положение.



ВНИМАНИЕ! Во избежании нанесения травм и повреждений, фиксацию в нижнем положении пильного блока стоит производить только в том случае если пила не используется. Никогда не фиксируйте пильный блок фиксатором (34) при пилении.

Фиксация пильного блока:

1. Переведите пильный блок в крайнее нижнее положение и слегка надавите на рычаг блокировки нижнего защитного кожуха (30).
2. Вставьте фиксатор (34) в замок захвата.


4.2.6 МОНТАЖ ПЫЛЕСБОРНИКА 14 (Рис. 6)

1. Для установки пылесборника (14), сожмите металлические ушки хомута (35).
2. Наденьте пылесборник на патрубок пылеотсоса (36) и отпустите ушки хомута (35).

4.2.7 МОНТАЖ ПРИЖИМА (Рис. 1, 7)


1. Вставьте стойку (11, рис. 7) прижима в одно из отверстий (8, рис.1) в основании, которые расположены как с левой, так и с правой стороны от пыльного диска и зафиксируйте ее винтом.
2. Для закрепления заготовки вращайте маховик прижима.

4.2.8 МОНТАЖ ВСТАВКИ СТОЛА (Рис. 8)

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание случайного пуска пилы, всегда отключайте вилку из сетевой розетки. Удалите все обрезки и опилки материала из впадины стола прежде, чем выполнить любой распил. Для этой цели может быть удалена вставка стола, но при дальнейшем использовании пилы, вставка должна быть установлена на место. Не начинайте пиления без проверки правильности установки зазора между вставкой стола и пыльным диском. Это может привести к повреждению пыльного диска, поворотного стола или вставки.

1. Для снятия вставки (24) выверните шесть винтов (38) крепления.
2. Для установки вставки (24) заверните шесть винтов крепления (38).
3. Проверьте правильность установки вставки, перемещая пыльный диск по щели вставки.

4.2.9 МОНТАЖ ПИЛЫ (Рис. 9 и Рис. 10)


 **ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать нанесения травмы:

- Отключите сетевой шнур от розетки, переведите пыльный блок в крайнее нижнее положение и вставьте фиксатор (34) в замок захвата.
- Заблокируйте каретку с помощью винта (16), расположенного на нижней части каретки.

- Никогда не переносите пилу за сетевой шнур или за рукоятку выключателя. Поврежденный сетевой шнур может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Чтобы избежать нанесения травмы от летящих опилок при пилении, не позволяйте посторонним лицам или детям находиться вблизи пилы, во время выполнения любых операций резания.

Инструкция по монтажу:

1. Для стационарного использования, установите пилу в удобное место, где есть возможность для обработки и надлежащая поддержка заготовки. У основания пилы есть четыре монтажных отверстия. С помощью болта закрепите основание пилы (48) с рабочей поверхностью (4), как показано на рис. 9.

 **ВНИМАНИЕ!** Монтажное оборудование не входит в комплект поставки и должно приобретаться отдельно.

2. Для стационарного использования установите пилу на лист фанеры толщиной не менее 19 мм. При помощи болтов и монтажных отверстий соедините лист фанеры с основанием пилы. Используйте специальные С-зажимы для крепления установки в устойчивое положение на рабочем месте (рис. 10).

4.2.10 УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ПЫЛЕСОСА (Рис. 27)

1. Зафиксируйте пыльный блок в нижнем положении.
2. Установите переходник (63) на патрубок пылеотсоса.

Примечание. Отверстие вывода пыли (64) переходника (63) должно быть направлено в сторону задней части пилы.

3. Подсоедините шланг пылесоса к переходнику (63).

4.3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКИ

Примечание. Пила точно отрегулирована на заводе, но при транспортировке регулировочные винты могут ослабнуть и точность установки нарушиться.

Проверьте точность регулировок, указанных в этом разделе и, при необходимости, произведите повторную регулировку с целью получения наилучших результатов при работе с пилой.



ВНИМАНИЕ! Приступайте к регулировкам пилы только после того как убедитесь, что пила отключена от источника электрического тока (вилка шнура питания отсоединена от питающей розетки).

4.3.1 РЕГУЛИРОВКА ЛАЗЕРНОГО УКАЗАТЕЛЯ (Рис. 15).

Эта пила оборудована лазерным указателем (13), устройством, использующим лазерный луч класса 1М.

Лазерный луч позволит, Вам, увидеть путь реза перед началом работ. Лазерный указатель (13) рассчитан на питание от переменного тока непосредственно через сетевой шнур.



ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза.

Всегда отключайте пилу от источника питания прежде, чем внести любую корректировку.

• Лазерный указатель не игрушка никогда не подпускайте к нему детей. Неправильное использование этого прибора может привести к травме глаз.

• Корректировки по увеличению мощности лазерного указателя запрещены. Компания не несет ответственности за ущерб, полученный в результате невыполнения данного руководства и требований по технике безопасности.

• Используя лазерный указатель, не направляйте его на людей и/или на отражающие поверхности. Лазерный луч более низкой интенсивности может вызвать повреждения глаз. Смотреть на лазерный луч запрещено!

• Лазерный указатель не содержит компонентов обслуживания. Не открывайте корпус, в противном случае гарантия будет недействительна.

Примечание. Все корректировки для работы с этой пилой были завершены на заводе изготовителе. Из-за естественного износа и/или использования, некоторые настройки могут быть необходимы.

А. Настройка лазерного указателя.

1. Отметьте на доске две пересекающиеся под углом 90° линии, чтобы использовать в качестве образца. Положите доску на станину пилы.

2. Вставьте вилку в розетку и включите лазерный указатель. Выстройте линию лазера с линией образца.

3. Опустите пыльный блок. Пильный диск совпадет с лучом лазерного указателя, если этого не произошло, воспользуйтесь следующим способом настройки Б.

Б. Регулировка угла наклона.

1. Ослабьте винт (43) и снимите стальной корпус (42).

2. Поверните лазерный указатель (13) в желаемом направлении, чтобы выставить угол лазерного луча.



ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте лазерный элемент больше чем на ¼ поворота в любом направлении, поскольку это может повредить лазерный элемент. На лазерном элементе есть две плоских стороны, чтобы можно было использовать разводной гаечный ключ для регулировки угла.

3. Поставьте стальной корпус (42) на место и затяните винт (43).

С. Выравнивание лазерного луча (Рис. 15 и рис. 16)

1. Ослабьте винт (43) и снимите стальной корпус (42).

2. Ослабьте на ½ поворота четыре фиксирующих винта (45).

3. Отрегулируйте лазерный указатель (13), поворачивая винт с левой стороны по часовой стрелке, чтобы перемещать лазерный луч направо. Для перемещения лазерного луча влево поворачивайте винты правой стороны на ½ оборота.

4. Как только, Вы, достигните выравнивания лазерного луча, затяните все четыре фиксирующих винта (45).

5. Поставьте стальной корпус (42) и затяните винт (43).

5

УГЛОВЫЕ РЕГУЛИРОВКИ (рис. 17, 18, 19, 20)



ВНИМАНИЕ Во избежание травм от случайного включения убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл» и вилка не подключена к источнику питания.

5.1 РЕГУЛИРОВКА УГЛА СКОСА 90° (Рис. 17)

1. Ослабьте ручку замка скоса (6) и наклоните пильный блок вправо. Затяните ручку (6).
2. Поместите угломер (49) на стол пилы, так как показано на рис.
3. Если угол между столом (45) и пильным диском не равен 90°, тогда ослабьте ручку 6 и наклоните пильный блок влево, ослабьте гайку (47) и закрутите болт регулировки угла (46) 10-миллиметровым гаечным ключом до тех пор, пока угол не будет равен 90°.
4. Наклоните пильный блок направо и перепроверьте угол.
5. Повторите шаги с 1 по 4 если угол не совпадает.
6. После того как угол 90° будет выставлен, затяните ручку (6) и гайку (47).

5.2. РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ СКОСА 90° (Рис. 18)

1. Когда пильный диск находится под углом 90° (0°) к столу, ослабьте винт (50) индикатора наклона (51) с помощью отвертки.
2. Выставьте индикатор угла наклона (51) в 0°, согласно маркировке на шкале и затяните винт.

5.3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА СКОСА 45° (Рис. 19)

1. Ослабьте ручку замка скоса (6) и наклоните пильный блок влево до упора.
2. Используя угломер (49), проверьте угол между пильным диском и столом.
3. Если пильное полотно располагается не под углом 45° к столу, наклоните пильный блок направо и ослабьте контргайку (53), выставите нужную высоту болта (52) с помощью гаечного ключа (10 мм.).
4. Наклоните пильный блок налево и проверьте угол.
5. Повторяйте шаги с 1 по 4, пока пильный диск не будет располагаться под углом 45° к столу.
6. После того как угол 45° будет выставлен, затяните ручку (6) и контргайку (53).

5.4. РЕГУЛИРОВКА УГЛА СКОСА 33,9° (рис. 19)

1. Нажмите на фиксатор угла наклона (12).
2. Ослабьте ручку замка скоса (6) и наклоните пильный блок влево.
3. Используя угломер, проверьте, чтобы угол наклона был равен 33,9°.
4. Если угол между пильным диском и столом не равен 33,9°, ослабьте контргайку (55) и выставите необходимую высоту болта (54) с помощью гаечного ключа (10 мм.).
5. После того как угол будет выставлен, затяните контргайку (55).

5.5. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА РАБОЧЕГО СТОЛА (Рис. 20)

Угол поворота рабочего стола (21) (как вправо, так и влево) устанавливается перемещением ручки (23) при отжатом рычаге (22) и контролируется с помощью указателя (56) по шкале (57). Рычаг (22) в отжатом состоянии позволяет фиксировать угол поворота рабочего стола (21) в значениях 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45° – влево и 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; – вправо. Любой выбранный угол поворота рабочего стола (21) может быть зафиксирован нажатием поворотом ручки (23).

5.6. РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО УПОРА (Рис. 21)

Установите пильный диск (5) (рис.) в нижнее положение. Для этого опустите до упора вниз ручку (2). Зафиксируйте нижнее положение стопором (34). Убедитесь в том, что рабочий стол (21) находится в положении «0°». Поместите угольник (49) (рис.) между боковым упором и пильным диском (5). Ослабьте три винта крепления (58) (рис.) (два с правой и один с левой стороны от пильного диска) бокового упора (10) (рис. 21). Отрегулируйте боковой упор (10) таким образом, чтобы он и пильный диск (5) всей плоскостью касались угольника. Затяните винты крепления (58) бокового упора (10) (рис.). Ослабьте винт крепления указателя и отрегулируйте показание указателя (56) строго на «0°» по шкале (57) (рис. 20), затем аккуратно затяните винт, не сбив регулировку.

5.7. УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА (Рис. 22)

Для установки глубины пропила необходимо:

1. Опустите пильный блок, пока зубья пильного диска не будут находиться на необходимой глубине.
2. Удерживая пильный блок в таком положении, поворачивайте ограничитель глубины (59), пока он не коснется пластины остановки (60).
3. Еще раз проверьте глубину резания, путем опускания пильного блока.



ВНИМАНИЕ! Максимальная глубина пропила была установлена на заводе, при этом пильный диск не должен находиться ниже вставки стола более чем на 6,4 мм и касаться любой части основания пилы.

6

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПИЛОЙ



ВНИМАНИЕ! Всегда вынимайте вилку из сетевой розетки, перед тем, как приступить к регулировкам и обслуживанию пилы.

ПОЛОЖЕНИЕ РУК И ТЕЛА (Рис. 23)



ВНИМАНИЕ! Никогда не кладите руки около движущихся частей (пильного диска) пилы. Правильное расположение рук и тела сделает работу проще и безопаснее. Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии от пилы. Не оказывайте чрезмерное усилие на пильный блок.

НАЧАЛО РЕЗАНИЯ (Рис. 23)

- Держите руки на безопасном расстоянии, по крайней мере, в 170 мм от места пропила.
- Прижмите заготовку зажимом (11), чтобы предотвратить ее движение к лезвию пильного диска.
- Опустите пильный диск (5) к заготовке, чтобы видеть линию реза, при этом выключатель должен находиться в положении «Выкл».
- Сожмите выключатель (62), чтобы приступить к резанию.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕЗАНИЯ:

- Держите пильный блок в нижнем положении.
- Отпустите выключатель (62) и дождитесь полной остановки всех движущихся частей, прежде чем поднять пильный блок.
- Если пильный диск не остановился в течение приблизительно 6 секунд, выдерните вику шнура питания из сети и обратитесь в сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Прежде чем освободить зажатый материал необходимо отпустить выключатель, дождаться полной остановки всех движущихся частей и выключить пилу из сети питания.

7

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ РАДИАЛЬНО-РЫЧАЖНОЙ ПИЛЫ

1. Рекомендуется использовать зажим (11) для надежного закрепления заготовки. Для установки зажима предусмотрены четыре отверстия.
2. Всегда располагайте заготовку плотно к боковому упору.



ВНИМАНИЕ! Любая заготовка, которая деформирована или наклонена по отношению к столу, может зажать пильный диск и не должна использоваться.



ВНИМАНИЕ! Во избежание травм от материалов (опилок), которые летят во время работы, необходимо выключить пилу из электросети, чтобы предотвратить случайное включение, и затем удалить их.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ



ВНИМАНИЕ! Электроинструмент следует подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на табличке характеристик. Данный электроинструмент можно подключать к розеткам, не имеющим защитного заземления, поскольку он имеет класс защиты II в соответствии со стандартом ГОСТ IEC 61029.

Эта пила оснащена спусковым выключателем 1. Чтобы включить пилу необходимо сжать выключатель (62).

Примечание. Вставьте замок или цепь с замком через отверстие, чтобы заблокировать выключатель (62) и предотвратить включение пилы от детей или других пользователей.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПИЛЫ (только для ПРР-250/2000-2) (Рис.24)

Переключение скорости осуществляется кнопкой переключения (61). Положению I соответствует скорость 3000 об/мин, положению II скорость 4800 об/мин. Переключение скоростей осуществляется при остановленном двигателе.

7.1. РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНЫХ КОНСОЛЕЙ (Рис. 1)

Выдвижные консоли (9 и 19) служат для поддержки заготовок при их пилении. В конструкции вашей пилы предусмотрены две выдвижные консоли (9 и 19), как с правой, так и с левой стороны. Выдвиньте опоры (9 и 19) на необходимую длину и зафиксируйте их положение винтами (20) с каждой стороны. При пилении заготовок в определенный размер рекомендуем использовать упор (18), который свободно устанавливается из опоры. Выдвинув опору (9 и 19) на заданное расстояние, упираясь заготовкой в упор, Вы сможете распиливать заготовку на части одинаковой длины без дополнительной разметки.

7.2 КОМБИНИРОВАННОЕ ПИЛЕНИЕ

Комбинированное пиление - это процесс, при котором пиление происходит одновременно под косым и наклонным углами. Комбинированное пиление может осуществляться под наклонными углами 0°-45° влево и косыми углами 0°-45° влево или вправо.



ВНИМАНИЕ! При выполнении любого пиления не забывайте фиксировать пилу в заданных углах фиксатором угла наклона (6) и фиксатором поворотного стола (22).

7.3 ПИЛЕНИЕ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК (Рис. 25)

Ваша пила позволяет выполнять пиление заготовок шириной до 300мм.

Надежно установите и закрепите заготовку на рабочем столе (48).



ВНИМАНИЕ! Во время пиления никогда не перемещайте вращающийся пильный диск (5) за ручку (2) в горизонтальной плоскости на себя. Может произойти "наезд" пильного диска (5) на заготовку, что повлечет собой эффект отдачи. Никогда не опускайте вращающийся пильный диск (5) до приведения его в крайнее переднее положение (на себя).

Разблокируйте горизонтальное перемещение пильного диска (5), ослабив ручку фиксации (6), добившись свободного перемещения пильного диска (5) в горизонтальной плоскости за ручку (2) (от себя и на себя). Установите угол пиления в желаемые положения в соответствии с вышеописанными пунктами. Взявшись за ручку (2), тяните ее до упора на себя. Подключите вилку шнура питания к источнику электрического тока (к розетке). Нажмите на курок выключателя (62). Дождитесь, пока пильный диск (5) наберет максимальную скорость. Обратите внимание на линию на заготовке, создаваемую лазерным указателем. Медленно и плавно опускайте ручку (2) вниз, пропуская переднюю кромку заготовки. Медленно и плавно продвигайте пильный диск (5) в направлении бокового упора (10) (от себя) до завершения пиления. Отпустите курок выключателя (62) и дождитесь ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ПИЛЬНОГО ДИСКА (5) перед тем, как вернуть пильный диск в верхнее положение.

7.4 ПИЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ (Рис. 1)

При пилении алюминиевого профиля используйте деревянные бруски и вставки для исключения деформации профиля. Для уменьшения прилипания алюминиевых стружек к пильному

дису (5) при работе с алюминиевым профилем применяйте смазку (натрите воском неподвижный пильный диск (5) при отключенной пиле от источника электрического тока).



ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь пилить массивные, круглые или гнутые заготовки на этой пиле: она не предназначена для этого.

8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Не приступайте к техническому обслуживанию пилы пока не убедитесь, что пила отключена от источника электрического тока (вилка шнура питания отсоединена от питающей розетки).

В процессе эксплуатации пилы периодически проверяйте её регулировки. Со временем могут потребоваться дополнительные или повторные регулировки.

8.1 ОБЩЕЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически удаляйте с пилы пыль и опилки ветошью; не допускайте загрязнения пилы. Содержите в чистоте электродвигатель (4) (рис. 1). Следите за наполнением пылесборника (1 рис.4).

8.2. ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (Рис. 11, 12, 13, 14).

При пилении заготовок с затупленными режущими кромками пильного диска (5) возникает повышенная нагрузка на двигатель и передаточный механизм пилы, а также ухудшается качество распиленной поверхности. Пиление пильным диском (5), имеющим механические повреждения или трещины, может привести к травмам или поломке пилы. Периодически проводите диагностику пильного диска (5) и своевременно заменяйте его. Перед установкой нового пильного диска необходимо проверить его целостность и соответствие техническим характеристикам для данного типа пилы.

Помните, что твердосплавные напайки на зубьях пильного диска (5) достаточно хрупкие: крайне внимательно обращайтесь с пильным диском (5), избегая ударов по напайкам, падений.



ВНИМАНИЕ! Используйте пильный диск диаметром только 255 мм. Чтобы избежать травмы от случайного включения, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, а сетевой шнур не вставлен в розетку электросети.

ДЕМОНТАЖ

1. Отключите пилу от сети питания.
2. Обеспечьте поднятие пильного блока. Поднимите нижний защитный кожух 25 в верхнее положение.
3. Ослабьте винт 39, верхнего защитного кожуха 27, с помощью отвертки.
4. Поворачивайте верхний защитный кожух 27 до тех пор, пока болт 40 не станет видимым.
5. Заблокируйте вал двигателя с помощью кнопки блокировки 26. (рис. 13)
6. Нажмите и держите кнопку блокировки 26, поворачивая гаечный ключ (33) по часовой стрелке, чтобы ослабить болт вала.
7. Удалите болт вала 40, фланец пильного диска 41 и пильный диск 5. Не удаляйте внутренний фланец пильного диска (рис. 14).



ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на удаленные части, запомните их расположение.

Почистите фланцы перед установкой другого пильного диска. Кроме того, у 255-миллиметрового пильного диска есть 30-миллиметровое отверстие под вал с 15,9-миллиметровым переходным редуктором.

МОНТАЖ

Отключите пилу от сети питания.

1. Установите 255 мм пильный диск с посадочным диаметром 15,9 мм (или посадочным диаметром 30 мм через кольцо), таким образом, чтобы направление стрелки на пильном диске совпало с направлением стрелки на верхнем защитном кожухе, а зубья были обращены вниз.
2. Установите фланец 41 как показано на рис.(14), после чего закрутите болт 40 против

часовой стрелки.



ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что фланцы плотно прилегают, кроме того, плоской стороной фланец должен быть расположен против пильного диска.

3. Удерживая кнопку блокировки 26, установите и надежно затяните гаечным ключом болт 40 (против часовой стрелки). (рис. 14)

4. Установите верхний защитный кожух 27 в исходное положение, удерживая нижний защитный кожух 25, затяните винт 39 с помощью отвертки (рис. 11).



ВНИМАНИЕ! Нижний защитный кожух должен быть поднят в вертикальное положение для доступа к винту.

5. Опустите нижний защитный кожух 25.

6. Отпустите кнопку блокировки 26, убедитесь, что диск свободно вращается.



ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать нанесения травмы, никогда не используйте пилу без защитных кожухов. Запрещается эксплуатация с поврежденными или изношенными фланцами, кольцом или болтом. Чтобы избежать травмы от случайного включения.

Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении и сетевой шнур не подключен к электросети.

9





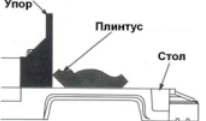

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

9.1 ПИЛЕНИЕ ПЛИНТУСА

На вашей радиально-рычажной пиле предусмотрены фиксированные положения для выполнения торцевого пиления плинтуса с внешним или внутренним углом. Две поверхности заготовки плинтуса, которые прикрепляются к потолку (полу) и стене, при соединении образуют угол 90° . У большинства потолочных плинтусов верхний задний угол составляет 52° , а нижний задний угол составляет 38° , как показано на Рис.26. Помните, что углы плинтусов очень точные, и их трудно устанавливать, так как легко может произойти смещение. После всех регулировок пилы рекомендуется производить пробное пиление. Кроме того, большинство стен в помещениях не имеют углов точно 90° , следовательно, необходима точная подстройка регулировок вашей пилы.

Для пиления плинтусов и получения внешнего или внутреннего прямого угла (90°) установите плинтус, прижав плашмя его широкую заднюю поверхность к поворотному столу и придвинув к упору. Угол поворота стола следует установить на $31,6^\circ$ влево или вправо, в зависимости от установки плинтуса, а угол наклона пильного диска - на $33,9^\circ$ влево.

Изучив приведенную ниже таблицу, вы можете настроить пилу на пиление потолочных плинтусов с углами 52° и 38° (см. Рис. 26). Пиление напольного плинтуса (с такими же параметрами углов) производится по аналогии с потолочным, учитывая его нижнее положение. Для пиления плинтусов с другими параметрами углов (не соответствующими рисунку) рекомендуем изучить соответствующую справочную или учебную литературу.
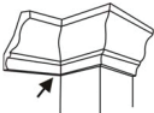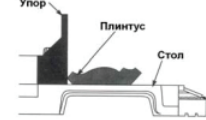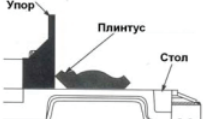
| УГОЛ НАКЛОНА ПИЛЬНОГО ДИСКА | ТИП ПИЛЕНИЯ | | |
|---|--|---|--|
| <p>33.9° влево</p>  <p>внутренний угол</p> | <p>Левая сторона, внутренний угол</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Верхний край плинтуса прижат к упору 2. Угол поворота стола 31.6° вправо 3. После пиления использовать левую часть разрезанной заготовки |  | |
| | <p>Правая сторона, внутренний угол</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нижний край плинтуса прижат к упору 2. Угол поворота стола 31.6° влево 3. После пиления использовать левую часть разрезанной заготовки |  | |
|  <p>внешний угол</p> | <p>Левая сторона, внешний угол</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нижний край плинтуса прижат к упору 2. Угол поворота стола 31.6° влево 3. После пиления использовать правую часть разрезанной заготовки |  | |
| | <p>Правая сторона, внешний угол</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Верхний край плинтуса прижат к упору 2. Угол поворота стола 31.6° вправо 3. После пиления использовать правую часть разрезанной заготовки |  | |

10 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! До начала работ по обслуживанию и настройке пилы отсоедините вилку шнура сети от штепсельной розетки. Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать пилу и вентиляционные отверстия в чистоте.

10.1 Правила по транспортировке и хранению

Установленный срок хранения машины составляет 5 лет.

Во время установленного срока храните машину:

- при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С
- относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 20°С.

Транспортировку машины осуществляйте только в фирменной упаковке.

Перед упаковкой снимите рабочий инструмент, сверните и зафиксируйте шнур.

Условия транспортирования машин по климатическим факторам внешней среды соответствуют группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании пилы является правильная регулировка и балансировка. Если вам кажется, что пила пилит неточно, необходимо проверить все регулировки и установки. Обратите внимание также на то, что если вы меняете одну регулировку, она часто оказывает влияние на другие регулировки. Лучше всего проверить все регулировки во время устранения неисправности.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|-----------------------|--|--|
| Не работает двигатель | Не исправен двигатель | Обратиться в сервисный центр |
| | Обрыв шнура питания или монтажных проводов | Обратиться в сервисный центр |
| | Сгорел предохранитель | Проверьте предохранитель, при необходимости замените |

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|--|--|---|
| Двигатель не достигает максимальных оборотов | Низкое напряжение питания | Проверьте напряжение питания |
| | Поврежден двигатель | Проверьте двигатель и замените его в сервисном центре |
| Неровный пропилен, рез с заусенцами | Пильный диск затуплен | Заточить или заменить пильный диск |
| Некачественное поверхность распила | Неправильно подобранный диск | Установить соответствующий диск |
| | Пильный диск затуплен | Заточить или заменить пильный диск |
| | Неправильно выбран режим резания | Установите соответствующий режим резания |
| Пила: распил не соответствует углам | Неправильная настройка поворотного стола | Произвести регулировку поворотного стола |
| Непараллельная обрезка кромок заготовки | Неправильная настройка параллельного упора | Произвести настройку параллельного упора |
| Защитные кожухи и подвижные части перемещаются с трудом | Загрязнены подвижные части | Тщательно очистить от опилок все механизмы сжатым воздухом |
| Повышенная вибрация, люфт пильного диска | Пильный диск разбалансирован (часть напаяк сколоты) | Снять пильный диск и заменить на другой |
| | Пильный диск изношен | Снять пильный диск и заменить на другой |
| | Пильный диск плохо закреплен | Затянуть болт крепления после установки пильного диска |
| | Прочие причины | Проверить пилу в специализированной мастерской |
| Пильный диск соприкасается с поворотным столом | Неправильная установка пильного диска | См. п.5.2 |
| Поворотный стол вращается с трудом | Движению поворотного стола мешают скопившиеся под ним опилки | Удалить опилки пылесосом. При этом использовать защитные очки и защитную маску |
| Пильный диск заклинивает в пропилене, подгорели стенки пропила | Неправильная эксплуатация | Внимательно изучить руководство по эксплуатации |
| | Пильный диск затуплен | Заточить или заменить пильный диск |
| | Пильный диск не соответствует выполняемой работе | Использовать пильный диск, соответствующий выполняемой работе (форма и число зубьев и т.д.) |



ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания пилы должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских. При ремонте пилы должны использоваться только оригинальные запасные части!



ВНИМАНИЕ! В пилах используется шнур питания с креплением типа Y: его замену, если потребуется, в целях безопасности должен осуществить изготовитель или пер-

сонал уполномоченных ремонтных мастерских.

10.4 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям по телефону горячей линии. Информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.interskol.ru

Адреса фирменных и авторизованных сервисных центров указаны на сайте компании, и в гарантийном талоне, прилагаемом к руководству по эксплуатации. Вы также можете узнать их по телефону горячей линии. Коллектив консультантов охотно поможет Вам в вопросах покупки, применения и настройки продуктов и принадлежностей.

11

УТИЛИЗАЦИЯ



Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

ЗАО "ИНТЕРСКОЛ"

Россия, 141400, Московская обл.

г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29

тел. (495) 665-76-31

Тел. горячей линии

8-800-333-03-30

www.interskol.ru