



testo 205

Прибор для измерения pH/температуры

Bedienungsanleitung

de

Instruction Manual

en

Руководство пользователя

ru



## 2 Общая информация

# Общая информация

Внимательно прочтайте данный документ и ознакомьтесь с правилами эксплуатации прибора до начала работы. Держите данную инструкцию под рукой для того чтобы всегда можно было найти необходимую информацию.

## Символы и их значение

Символ	Значение	Примечания
 Warning!	Предупреждение: <b>Warning!</b> При несоблюдении мер безопасности может быть нанесен серьезный вред вашему здоровью.	Внимательно прочтите и примите необходимые меры безопасности.
 Caution!	Предупреждение: <b>Caution!</b> При несоблюдении мер безопасности может быть нанесен легкий вред вашему здоровью.	Внимательно прочтите и примите необходимые меры безопасности.
!	Примечание	Обратите особое внимание на примечание.
 Taste	Название кнопки	Нажмите кнопку
Text, 	Индикация на дисплее	Текст или символ, указанный на дисплее.

## Содержание

1. Информация по безопасности .....	34
2. Область применения .....	35
3. Описание продукта.....	36
3.1 Отображение и элементы управления .....	36
3.2 Питание .....	36
3.3 Колпачок для хранения .....	37
3.4 Держатель для переноски и фиксации на стене .....	37
4. Начало эксплуатации .....	37
5. Эксплуатация .....	38
5.1 Включение/выключение .....	38
5.2 Установки прибора .....	38
5.3 Измерения .....	39
5.4 Калибровка прибора .....	40
6. Сервис и обслуживание .....	42
6.1 Проверка геля-электролита .....	42
6.2 Чистка корпуса .....	42
6.3 Замена батарей .....	42
6.4 Замена зонда .....	43
6.5 Замена батареи .....	43
7. Вопросы и ответы .....	44
8. Технические характеристики .....	45
9. Принадлежности и запасные части .....	46

»

## 4 1. Информация по безопасности

### 1. Информация по безопасности



Опасность поражения электрическим током:

- ▶ Запрещено использовать прибор для проведения измерений на или рядом с объектами, находящимися под напряжением!



Обеспечение сохранности прибора/предотвращение гарантийных случаев:

- ▶ Используйте прибор правильно в соответствии с его назначением и заданными параметрами. Не применяйте силу.
- ▶ Не храните прибор рядом с растворителями (ацетон и т.п.).
- ▶ Данные рабочей температуры зондов/датчиков относятся только к диапазону температур, измеряемых зондом/датчиком. Не подвергайте рукоятку и кабели воздействию температуры выше 70°C, если их конструкция не предполагает воздействие более высоких температур.
- ▶ Открывайте прибор, только когда в документации по эксплуатации имеется четкое описание процедуры необходимого ремонта.
- ▶ Вскрывайте прибор, только когда в документации по эксплуатации имеется четкое описание процедуры необходимого ремонта.



Обеспечение правильной утилизации:

- ▶ Дефектные аккумуляторы и разряженные батареи должны быть утилизированы в предназначенном для этого месте.
- ▶ Вышлите прибор нам после окончания срока его службы. Мы утилизируем его в соответствие с требованиями по защите окружающей среды.

## 2. Область применения

testo 205 это прибор для измерения значения pH и температуры.

Он может применяться для измерения полутвердых субстанций при производстве продуктов питания и их обработке: скотобойни, разделочные, входной контроль поставляемой продукции, производство сыра и хлебобулочных изделий.

**⚠ testo 205 не может использоваться для диагностических измерений в медицине.**




Следующие компоненты прибора предназначены для продолжительного контакта с пищевой продукцией согласно предписаниям (ЕС) 1935/2004:  
Измерительный зонд, глубина погружения 1 см до ручки зонда, либо до пластикового корпуса. Информация о глубине погружения должна быть указана в руководстве пользователя, либо непосредственно на самом измерительном зонде.

## 6 3. Описание продукта

### 3. Описание продукта

#### 3.1 Дисплей и элементы управления

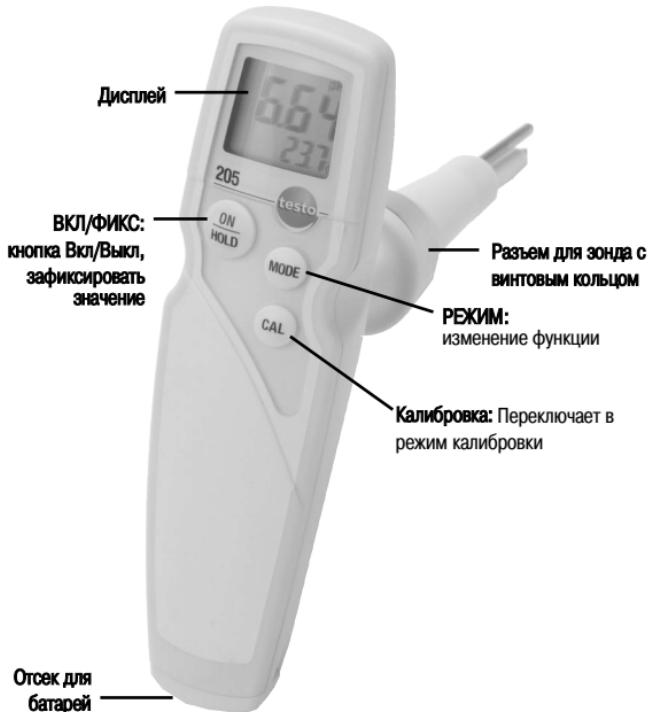

#### 3.2 Питание

Питание осуществляется посредством 4-х круглых батарей (тип LR44, включенных в поставку).

### 3.3 Колпачок для хранения



Данный колпачок, наполненный гелем-электролитом используется для хранения зонда в промежутках между измерениями.

Зонд готов к непосредственному использованию, только если он хранится в геле-электролите. Если

зонд долгое время находился вне геля-электролита, его нужно поместить в гель-электролит для восстановления, приблизительно на 12 часов.

Колпачок, также можно прикрепить к держателю для переноски и фиксации на стене.




### 3.4 Держатель для переноски и фиксации на стене



Данный держатель с зажимом для ремня и креплением для колпачка используется для безопасного хранения прибора в фиксированной точке или при его переноске.

## 4. Начало эксплуатации

### Установка батарей

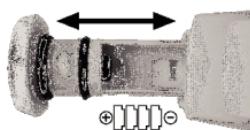

- 1 Выдвиньте отсек для батареи.
- 2 Вставьте батареи (4шт., тип LR44).
- Соблюдайте полярность +/! -**
- 3 Верните отсек в прежнее положение.

4 Удалите защитную ленту на колпачке для хранения зонда.

## 8 5. Эксплуатация

# 5. Эксплуатация

## 5.1 Включение/выключение

- ▶ Включение прибора: **[ON/HOLD]**.
  - Все сегменты дисплея загораются на короткий период времени, затем прибор переходит в режим измерения.
- ▶ Выключение прибора: Удерживайте кнопку **[ON/HOLD]** нажатой.

## 5.2 Установки прибора

Могут быть установлены следующие функции:

Функция	Описание	Установочные опции
Единицы измерения t	Установка	<b>°C или °F</b>
Авт. фиксация ( <b>AUTO HOLD</b> )	Автоматич. фиксация показаний, <b>On</b> (вкл.) или если они стабильны*	<b>On</b> (вкл.) или <b>OFF</b> (выкл.)
Градиент/Офсет	Отображение градиентных и офсетных значений хранящихся в приборе	Отсутствует (Только информация)
Метод калибровки ( <b>CAL</b> )	Установка 1, 2 или 3 точек калибровки	<b>1P, 2P или 3P</b>
Точки калибровки ( <b>CAL pH</b> )	Установка точек калибровки	<b>1P: 4, 7 или 10</b> <b>2P: 4 7 или 7 10</b>
Авто выкл. ( <b>AUTO OFF</b> )	Прибор выключается автоматически через 10 мин если не нажимается ни одна кнопка	<b>On</b> (Вкл) или <b>OFF</b> (Выкл)
Подсветка дисплея ( <b>bL</b> )	Подсветка дисплея включена около 3 сек при активации данной кнопки	<b>On</b> (Вкл) или <b>OFF</b> (Выкл)
Звуковой сигнал ( <b>bP</b> )	Звуковое оповещение о достижении стабильного значения (при нажатой кнопке, функция Auto Hold должна быть включена)	<b>On</b> (Вкл) или <b>OFF</b> (Выкл)

\* Изменение менее 0.02pH в течении 20сек

! Процедура установки может быть прервана при выключении прибора.  
Никакие изменения не сохраняются.

Прибор выключен.

- 1 Активация режима установок: **[MODE]** нажата + **[ON/HOLD]**.
- 2 Выбор единиц температуры (**°C** или **°F**): **[CAL]**.  
Подтверждение выбора: **[MODE]**.
- 3 Фиксация вкл. (**On**) или выкл. (**OFF**): **[CAL]**.  
Подтверждение выбора: **[MODE]**.
  - Информативное отображение градиентных и офсетных значений.
- 4 Изменить вид: **[MODE]**.

5 Выберите метод калибровки (1P, 2P или 3P): **CAL**.

Подтверждение выбора: **MODE**.

Если установлены точки калибровки 1 или 2:

► Выберите точки калибровки (4, 7 или 10, и 4, 7 или 7, 10): **CAL**.

Подтверждение выбора: **MODE**.



6 Активировать автоматическое откл. (On) или выкл. (Off): **CAL**.

Подтверждение выбора: **MODE**.

7 На дисплее загорается (On) или (Off): **CAL**.

Подтверждение выбора: **MODE**.

8 Включите звуковой сигнал (On) или выключите (Off): **CAL**.

Подтверждение выбора и сохранение установок: **MODE**.

- Все сегменты дисплея загораются на короткий период времени, затем прибор переходит в режим измерения.

## 5.3 Измерения

Подготовка прибора

! Если большое кол-во геля-электролита остается на зонде, извлеченном из колпачка, то это значит, что гель просрочен.

► Необходим новый колпачок.

► До и после использования pH-зонда необходимо произвести его очистку мыльным раствором малой концентрации с последующим ополаскиванием проточной водой (не более 40°C). Сушить на х/б полотенце. Не тереть.

После хранения в горизонтальном положении:

► Встряхните зонд для того чтобы выпустить пузырьки газа, которые могли образоваться в колпачке зонда.

1 Аккуратно снимите колпачок.

2 Включите прибор: **ON/HOLD**.

Проведите измерения



**Измерительный наконечник сделан из стекла, необходимо осторожное обращение!**

Если наконечник разбит, осколки, оставшиеся в измеряемой субстанции представляют опасность.

► Проверяйте сохранность наконечника pH-зонда после каждого измерения.

## 10 5. Эксплуатация

- ▶ Погрузите зонд в измеряемую среду.
- Отображаются измеренные значения pH и температуры. Показания обновляются два раза в секунду.
  - ▶ Фиксировать показания вручную: **ON/HOLD**.
  - ▶ Повторить измерения: **ON/HOLD**.
    - Если автофиксация включена, индикатор **AUTO HOLD** мигает до момента регистрации стабильного значения pH. Затем показания регистрируются (**AUTO HOLD** горит). Если стабильное значение не определяется в течении 300 сек, измерения прекращаются. ( $\Theta$  и **AUTO HOLD** горят).
    - ▶ Повторить измерения: **ON/HOLD**.

### Прекращение измерений

- 1 Выключить прибор: Держать **ON/HOLD** нажатой.
  - 2 Очистить pH-зонд мыльным раствором малой концентрации с последующим ополаскиванием проточной водой (не более 40°C). Сушить на бумажном полотенце. Не тереть.
  - 3 Поместите зонд в колпачок с гелем-электролитом.
- !** Наконечник зонда должен быть помещен в гель-электролит. Гель-электролит должен быть свежим.

## 5.4 Калибровка прибора

- !** Следуйте инструкции для буферных растворов, вкл. в комплект поставки растворов (Testo буфер: см. маркировку).
- !** При калибровке важно, чтобы стеклянный наконечник не касался синтетического материала флакона. Страйтесь не оставлять прибор во флаконе, т.к. погрешность калибровки  $\pm 0.4$  pH может возрасти.

Прибор включен и находится в режиме измерений.

- 1 Активировать режим калибровки: **CAL**.
  - Отображается точка калибровки (4, 7 или 10) и высвечивается **CAL**.
- 2 Пропустить точку калибровки: **MODE**.
  - ИЛИ-
  - Погрузите зонд в буферный раствор и начните калибровку: **CAL**.
    - Прибор стабилизируется: высвечивается **AUTO**.

- При наличии стабильных показаний (вариации менее 0.02pH в теч. 20 сек), прибор калибруется в данной точке и переносится к следующей точке калибровки (при наличии) или к отображению градиентных и оффсетных значений.
    - Ручная калибровка: **CAL**.
  - Повторите шаг 2 для калибровки в дополнительных точках.
  - По завершению калибровки, отображается кол-во градиентных и оффсетных значений. Если кол-во градиентных значений менее 50мВ/pH или кол-во оффсетных значений более 60 мВ, то это значит, что pH электрод пришел в негодность и требуется его замена.
- 3** Возврат в режим измерений: Нажмите **CAL**.



## 12 6. Сервис и обслуживание

# 6. Сервис и обслуживание

## 6.1 Проверка геля-электролита

- ▶ Регулярно проверяйте гель-электролит в контейнере на предмет загрязнения и достаточности объема. При необходимости заменяйте колпачок для хранения.

## 6.2 Очистка корпуса

- ▶ В случае загрязнения очищайте корпус прибора, используя влажную ткань (мыльную воду). Не используйте абразивные чистящие средства и растворители.

## 6.3 Очистка зонда



**Возможна поломка зонда в результате неправильной очистки!**

Опасность получения травмы из-за стеклянных частей, оставшихся в среде измерения.

- ▶ Используйте только рекомендуемые чистящие средства.

В зависимости от типа загрязнения, подходят следующие чистящие средства :

- Жиры: жидкые бытовые посудомоечные
- Белок: пепсин

Использование теплой воды усилит очищающий эффект.

1. Нанесите на ткань чистящее средство, либо пепсин, и осторожно протрите (не натирайте зонд, так как это приводит к возникновению статического разряда).
2. Промойте зонд в чистой теплой воде.
3. Для стабилизации зонда, подержите его в условиях, подходящих для хранения, в течение как минимум 1 часа (желательно 12 часов).
4. Проведите перекалибровку зонда см. 5.4 Калибровка прибора, стр. 42).


## 6.4 Замена зонда

! При замене зонда прибор должен быть заново откалиброван (см. 5.4 Калибровка прибора, стр. 42)!

Прибор должен быть выключен. Не трогайте руками контакты для подключения зонда!

- 1 Поверните винтовое кольцо против часовой стрелки и снимите зонд.
- 2 Подсоедините новый зонд (следите за направляющей канавкой) и заверните винтовое кольцо по часовой стрелке.

## 6.5 Замена батарей

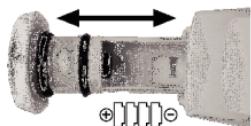

- 1 Выдвиньте отсек для батарей.
- 2 Вставьте батареи (4шт., тип LR44).  
**Соблюдайте полярность +/-!**
- 3 Верните отсек в прежнее положение.

## 7. Вопросы и ответы

Вопрос	Возможные причины	Возможное решение
Нестабильные показания.	Статический разряд.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сполоснуть pH-электрод проточной водой или мыльным раствором малой концентрации.</li> </ul>
	Воздушная подушка из электрода попала в измерительный наконечник.. pH электрод высок.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Встряхнуть pH электрод, как градусник.</li> <li>▶ Поместить pH электрод на несколько часов в воду или разбавленную хлористоводородную кислоту.</li> </ul>
 светится	Оставшийся заряд батареи < 10ч.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заменить батареи (См. 6.4 "Замена батарей", стр. 11)</li> </ul>
Прибор выключается сам	Включена функция автоВЫКЛ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ АвтоВЫКЛ. (См 5.2 "Установки прибора", стр. 8)</li> </ul>
Er1 светится	Неправильное значение на оффсете на pH электроде.  Отказ pH электрода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перекалибровать прибор, использовать новый буферный раствор.</li> <li>▶ Заменить зонд.</li> </ul>
Er2 светится	Неправильное значение на оффсете на pH электроде.  Отказ pH электрода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перекалибровать прибор, использовать новый буферный раствор.</li> <li>▶ Заменить зонд.</li> </ul>
Er3 светится	Неправильное значение оффсете на pH электроде.  Отказ pH электрода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перекалибровать прибор, использовать новый буферный раствор.</li> <li>▶ Заменить зонд.</li> </ul>
Er4 светится	Зонд не корректно зафиксирован. Отказ pH-электрода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверить соединение</li> <li>▶ Заменить зонд.</li> </ul>

Если мы не ответили на ваш вопрос, просим обратиться к вашему дистрибутору или в сервисный центр Testo. Контактная информация приведена гарантийном листе или указана в Интернет по адресу [www.testo.ru](http://www.testo.ru)



## 8. Технические характеристики

Характеристика	Значения
Измеряемые параметры	pH/°C
Сенсор	pH электрод/NTC
Measurement range	0 до 14 pH / ±0 до +60°C ((краткосрочно до +80°C, макс. 5мин)
Разрешение	0.01 pH / 0.1 °C
Погрешность прибора	±0.2 pH / ±0.4 °C
Температурная компенсация	Автоматическая
Зонд	Модуль зонда
Периодичность замеров	2 измерения в сек.
Рабочая температура	±0 до +50°C
Температура хранения	-20 до +70°C
Питание	4 круглые батареи, тип LR44
Ресурс батареи	Около 80 часов
Корпус	ABS
Класс защиты	IP65
Директива CE	2004/108/EEC
Размеры (дхшхв)	145 x 38 x 167
Гарантия	2 года, за исключением модулей зондов: <a href="http://www.testo.ru">www.testo.ru</a>

## 9. Принадлежности и запасные части

Наименование	№ заказа.
Модуль зонда с колпачком для хранения и гелем-электролитом	0650 2051
Колпачок для хранения 205 с гелем-электролитом, 1 шт	0554 2051
pH-буферный раствор (4.01pH), 250мл, 1 шт.	0554 2061
pH-буферный раствор (7.00 pH), 250мл, 1 шт.	0554 2063
Алюминиевый кейс	0554 2069





ООО “Тэсто Рус”

<http://www.testo.ru>

Телефон: +7(495) 221-62-13

E-mail: [info@testo.ru](mailto:info@testo.ru)