

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

RD-CS190-75 REDVERG



Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

-требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в настоящей инструкции;

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца;

Перед первым включением электроинструмента внимательно изучите настоящий паспорт и строго выполняйте содержащиеся в нем требования в процессе эксплуатации машины. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Храните данный паспорт в течение всего срока службы Вашего инструмента.

Помните! Электроинструмент является источником повышенной травматической опасности.

Комплектация:

Дисковая пила 1 шт.

Ключ шестигранный 1 шт.

Гаечный ключ 1 шт.

Параллельная направляющая 1 шт.

Пильный диск 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Упаковка 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Циркулярная пила предназначена для пиления дерева, древесно-стружечных плит (кроме асбестосодержащих), подобных материалов и пластмасс (при установке необходимого пильного диска для данных работ).
- 1.2. Циркулярная пила электрическая предназначена для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10С до +40(,относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.
- 1.3. Настоящий паспорт содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации машины.
- 1.4. В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	RD-CS190-75
Напряжение сети питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность Вт	1900
Номинальный потребляемый ток, А	9
Максимальная частота вращения на холостом ходу, об/мин	4200
Диаметр пильного диска, мм	210
Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм	30
Глубина пропила под углом 90°, мм	75
Глубина пропила под углом 45°, мм	48
Длина шнура питания со штепселем, м	2
Вес, кг	6,4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании Электроинструмента необходимо соблюдать следующие рекомендации для безопасной работы в целях защиты от удара Электрическим током, возникновения пожара и получения травм:

1. Учитывайте влияние окружающей среды. Не используйте электроинструмент во влажной среде, вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также при недостаточном освещении. Избегайте перепадов температур, приводящих к возникновению конденсата.

2. Избегайте воздействия на

изделие прямых солнечных лучей большой интенсивности.

3. Берегите себя от удара электрическим током.

Во время работы избегайте прикосновения с заземленными предметами, например трубопроводы, радиаторы отопления, газовые плиты, заземленные бытовые приборы и т.д.

4. Берите инструмент только за изолированные места корпуса. Контакт с поврежденными электропроводящими кабелями приводит к возникновению напряжения в металлических частях корпуса и может стать причиной удара током.

5. Берегите кабель от воздействия тепла и масла, от прикосновения к острым и режущим предметам. Не переносите электроинструмент за кабель, не перегибайте его. Не извлекайте за кабель штепсельную вилку из сетевой розетки.

6. Избегайте случайного включения инструмента. Не переносите его подключенным к электрической сети, прикасаясь пальцем к выключателю. Не оставляйте электроинструмент, подключенный к электрической сети, без присмотра.

7. При отключении машины

от электрической сети убедитесь что клавиши выключателя отжаты, а кнопки фиксации разблокированы.

8. Никогда не ходите с работающим инструментом. Всегда выключайте машину при переходе на другое место.

9. Вынимайте штепсельную вилку из сетевой розетки после окончания работы, при замене рабочей части инструмента.

10. При работах под открытым небом используйте специально для этого предназначенный удлинитель промышленного изготовления, обозначенный соответствующим образом

(двойная изоляция). Кабель удлинителя должен быть рассчитан на потребляемую электроинструментом мощность.

11. Носите подходящую одежду. Широкая одежда, длинные волосы, украшения могут быть захвачены движущимися частями инструмента.

12. При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (запыленность, повышенный уровень шума, возможность отскока фрагментов обрабатываемой поверхности), используйте средства защиты.

13. Перед началом работы осмотрите и визуально про-

верьте электроинструмент и шнур сетевой на возможные повреждения, подвижные части инструмента на их функционирование. Убедитесь, что ключи и установочные инструменты удалены из рабочей зоны.

14. Не касайтесь и не пытайтесь тормозить вращающиеся части электроинструмента.

15. Для закрепления заготовки используйте зажимные приспособления.

16. Убедитесь, что все сменные детали вставлены правильно. Если электроинструмент требует установки, убедитесь, что он надежно за-

креплен. Проверьте иные условия/ которые могут влиять на работу изделия.

17. Применяйте только безупречный сменный инструмент и дополнительные аксессуары. Ни в коем случае не применяйте принадлежности тупые, с трещинами или следами деформации.

18. Не применяйте сменный инструмент/ который не соответствует техническим характеристикам данного инструмента.

19. Никогда не используйте изделие для выполнения работ/ не связанных с назначением данного электроинструмента/ даже если смен-

ный инструмент подходит по параметрам.

20. Ремонт должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах с использованием запасных частей фирмы-изготовителя.

21. Настоящее изделие соответствует национальным и международным стандартам и требованиям к безопасности.

22. Принимайте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие. Будьте внимательны.

23. Для выполнения тяжелых работ не используйте машины малой мощности. Применение электроинструмента

не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

24. Не пытайтесь модифицировать, усовершенствовать электроинструмент каким-либо способом. Использование любого аксессуара, который не рекомендован/ может привести к поломке инструмента и к причинению вреда здоровью.

25. Храните электроинструмент в надежном/ сухом и недоступном для детей месте.

26. Хранение и транспортировку электроинструмента осуществляйте в коробках или кейсах.

**Общий вид циркулярной
пилы электрической
представлен на рис. 1**

- 1. Основание
- 2. Пильный диск
- 3. Прорезь крепления продольного упора
- 4. Винт фиксации продольного упора
- 5. Винт фиксации угла наклона
- 6. Шкала угла наклона
- 7. Выключатель


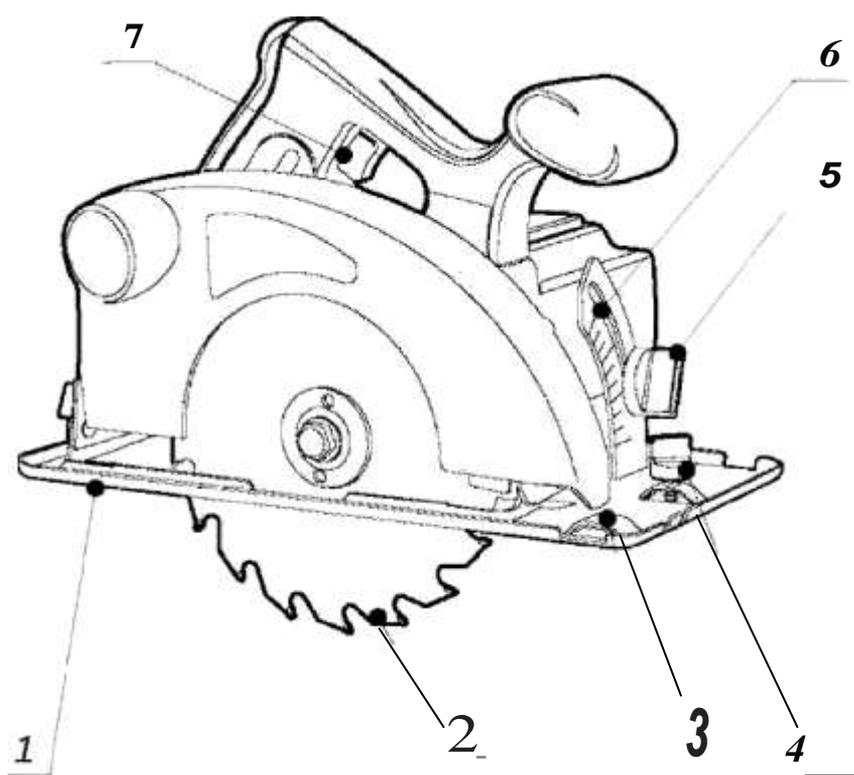


Рис.1

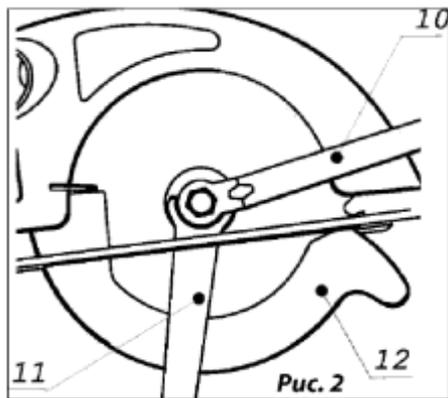

- 10. Ключ накидной
- 11. Ключ фиксации вала
- 12. Защитный кожух диска

Перед снятием, либо установкой пильного диска отключите инструмент от электрической сети, выдернув шнур из сети питания.

Для снятия/установки пильного диска, зафиксируйте его ключом, как показано на рис.2 и отверните/закрутите болт крепления диска. После, отодви-

нув кожух диска 12, снимите 1 установите пильный диск.


Данная модель пилы дисковой, оборудована блокировкой включения. для включения необходимо нажать кнопку 13 (рис. 3) и только после этого с помощью выключателя 7 (рис. 1) осуществить пуск машины.

Установка глубины пропила производится подъемом/опусканием корпуса пилы относительно основания пилы 1, контролируется по шкале 15 и фиксируется винтом 14 (рис.3). Глубину пиления нужно установить так, чтобы зубья пильного полотна выступали из-под заготовки не больше чем на высоту зуба. Чем меньше выступает зуб, тем ровнее рез.

Внимание:

Перед началом работы дождитесь полного разгона диска.

Для выполнения пропила под углом к

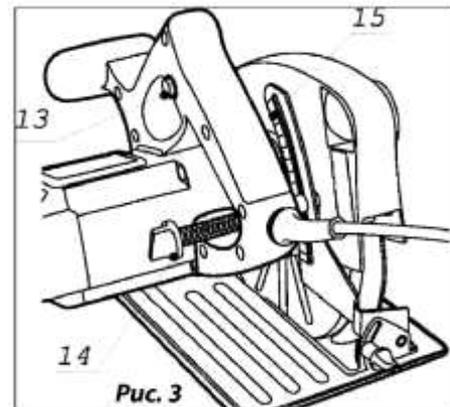

- 7.3. Блокировка выключателя
- 14. Винт-барашек глубиномера
- 15. Шкала глубиномера

поверхности корпус пилы необходимо установить под углом к основанию пилы 1 (Рис.1). Угол наклона контролировать по шкале 6. Фиксация наклонного положения осуществляется фиксатором 5. При необходимости точного выставления угла наклона используйте угломер.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наклонной распиловке значение глубины пропила, устанавливаемое по шкале 15 (рис. 3), не совпадает с истинным значением. В этом случае глубину пропила следует измерять от вершины пильного зуба до кромки стола с помощью измерительного инструмента. Изделие не нуждается в дополнительной смазке. При необходимости смазка должна выполняться специалистами в сервисном центре.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению электроинструмента. При работе электроинструментом расположите сетевой кабель таким образом, чтобы можно было беспрепятственно выполнять пиление. Не допускайте перегрева рабочей части электроинструмента и электродвигателя, делайте перерывы, на вре-

мя, достаточное для охлаждения электроинструмента. Регулярно очищайте от пыли и грязи вентиляционные отверстия. Выключайте инструмент из электросети сразу после окончания работы. Машину включайте в электросеть только тогда, когда Вы готовы к работе. При блокировке рабочего инструмента, (пильного диска) немедленно выключите инструмент. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр необходимо отключить инструмент и обратиться в специализированный сервисный центр.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Перед началом проверки и обслуживания инструмента убедитесь, что инструмент отключен от сети. Инструмент и его вентиляционные от-

верстия должны содержаться в чистоте. Производите регулярную очистку вентиляционных отверстий. Всегда проверяйте целостность изоляции и штекера кабеля питания.

Замена угольных щеток

1. Проверьте угольные щетки. Производите замену при их износе больше допустимой отметки.
2. Обе угольные щетки должны заменяться одновременно. Используйте только оригинальные угольные щетки.
3. С помощью отвертки выкрутите крышку щеточного узла. Достаньте угольную щетку, вставьте на ее место новую.
4. После замены щеток для проверки дайте инструменту поработать 10 мин без нагрузки.

Для безопасного и правильного обслуживания и ремонта инструмента обратитесь в авторизованные сервисные центры REDVERG.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, и выражаем признательность за Ваш выбор.

Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне или узнать в магазине.

При покупке изделия 'Требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.

Во избежании недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев, и исчисляется со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием. Использования изделия в профессиональных целях и объёмах.
- Применения изделия не по назначению.

- Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ. Попыток самостоятельного ремонта инструмента, вне уполномоченного сервисного центра. К безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п.
- На сменные принадлежности (аксессуары и расходные материалы), вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: угольные щетки, токоподводящие провода и кабели, зажимы, держатели, защитные щитки и т.п.
- На расходные и режущие приспособления: пильные диски и элементы их крепления
- На неисправности, возникшие в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному, повлекшей выход из

строю электродвигателя (ротора и статора одновременно; сгорание ротора или статора с оплавлением изоляционных втулок), выключателей, выпрямителя, автоматических контрольных плат других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация, обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры

- Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции. Гарантийный ремонт инструмента т производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный - в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения инструмента после его продажи.

Адреса Сервисных центров

- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68

- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85