



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
с бесщеточным двигателем

MESSER T-9300



Инструкция по эксплуатации



УСТРОЙСТВО

1	Держатель головок (наружный четырехгранник)
2	Триггер включения/выключения
3	Переключатель реверса
4	Рукоять
5	Управляющий дисплей
6	Светодиодная подсветка
7	Клавиша фиксатора аккумулятора

КОМПЛЕКТАЦИЯ

8	Ударный гайковерт	1 шт
9	Съемная рукоятка	1 шт
10	Аккумулятор Li-ion	2 шт
11	Зарядное устройство	1 шт
12	Пластиковый кейс для хранения и транспортировки	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В)	21
Емкость аккумулятора (Ач)	6
Частота вращения шпинделя на 1 скорости (об/мин)	800
Частота вращения шпинделя на 2 скорости (об/мин)	1100
Частота вращения шпинделя на 3 скорости (об/мин)	1250
Макс. крутящий момент (Нм)	3000
Макс. размер резьбы	M56
Посадка (наружный четырехгранник) (дюйм)	1
Размер с аккумулятором (ДхШхВ) (мм)	280x100x330
Вес с аккумулятором (без сменной головки) (кг)	5,5
Вес в упаковке (кг)	8,6

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Внимательно прочитайте все инструкции, приведенные ниже! Невыполнение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме оператора. Термин «электроинструмент» во всех перечисленных ниже предупреждениях относится к вашему сетевому инструменту, а так же к аккумуляторному (беспроводному) инструменту.*

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок на рабочем месте и плохое освещение могут привести к аварии и травмам.*
- б) Не работайте электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Двигатель электроинструмента при работе создает искры, которые могут воспламенить пары огнеопасных жидкостей.*
- в) Не допускайте в рабочую зону посторонних.*
- г) При проведении работ не отвлекайтесь на посторонние раздражители. Отвлечение может привести к потере контроля над инструментом.*

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- а) Во время работы избегайте прямого контакта с заземленными поверхностями. Риск поражения электрическим током существенно возрастает, если Ваше тело входит в цепь заземления.*

б) Не подвергайте инструмент воздействию воды (дождь, помещения с повышенной влажностью воздуха). Вода, попавшая в гайковерт или аккумулятор, существенно повышает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Будьте внимательны, смотрите, что вы делаете, используйте здравый смысл при работе с инструментом. Не используйте гайковерт, если Вы устали или находитесь под влиянием лекарств. Малейшая неосторожность при работе может привести к серьезным травмам.

б) Во время работы используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства обеспечения индивидуальной безопасности, такие как респиратор, нескользящие защитные ботинки, каска или наушники значительно снижают риск получения травмы.

в) Перед началом работы убедитесь, что в зоне вращающихся деталей нет посторонних предметов.

г) При работе выбирайте такое положение тела, которое обеспечит удобство в работе и позволит контролировать ситуацию в экстренных случаях.

Всегда надежно удерживайте инструмент в руках.

д) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения.

Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Не перегружайте инструмент. Используйте его только по назначению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

б) Не используйте инструмент с неисправным триггерным переключателем. Любое оборудование, которое не может управляться с помощью переключателя, чрезвычайно опасно и должно быть немедленно отремонтировано.

в) Снимайте аккумулятор перед выполнением любых регулировок, замены принадлежностей или перед консервацией. Данная предосторожность снижает риск самопроизвольного запуска инструмента.

г) Храните аккумуляторный гайковерт в недоступном для детей месте, не допускайте к работе лиц, не ознакомленных с общими правилами техники безопасности и с настоящей инструкцией. Инструмент в руках неопытного пользователя опасен для него и окружающих.

д) Бережно обращайтесь с инструментом. Следите за тем, чтобы он находился в чистоте.

ж) Не используйте инструмент с выявленными повреждениями.

Большинство несчастных случаев происходит из-за плохого обслуживания инструмента.

з) Используйте гайковерт только по прямому назначению.

Используйте только принадлежности, предназначенные для конкретного типа инструмента. Выбирайте аксессуары и насадки в соответствии с этими инструкциями и условиями работы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ УДАРНЫМ ГАЙКОВЕРТОМ

- Перед работой убедитесь, что крепеж, с которым Вы собираетесь работать, не имеет контакта с проводом под напряжением, иначе Вы можете попасть под удар электротоком.
- Держите гайковерт крепко и надежно из-за высокого крутящего момента, ненадолго возникающего при отворачивании винтов и гаек.
- Всегда дожидайтесь полной остановки инструмента, прежде чем положить его.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГАЙКОВЕРТА

Не применяйте силу к инструменту. Правильно подбирайте и используйте соответствующий инструмент для выполнения ваших задач.

Правильно подобранным инструментом Вы выполните работу лучше, безопаснее и быстрее.

Пожалуйста, выберите правильную сменную головку в соответствии с размером устанавливаемого болта или гайки. Неправильно подобранная сменная головка приведет к неточному крутящему моменту и повреждению болта и самого гайковерта.

В случаях, когда требуется точный крутящий момент, чаще проверяйте соединения используя динамометрический ключ, для проверки момента затяжки.

Пожалуйста, обратитесь к технической таблице (на стр. 8), чтобы отрегулировать правильный крутящий момент, соответствующий различным размерам устанавливаемого болта.

Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением инструмента отсоедините аккумулятор. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.

Проверяйте соосность и надежность крепления движущихся деталей и принадлежностей, состояние деталей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу инструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием его следует отремонтировать или провести обслуживание.

Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием инструментов.

Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем для вашей модели. Аксессуары, подходящие для одного инструмента, могут стать опасными при использовании с другим инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Вы должны дождаться остановки инструмента, если вы хотите изменить направление вращения, нажав переключатель.

2. Крутящий момент увеличится пропорционально времени операции. Когда вы хотите затянуть или ослабить болт, дайте гайковерту поработать более 5 секунд. Но это не означает, что при этом крутящий момент будет увеличиваться.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ

На дисплее гайковерта расположены две светодиодных трехуровневых шкалы, визуально информирующие оператора об установленном крутящем моменте (скорости)-левая шкала, правая шкала указывает на степень зарядки аккумуляторной батареи. Кнопка, находящаяся справа от шкал позволяет оператору установить требуемый крутящий момент

УСТАНОВКА СМЕННОЙ ГОЛОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед использованием ударного гайковерта внимательно прочитайте инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой сменной головки всегда отключайте (снимайте) аккумулятор.

Выберете сменную головку нужного размера и установите ее на внешний четырехгранник.

- Обратите внимание на надежность установки головки (установленная головка прочно и до упора сидит на держателе гайковерта).

Если сменная головка установлена неправильно (ненадежно) она при включении гайковерта может слететь с четырехгранника и нанести оператору травму, либо нанести механические повреждения крепежным элементам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЙКОВЕРТА

Аккумуляторный ударный гайковерт MESSER T-9300 имеет бесщеточный электродвигатель, что значительно увеличивает его срок службы и уменьшает вес. Аккумуляторный ударный гайковерт MESSER T-9300 предназначен для завинчивания и вывинчивания винтов или болтов, а также для затягивания и отпуска гаек в указанном диапазоне размеров.

Рабочий процесс подразделяется на две фазы: заворачивание и затягивание (работает ударный механизм). Ударный механизм включается, как только резьбовое соединение затягивается. При выворачивании болтов или отвинчивании гаек этот процесс протекает в обратной последовательности.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Источником питания аккумуляторного гайковерта MESSER T-9300 является Li-ion аккумуляторная батарея. Батарея устанавливается в гнездо, расположенное в торцевой части рукоятки инструмента и автоматически в ней фиксируется. Для снятия батареи необходимо нажать на клавишу фиксатора аккумулятора и вытащить его из гнезда.

Для визуального контроля степени зарядки или разрядки аккумуляторной батареи на верхней части установочного гнезда имеется трехуровневая светодиодная индикация. Индикация включается в момент начала работы гайковерта и горит 3-7 секунд а затем выключается. Указанного времени достаточно для определения состояния заряда аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Температура окружающей среды для эксплуатации аккумуляторного ударного гайковерта должна быть в диапазоне от -10°C до 40°C.

Температура окружающей среды для хранения инструмента должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C.

Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядного устройства в процессе зарядки Li-ion аккумулятора должна быть в диапазоне между 10°C и 38°C.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Чтобы запустить гайковерт, нажмите на триггер включения и удерживайте его нажатым.
- Чтобы выключить гайковерт, отпустите триггер.

Для смены направления вращения (вращение по часовой стрелке, против часовой стрелки), используйте переключатель реверса.

ВНИМАНИЕ! При интенсивной и продолжительной работе, между сменой разрядившегося аккумулятора на заряженный, сделайте 10-15 минутный перерыв. За это время инструмент естественным образом остынет и «отдохнет». После чего устанавливайте заряженный аккумулятор и продолжайте работу.

УСТАНОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Для установки крутящего момента гайковерта используйте управляющий дисплей на верхней части установочного гнезда аккумуляторной батареи.

После кратковременного нажатия на курок включения инструмента загорается управляющий дисплей. С помощью кнопки выберите требуемый крутящий момент – максимальный (горит верхний индикатор), средний – горит средний, и минимальный – горит нижний индикатор.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте инструмент от источника питания.

- Удаляйте как можно больше грязи и пыли с корпуса инструмента. Пыль влияет на безопасность инструмента и его рабочий ресурс. Держите в чистоте вентиляционные отверстия мотора. Инструмент протирайте тряпкой или продувайте сжатым воздухом при низком давлении.

- Мы рекомендуем чистить ваш инструмент сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте гайковерт слегка влажной тканью с использованием небольшого количества мыльной воды. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители, они могут повредить детали и пластиковый корпус. Контролируйте, чтобы вода не проникала внутрь инструмента.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутренне устройство гайковерта не требует никакого дополнительного обслуживания. Используйте только аксессуары и детали, запасные части, одобренные производителем. В случае отказа инструмента, несмотря на соблюдение данных инструкции, ремонтируйте инструмент только в специализированных сервисных центрах.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТIEВЫХ БАТАРЕЙ

Транспортируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местными и государственными правилами и положениями.

При транспортировке батарей третьей стороной соблюдайте все специальные требования по упаковке и маркировке. Проверьте, чтобы аккумуляторные батареи не вступали в контакт с другими батареями или проводимыми материалами при транспортировке, для этого защитите оголенные разъемы изоляцией, изолирующими колпачками или лентами. Не переносите батареи с повреждениями или утечками.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на аккумуляторный гайковерт MESSER T-9300 составляет 1 год со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания. Использование неоригинальных запчастей влечет снятие инструмента с гарантии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, стр.4.

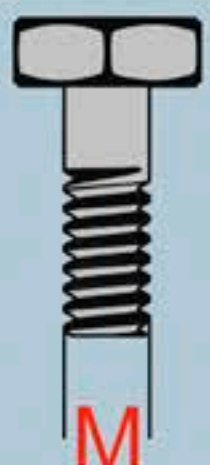
Тел. (495)710-88-01; (495)230-03-28

E-mail: stock@messer.su

www.messer.su



ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

	КЛАСС ПРОЧНОСТИ									
	3.6	4.6	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	
	N.m									
M 1.6	0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.21	0.26	0.31	3.2
M 2	0.11	0.14	0.18	0.24	0.28	0.38	0.42	0.53	0.63	4
M 2.5	0.22	0.29	0.36	0.48	0.58	0.78	0.87	1.09	1.31	5
M 3	0.38	0.51	0.63	0.84	1.01	1.35	1.52	1.9	2.27	5.5
M 4	0.71	0.95	1.19	1.59	1.91	2.54	2.86	3.57	4.29	7
M 5	1.71	2.28	2.85	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3	8
M 6	2.94	3.92	4.91	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7	10
M 8	7.11	9.48	11.9	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7	13
M 10	14.3	19.1	23.8	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8	17
M 12	24.4	32.6	40.7	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147	19
M 14	39	52	65	86.6	104	139	156	195	234	22
M 16	59.9	79.9	99.8	133	160	213	240	299	359	24
M 18	82.5	110	138	183	220	293	330	413	495	27
M 20	117	156	195	260	312	416	468	585	702	30
M 22	158	211	264	352	422	563	634	792	950	32
M 24	202	270	337	449	539	719	809	1011	1213	36
M 27	298	398	497	663	795	1060	1193	1491	1789	41
M 30	405	540	675	900	1080	1440	1620	2025	2430	46
M 33	550	734	917	1223	1467	1956	2201	2751	3301	50
M 36	708	944	1180	1573	1888	2517	2832	3540	4248	55
M 39	919	1226	1532	2043	2452	3269	3678	4597	5517	60
M 42	1139	1518	1898	2530	3036	4049	4555	5693	6832	65
M 45	1425	1900	2375	3167	3800	5067	5701	7126	8551	70
M 48	1716	2288	2860	3813	4576	6101	6864	8580	10296	75
M 52	2210	2947	3684	4912	5895	7859	8842	11052	13263	80
M 56	2737	3650	4562	6083	7300	9733	10950	13687	16425	85
M 60	3404	4538	5673	7564	9076	12102	13614	17018	20422	90
M 64	4100	5466	6833	9110	10932	14576	16398	20498	24597	95
M 68	4963	6617	8271	11029	13234	17646	19851	24814	29777	100



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.messer.su

