


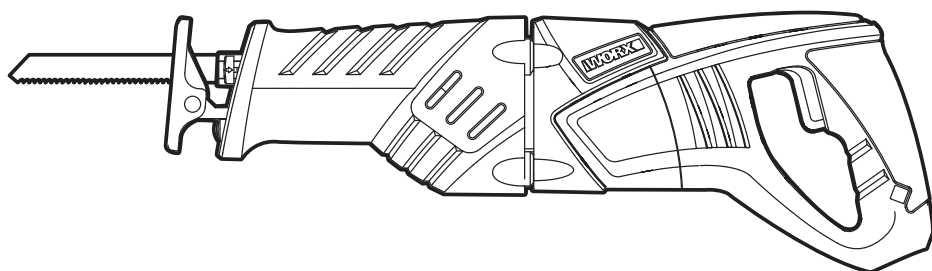
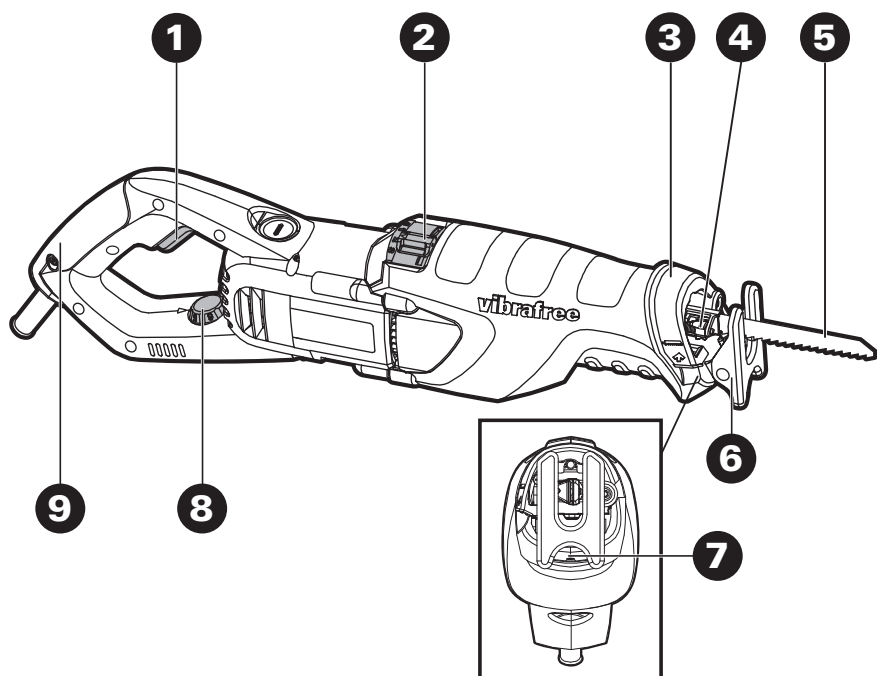
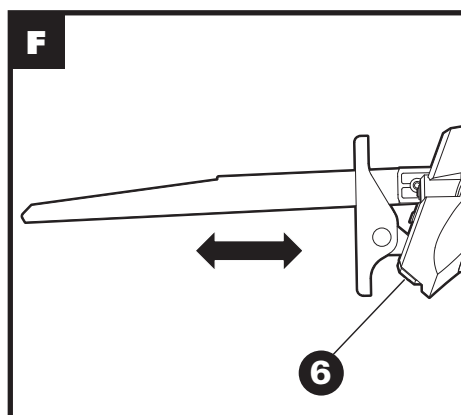
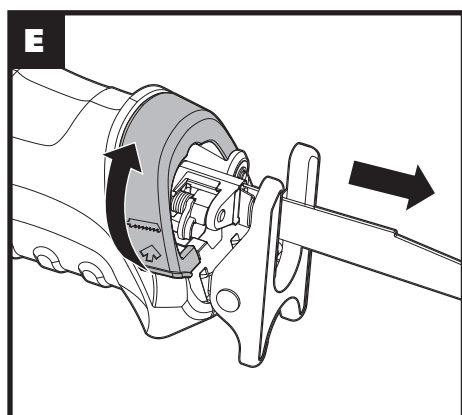
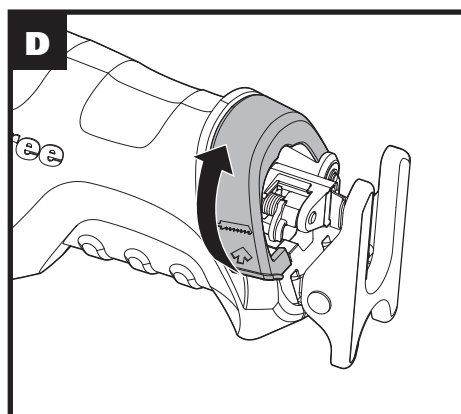








WORX

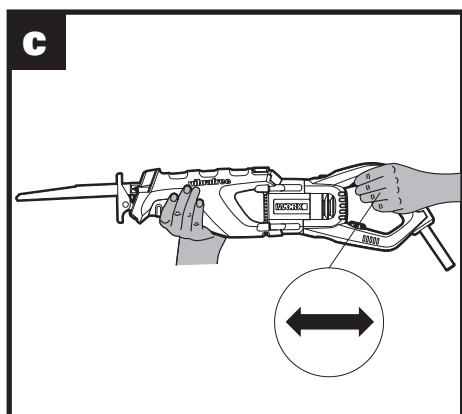

WU401

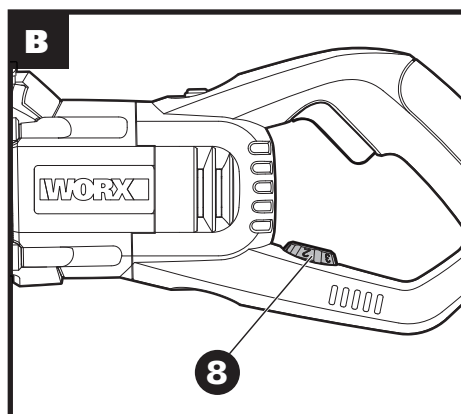

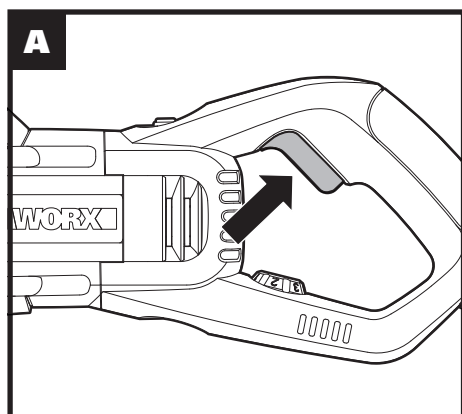

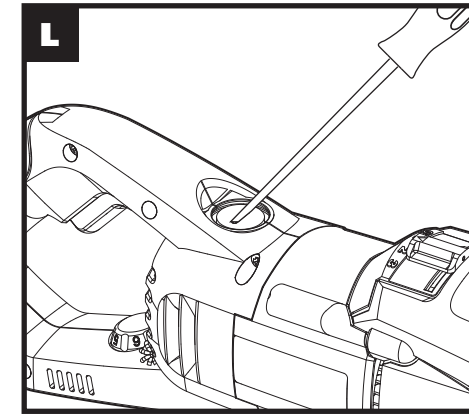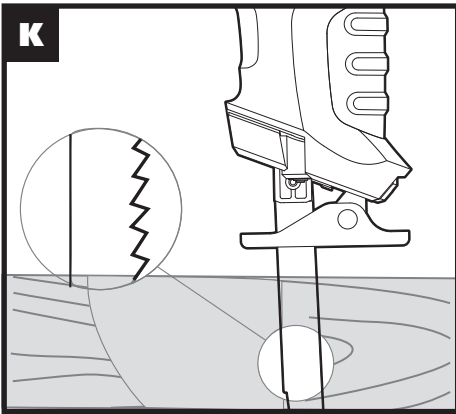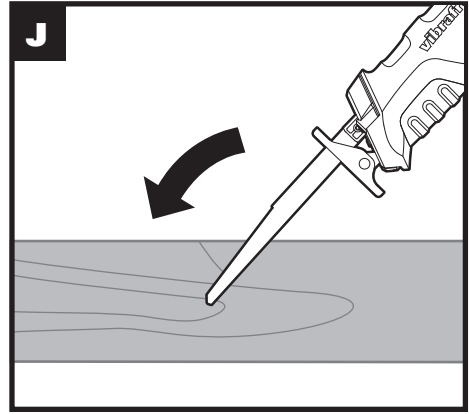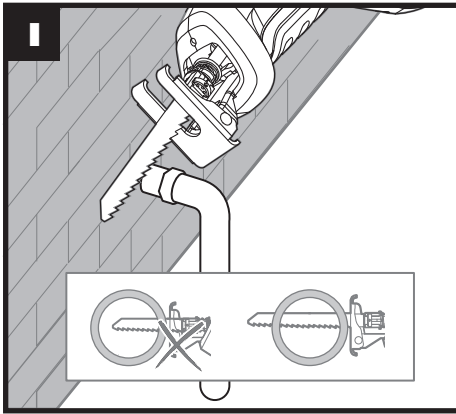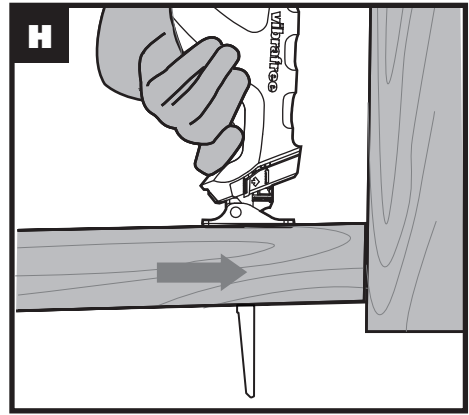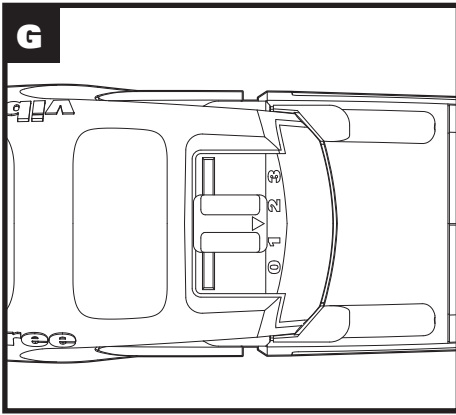

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 **WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting**

to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

- 5) **Service**
a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

RECIPROCATING SAW SAFETY WARNINGS

1. **Hold reciprocating saw by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
2. **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the workpiece by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.

SYMBOL

	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Wear ear protection
	Wear eye protection
	Wear dust mask
	Double insulation
	Warning

COMPONENT LIST

1.	TRIGGER SWITCH
2.	PENDULUM MOTION CONTROL
3.	TOOL-FREE SAW BLADE HOLDER LEVER
4.	SAW BLADE HOLDER
5.	SAW BLADE*
6.	PIVOT BASE PLATE
7.	TOOL-FREE BASE PLATE ADJUSTMENT BUTTON
8.	VARIABLE SPEED DIAL
9.	SOFT GRIP

***Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

Rated Voltages	220V~50Hz
Rated power	1400W
No-load speed	0-2800/min
Stroke length	32mm
Cutting capacity max	
Wood (thickness)	300mm
Thin pipe (diameter PVC pipe)	150mm
Steel (thickness)	20mm
Double insulation	
Weight	5.4Kg

ACCESSORIES

Woodwork saw blade	1
Metalwork saw blade	1

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

Intended Use

This machine is used for cutting wood, plastic, metal and building materials. It must be close to the workpiece during sawing. It is suitable for straight and curved cutting. It can be flush with the workpiece surface during cutting when suitable double metal saw blades are used. The recommendations for saw blades must be followed.

1. Trigger switch (see Fig. A)

Start the tool by pressing the switch and stop the tool by releasing the switch.

The cutting stroke rate of saw blade can be adjusted from minimum to maximum by applying pressure on the trigger. The speed can be increased by applying more pressure and can be decreased by releasing pressure. (See Fig. A)

2. Variable speed dial (see Fig. B)

Strokes per minute can be adjusted only by turning the variable speed dial. This operation can be done even if the tool is running. The control is labeled with 1 (lowest speed) to 6 (full speed). Turn the speed control between 1 and 6 depending on your work without stopping the tool that is running in forward rotation. Please select the correct speed for the workpiece to be cut by referring to the following table. However, the applicable speed may vary on workpieces of different type or thickness. In general, the higher speed will allow you to cut the workpiece faster, but the service life of saw blade will be reduced.

Speed Setting	Strokes Per Minute
6	2,800
5	2,300
4	1,900
3	1,700
2	1,500
1	1,200

Materials	Speed Setting
Wood	6
Autoclaved lightweight concrete	5-6
Low carbon steel	3-4
Aluminum	3-5
Plastic	1-4
Stainless steel	1-2

Note:

It will reduce the service life of the motor if the tool runs continuously at low speed for a long time.

The speed control can only turned up to 6th gear and then returned to 1st gear. Do not forcibly turn it beyond 6 or 1, otherwise the speed adjustment function may fail.

3. Grip area (see Fig. C)

Always hold the saw firmly with both hands during operation.

4. Tool-free saw blade accessories (see Fig. D, E)

Disconnect the saw from the power supply before installing the saw blade. Please extend the pivot saw blade seat out of the saw blade holder for easy access when necessary. Pull up on the tool-free saw blade holder lever (3) with your thumb. (See Fig. D) Insert the blade into the saw blade holder, making sure the blade is attached to the blade pin inside the holder. Release the blade holder lever (3) to ensure the blade is securely locked in place.

Make sure the saw blade has cooled down before removing it. Disconnect the saw from the power supply before removing the saw blade. Please extend the pivot saw blade seat out of the saw blade holder for easy access when necessary. Pull up on the saw blade holder lever (3) with your thumb, then pull the blade out of the saw blade holder. (see Fig. E)



Warning: Do not remove the saw blade immediately after the task, otherwise you will be burned by the hot saw blade.

5. Tool-free base plate adjustment (see Fig. F)

The pivot base plate (6) can be adjusted as follows if the tool cutting capacity (cut depth) needs to be reduced.

Press the tool-free base plate adjustment button (7) on the lower front side of the housing. Slide the pivot base plate forward or backward to the desired distance from the end of the saw blade. Release the pivot base plate adjustment button. The pivot base plate is now locked in place, but it will continue to rotate along the work surface during cutting. The distance (at the longest part of the cutting stroke) from the front of base plate to the saw blade tip is equal to the cutting capacity of the saw blade.

Note: The pivot base plate must be firmly set against the material being cut to prevent the blade from vibration, jumping and breaking.

6. Pendulum motion control (see Fig. G)

The cutting angle of the saw blade is changed by the pendulum motion to improve sawing efficiency. This can also be adjusted without load.

Do not use excessive blade force when sawing with pendulum motion.



Warning: Make sure the pendulum is set to "0" when using the saw blade with its teeth facing up.

Pendulum set

0	Thin material, fine sawing, narrow cornering.
1	Hard materials (such as steel and particle board).
2	Thick materials (such as wood) and plastics.
3	Fast sawing (such as soft wood). Saw in the direction of wood grain.

7. Flush sawing (see Fig. H, I)

Make the cut as close as possible to floors, walls, and other areas where it is difficult to cut. Insert the saw blade handle into the blade holder with the blade teeth facing up (which is opposite to the normal working position). This will make the cut closer to the work surface (see Fig. H). Insert the saw blade into the blade holder with the blade teeth facing down (normal working position) when using a special flexible saw blade. This allows for sawing the tube by making it flush with the tube (see Fig. I).

8. Wood sawing

Always make sure the workpiece is clamped firmly to prevent its movement. Start to saw at low speed and then increase to the correct speed for easier control.

9. Metal sawing

This saw has various metal cutting capabilities, depending on the type of blade used and the metal being cut.

Always clamp the workpiece to prevent slipping.

Use a finer blade for ferrous metals and a coarser blade for non-ferrous metals.

Always clamp wood on both sides of the sheet metal when cutting the thin sheet metal. This will make the cut clean during sawing without excessive vibration or metal tearing.

Do not push the saw blade too hard. It will reduce the service life of saw blade if push the blade too hard, causing the blade to break.

Note: We recommend that you should apply a thin layer of machine oil or other coolant along the cutting line before sawing. This will make the operation easier and help extend the saw blade life. The kerosene is used when sawing aluminum.

10. Groove sawing (only for soft materials) (see Fig. J, K)

Mark the part where you want to cut out on the groove or inner hole. Insert the special saw blade with the teeth facing down and clamp it firmly. Tilt the saw so that the trailing edge of the saw blade guard rests on the work surface. Start to saw at low speed in order to prevent the blade from breaking, and increase to the correct speed after the sawing has started. Hold the blade guard firmly against the work surface, start the sawing slowly, but control the upward swing of the saw. The saw blade will cut into and through the material. Always make sure that the saw blade goes all the way through the material before sawing the rest of the groove.

11. Replace the carbon brushes (see Fig. L)

Remove and inspect the carbon brushes regularly.

Replace them with two new carbon brushes at the same time when they are worn to about 6mm long. Remove the carbon brush holder cover by using a flat-blade screwdriver when replacing the worn carbon brushes. Remove the worn brushes, insert new brushes, and make sure the brushes move freely in the brush holder. Finally secure the brush holder cover.

WORK TIPS ON THE RECIPROCATING SAW

If your power tool is overheating, set the speed to maximum, then let it idle for 2-3 minutes to cool the motor.

Always make sure the workpiece is clamped firmly to prevent its movement.

The pivot base plate must be firmly set against the material being cut to prevent the blade from vibration, jumping and breaking.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Disposal

The machine, its accessories and packaging materials should be sorted for environmentally friendly recycling.

The plastic components are labeled for categorized recycling.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями по технике безопасности. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего пользования. В дальнейшем термин "электроинструмент" используется как для работающего от сети (проводного) электроинструмента, так и для электроинструмента, работающего от аккумулятора (беспроводного).

1) Безопасность на рабочем месте

- a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Загроможденные и плохо освещенные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.
- b) Не работайте с инструментом во взрывоопасной атмосфере, в присутствии воспламеняемых жидкостей, газов или пыли. Возникающие при работе электроинструмента искры могут привести к воспламенению горючих веществ.
- c) При работе с инструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии. Отвлечение внимания может привести к потере вами контроля.

2) Электробезопасность

- a) Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать розеткам. Никогда никоим образом не изменяйте соединительную вилку. При заземленных электроинструментах не используйте никаких переходников. Неизменные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электротоком повышается, если ваше тело будет заземлено.
- c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или высокой влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает опасность поражения электротоком.
- d) Правильно обращайтесь с электрокабелем. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, а также не тяните за кабель для выключения

из розетки. Держите кабель на безопасном расстоянии от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электротоком.

- e) При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинители, которые предназначены для работы на открытом воздухе. Это снижает риск поражения электротоком.
- f) При использовании электроинструмента во влажном помещении его необходимо подключать к электросети через устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электротоком.
- 3) Личная безопасность
 - a) Будьте внимательны: следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом, работая с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием сильнодействующих средств, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания даже на короткое мгновение при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или защитные наушники, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травм.
 - c) Предотвращайте случайный запуск электроинструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положении "Выключено" перед подключением к электросети и / или аккумуляторной батарее, сборкой или переносом электроинструмента. Переноска инструмента с пальцем на кнопке пуска или включение в сеть электроинструмента с включенным выключателем способствует несчастному случаю.
 - d) Удаляйте все регулировочные приспособления или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Оставленные на вращающихся деталях электроинструмента, они могут привести к травме.
 - e) Не перенапрягайтесь. Постоянно занимайте устойчивое положение и поддерживайте равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
 - f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на расстоянии от движущихся частей. Свободную одежду, украшения или длинные волосы может затянуть в движущиеся части.

- г) **Используйте предусмотренные средства и устройства для сбора и удаления пыли, если инструмент оснащен таковыми.** *Использование таких средств может снизить опасности, связанные с пылью.*
- 4) **Использование электроинструмента и уход за ним**
- а) **Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий инструмент для каждой определенной цели.** *Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и надежнее на уровне, для которого он предназначен.*
- б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель невозможно включить или выключить.** *Любой электроинструмент, который невозможно контролировать выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.*
- с) **Отсоедините штепсель от электросети и / или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед проведением каких-либо настроек, сменой насадок или хранением электроинструмента.** *Подобные предохранительные меры снижают опасность случайного пуска электроинструмента.*
- д) **Храните не использующиеся электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не разрешайте работать с электроинструментом лицам, которые не знают его особенностей или не ознакомлены с данной инструкцией.** *Электроинструменты в руках необученных пользователей представляют опасность.*
- е) **Поддерживайте электроинструмент в исправном состоянии. Проверьте инструмент на предмет смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей или любых иных неисправностей, могущих повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения следует отремонтировать электроинструмент перед применением.** *Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом за электроинструментом.*
- ф) **Режущий инструмент должен быть заточенным и чистым.** *При поддержании режущих инструментов в надлежащем состоянии и с острыми режущими кромками вероятность их заклинивания уменьшается и ими легче управлять.*
- г) **Используйте электроинструмент, принадлежности, сверла и т. п. в соответствии с данными инструкциями, спецификой конкретного типа электроинструмента, учитывая условия работы и выполняемую задачу.** *Использование электроинструмента для иных операций, помимо тех, для которых он предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.*

- 5) **Сервисное обслуживание**
- а) **Ремонт электроинструмента должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.** *Это обеспечит гарантию безопасности его использования.*

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Во время работ, при которых режущая часть может коснуться скрытой проводки или собственного кабеля, держите сабельную пилу за изолированные поверхности захвата.** *Контакт отрезного круга с проводами под напряжением может стать причиной поражения электрическим током.*
- Следует использовать зажимы или другой практичный способ крепления и опоры заготовки на устойчивой платформе.** *Удерживая заготовку рукой или прижав к телу, можно потерять над ней контроль, так как при этом она остается неустойчивой.*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Для уменьшения риска получения травм, пользователь обязан прочитать руководство по эксплуатации
	Носите защиту органов слуха
	Носите защиту органов зрения
	Носите пылезащитную маску
	Двойная изоляция
	Предостережение

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

1.	КУРКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
2.	РЕГУЛЯТОР МАЯТНИКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
3.	РЫЧАГ ДЕРЖАТЕЛЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
4.	ДЕРЖАТЕЛЬ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
5.	ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО*
6.	ПОВОРОТНАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
7.	КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
8.	ДИСК РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
9.	МЯГКИЙ ЗАХВАТ

*Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	220В~50Гц
Номинальная мощность	1400Вт
Скорость без нагрузки	0-2800/мин
Длина хода	32мм
Резущая способность макс.	
Древесина (толщина)	300мм
Трубка (диаметр труб ПВХ)	150мм
Сталь (толщина)	20мм
Двойная изоляция	
Вес	5.4кг

АКСЕССУАРЫ

Пильное полотно по дереву	1
Пильное полотно по металлу	1

Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары, перечисленные в приведенном выше списке, в том же магазине, где вам продали инструмент. Для

получения дополнительной информации см. упаковку. Сотрудники магазина смогут помочь вам и дать совет.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный инструмент применяется для резки древесины, пластика, металла и строительных материалов. Во время резки держите инструмент рядом с заготовкой. Он подходит для выполнения как прямых, так и изогнутых резов. Во время резки его можно устанавливать заподлицо с заготовкой при использовании соответствующих биметаллических пильных полотен. Следуйте рекомендациям относительно пильных полотен.

1. Курковый переключатель (см. рис. А)

Нажмите на курковый переключатель, чтобы включить инструмент, и отпустите переключатель, чтобы выключить его. Число рабочих ходов пильного полотна можно регулировать от минимума до максимума, надавливая на курковый переключатель. Чем больше давление, тем выше скорость. Чтобы понизить скорость, ослабьте давление. (см. рис. А).

2. Диск регулировки скорости (см. рис. В)

Число рабочих ходов полотна в минуту можно отрегулировать поворотом диска регулировки скорости. Эту операцию можно произвести даже во время работы инструмента. Шкала градуирована от 1 (самая малая скорость) до 6 (максимальная скорость). В зависимости от рабочих потребностей поворачивайте диск регулировки скорости от 1 до 6, не останавливая вращающийся вперед инструмент. Скорость, соответствующую обрабатываемой заготовке, следует выбирать по приведенной ниже таблице. Тем не менее, скорость можно менять в зависимости от вида или толщины заготовки. В целом, более высокая скорость позволяет осуществлять более быструю резку, но это сокращает срок службы полотна.

Настройка скорости	Число рабочих ходов в минуту
6	2,800
5	2,300
4	1,900
3	1,700
2	1,500
1	1,200

Материалы	Настройка скорости
Древесина	6
Пенобетон	5-6

Низкоуглеродистая сталь	3-4
Алюминий	3-5
Пластик	1-4
Нержавеющая сталь	1-2

Примечание:

Длительная эксплуатация инструмента на малой скорости сокращает срок службы двигателя.

Диск регулировки скорости можно поворачивать только до 6-ой скорости с последующим возвращением на 1-ю скорость. Не выходите за пределы 6-ой или 1-ой скорости принудительно: это может вывести из строя функцию регулировки скорости.

3. Область захвата (см. рис. С)

Во время эксплуатации обязательно крепко удерживайте пилу обеими руками.

4. Оснастка пильного полотна, не требующая применения инструментов (см. рис. D, E)

Перед установкой пильного полотна отключите пилу от источника питания. Если необходимо обеспечить легкий доступ к седлу поворотного пильного полотна, извлеките его из держателя полотна. Большим пальцем потяните вверх рычаг держателя пильного полотна, не требующего применения инструмента (3). (См. рис. D) Установите полотно в держатель пильного полотна, убедившись, что оно зацеплено с штифтом для крепления полотна внутри держателя. Отожмите рычаг держателя полотна (3) для надежной фиксации пильного полотна.

Перед извлечением убедитесь, что пильное полотно охладилось. Перед извлечением пильного полотна отключите пилу от источника питания. Если необходимо обеспечить легкий доступ к седлу поворотного пильного полотна, извлеките его из держателя полотна. Большим пальцем потяните вверх рычаг держателя пильного полотна (3), затем извлеките полотно из держателя. (см. рис. E).



Внимание: Не извлекайте пильное полотно сразу же после работы: нагретое пильное полотно может вызвать ожог.

5. Регулировка опорной пластины без применения инструментов (см. рис. F)

Если необходимо уменьшить режущую способность (глубину реза) инструмента, поворотную опорную пластину (6) можно отрегулировать нижеследующим способом.

Нажмите кнопку регулировки опорной пластины без применения инструментов (7) на нижней передней части корпуса. Сместите поворотную опорную пластину вперед или назад на нужное расстояние от конца пильного полотна. Отпустите кнопку регулировки поворотной опорной пластины. Теперь поворотная опорная пластина надежно зафиксирована, но во время резки она будет вращаться вокруг рабочей поверхности. Расстояние (по максимальной длине рабочего хода при резке) от передней части опорной пластины до кончика

пильного полотна составляет режущую способность пильного полотна.

Примечание: Поворотная опорная пластина должна быть плотно прижата к обрабатываемому материалу, чтобы избежать вибрации, соскакивания и разлома пильного полотна.

6. Регулятор маятниковых движений (см. рис. G)

Угол резки пильного полотна меняется с помощью маятниковых движений, чтобы повысить эффективность резки. Его можно также отрегулировать на холостом ходу.

При резке маятниковым движением не прилагайте чрезмерного усилия на пильное полотно.



Внимание: Убедитесь, что маятник установлен на «0», если пильное полотно при использовании направлено зубьями вверх.

Настройка маятника

0	Тонкий материал, тщательная резка, обработка небольших углов.
1	Жесткие материалы (например, сталь и ДСП)
2	Толстые материалы (например, древесина) и пластик.
3	Быстрая резка (например, мягкая древесина). Резать вдоль древесных волокон.

7. Отрезание заподлицо (см. рис. H, I)

Делайте отрез максимально близко к полу, стене или иным зонам, в которых резка затруднена. Установите хвостовик пильного полотна в держатель полотна так, чтобы зубья были направлены вверх (в обратную сторону от стандартного рабочего положения). Это обеспечит приближение отреза к рабочей поверхности (см. рис. H). При использовании специального гибкого пильного полотна установите пильное полотно в держатель полотна так, чтобы его зубья были направлены вниз (стандартное рабочее положение). Это позволяет разрезать трубу, держа инструмент заподлицо к трубе (см. рис. I).

8. Резка по дереву

Обязательно убедитесь, что заготовка надежно закреплена во избежание ее смещения. Для улучшения контроля за рабочим процессом начинайте резку на малой скорости, а затем увеличивайте ее до нужной.

9. Резка по металлу

Режущая способность данной пилы различается в зависимости от типа используемого пильного полотна и обрабатываемого металла.

Обязательно закрепите заготовку, чтобы избежать смещения.

Используйте полотно с более мелкими зубьями для цветных и более крупными зубьями для черных металлов.

Обязательно зажмите деревянные бруски по обеим сторонам металлического листа при резке тонкого металлического листа. Это обеспечит чистоту отреза

при пилении без излишней вибрации или разрыва металла.
Не нажимайте на пильное полотно слишком сильно. Если слишком сильно нажимать на пильное полотно, срок его службы сократится, что приведет к разлому полотна.

Примечание: Перед началом резки рекомендуется нанести тонкий слой машинного масла или другого охлаждающего вещества вдоль линии отреза. Это облегчит работу и продлит срок службы пильного полотна. При резке алюминия используется керосин.

10. Выпиливание канавок (только для мягких материалов) (см. рис. J, K)

Отметьте деталь, в которой вы хотите вырезать канавку или внутреннее отверстие. Установите специальное пильное полотно с зубьями, направленными вниз, и надежно зафиксируйте его. Поверните пилу так, чтобы задняя кромка защитного кожуха пильного полотна находилась на рабочей поверхности. Начните резку на малой скорости, чтобы предотвратить разлом полотна, и после начала работы ускоряйтесь до нужных показателей. Надежно удерживайте пильное полотно у рабочей поверхности, начните резку медленно, при этом контролируйте ход полотна вверх. Пильное полотно начнет врезаться в материал и разрезать его. Перед вырезанием остальной части канавки обязательно убедитесь, что пильное полотно проходит материал насквозь.

11. Замена графитовых щеток (см. рис. L)

Регулярно снимайте и осуществляйте проверку графитовых щеток. Одновременно заменяйте их на две новые графитовые щетки, когда они изнашиваются до длины примерно 6 мм. При замене изношенных графитовых щеток снимайте крышку держателя графитовых щеток следует с использованием шлицевой отвертки. Извлеките износившиеся щетки, установите новые щетки и убедитесь, что они свободно перемещаются в держателе. После этого закрепите крышку держателя щеток.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любых работ по регулировке, обслуживанию и уходу следует вынуть вилку электропитания из розетки.

Данный электроинструмент не требует дополнительной смазки или технического обслуживания.

В данном инструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки вашего электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Не допускайте попадания пыли на все рабочие органы управления. Иногда через вентиляционные отверстия можно увидеть искры. Это нормально и повредит ваш электроинструмент.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Переработка отходов

Машина, ее аксессуары и упаковочные материалы должны быть отсортированы для экологически чистой переработки.

Пластиковые компоненты имеют маркировку для вторичной переработки.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ

Если электроинструмент перегрелся, дайте максимальную скорость и дайте поработать инструменту на холостом ходу 2–3 минуты.

Обязательно убедитесь, что заготовка надежно закреплена во избежание ее смещения.

Поворотная опорная пластина должна быть плотно прижата к обрабатываемому материалу, чтобы избежать вибрации, соскакивания и разлома пильного полотна.

СТРАНА ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ

Россия 7 (495) 136-83-96



EAC

Импортер: ООО «КВТ Эксперт»

Адрес: 119602, г. Москва, ул. Тропаревская, владение 4, строение 3, этаж 2, комната 223

Телефон: +7 (495) 107-02-72

Электронная почта kvt@kvtservice.su

Страна производства: КНР

Изготовитель: Позитек Технолоджи (КНР) Ко., Лтд.

Адрес: Номер 18, Донванг Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Цзянсу, КНР

Срок службы изделия: 6 лет

Срок гарантии: 3 года

Дата производства изделия: указана на изделии

Уполномоченное лицо для принятия претензий: ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»

Адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67

Телефон сервисной службы ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»: +7 (495) 136-83-96

Электронная почта service.ru@positecgroup.com

WORX

www.worx.com

Copyright © 2022, Positec. All Rights Reserved.

AR01674500