


ATLET

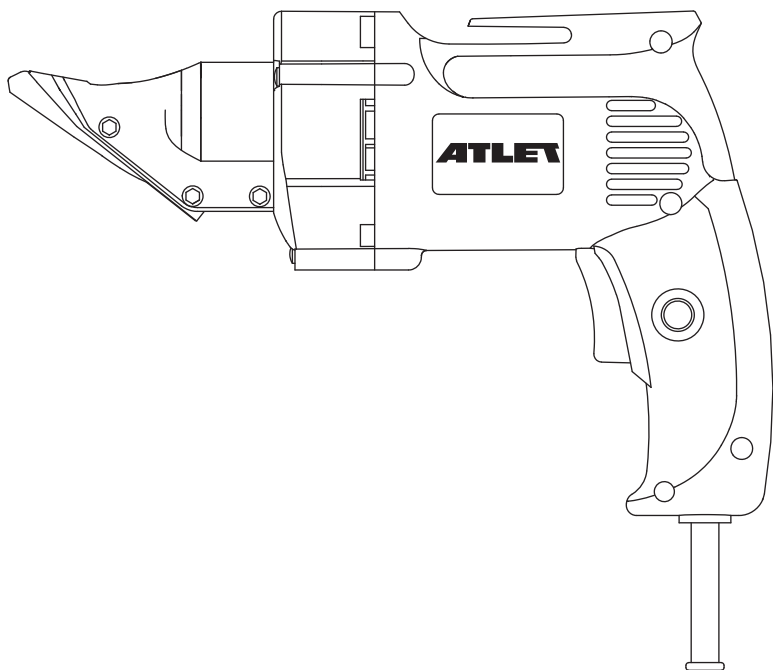

PMS500C

• Scissors	EN	03
• Электрические ножницы по металлу	RU	07

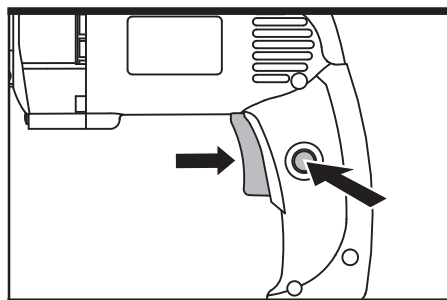
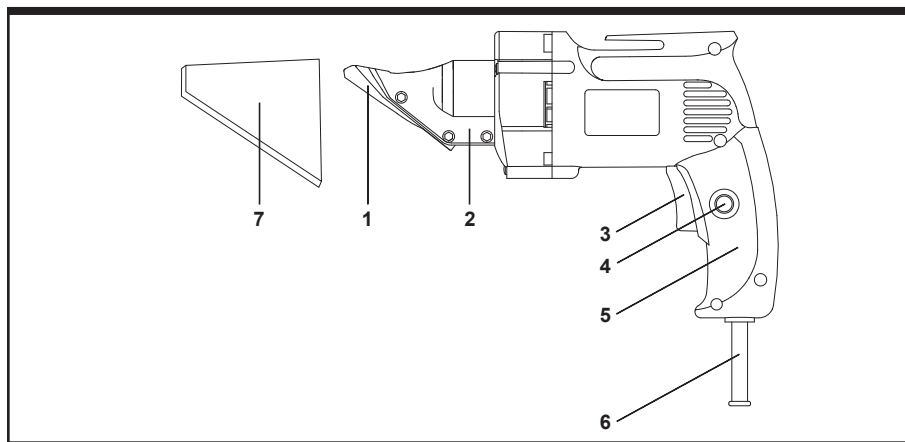


Рис.А

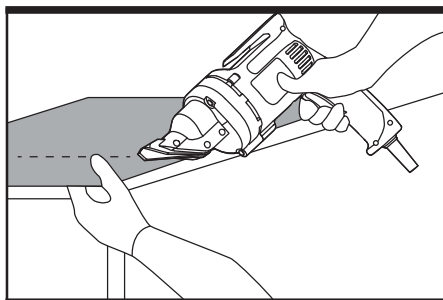


Рис.В

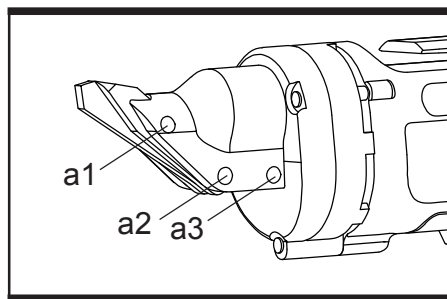


Рис.С1

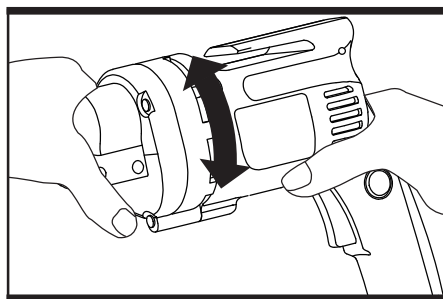


Рис.С2

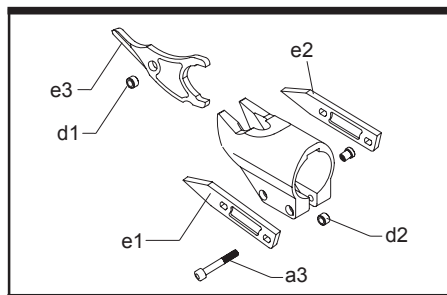


Рис.Д

COMPONENT LIST

1. Cutting blade
2. 360° swivel head
3. Variable speed trigger switch
4. Lock-on button
5. Handle
6. Power cable
7. Blade cover

TECHNICAL DATA

Type PMS500C (PMS-designation of machinery, representative of scissors)

Voltage	220V~50Hz
Power input	480 W
No-load speed	0-2500 /min
Max. cutting size	0.5~1.2mm
Protection class	□/II
Machine weight	2.18 kg

ACCESSORIES

Hex key	1
---------	---

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

ORIGINAL INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 **WARNING!** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.**
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.**
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.**
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.**
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.**
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.**
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.**
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.**

4. POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.**
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.**
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.**
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.**
- f) **Keep cutting tools sharp and clean. Properly**

maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.**
- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.**

5. SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.**

ELECTRIC SHEARS AND NIBBLERS SAFETY WARNINGS

1. Use clamps or another practical way to secure the workpiece firmly. Holding the workpiece by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
2. Keep hands, feet and other parts of your body away from moving parts to prevent injury.
3. Wear gloves and bottomed shoes to protect your hands and feet from injury. Edges and chips of the workpiece are sharp.
4. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
5. Do not cutting electrical wires. It can cause serious accident by electric shock.
6. Do not leave the electric shear running. Operate the tool only when hand-held. Unplug the tool when it is left unattended.
7. Do not touch the blade or the workpiece immediately after work; they may be very hot and could scald your skin.
8. Keep tool on in tool box, on a workbench or fixed shelf. Do not put the tool on the chips of the workpiece. Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.

SYMBOLS



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual



Wear eye protection



Wear ear protection



Wear dust mask



Warning



Double insulation



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

OPERATION INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

1. VARIABLE SPEED TRIGGER SWITCH AND LOCK-ON BUTTON (SEE FIG. A)

Depress trigger switch to start and release it to stop your metal shear. It is also a variable speed switch that delivers higher speed with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

When operating the metal shear for a period of time at its fastest speed, the switch trigger can be locked in the ON position, press the lock-on button into the handle and the tool will continue to run at its fastest speed.

To switch this tool off, simply squeeze and release the trigger switch.

2. SHEARING (SEE FIG. B)

- Before cutting the "good" workpiece, make practice cuts on a "scrap" workpiece until you are comfortable with operating the tool and with your ability to follow cutting lines.
- Place the shearing jaws of the tool at the edge of workpiece.
- Squeeze the variable speed trigger switch and gradually move the blades into the material in desired direction.

NOTE: Make sure the cutting jaws are aligned with the cutting mark, allow for adequate room for the material being cut away. The cut line will be at least 1.5 mm wide.

NOTE: The scrap piece that is being removed will normally curl out of the way.



WARNING: Before shearing, make sure the work area is clear of any foreign objects and mark the shearing line clearly on the workpiece. Secure small workpieces in a vise or on a stable platform.

3. ADJUSTING THE 360° SWIVEL HEAD (SEE FIG. C1, C2)

When shearing large workpieces or curves, you may wish to rotate the swivel head to reduce the interference with the handle.

The cutting head can be rotated by 360° to allow the handle to be positioned so that it will not interfere with the shearing area.

Rotate the three screws (a1, a2, a3) counter-clockwise with supplied hex key to unscrew the 360° swivel head screw.

NOTE: Rotate the screw (a1, a2) in counter-clockwise direction for about two turns, and rotate the screw (a3) in counter-clockwise direction for about three turns.



WARNING: Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.



WARNING: Blade teeth are very sharp. Wear protective gloves when adjusting the swivel head.

4. REPLACING THE CUTTING BLADE (SEE FIG. D)

After considerable use, the cutting blade will become worn and will have to be replaced. The following instructions detail how to remove and replace cutting blade.

1. Remove the screw (a3) with the hex key ensuring you do not lose the two short spacers (d1, d2).
2. Remove all the three old blades (e1, e2, e3) and install new ones.

NOTE: The right blade (e1) has two slotted holes; left blade (e2) has one. The right blade (e1) has two slotted holes; left blade (e2) has one slotted hole and one round hole.

NOTE: Make sure the blade screw (a3) is properly located in the swivel head before tightening, but do not over-tighten.



WARNING: Remove the plug from the power source before replacing the cutting blade.



WARNING: Blade teeth are very sharp. Wear protective gloves when replacing the cutting blade.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool.

Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Causes	Possible Solution
Tool will not start.	1. Cord not connected. 2. No power at outlet. 3. Tool's thermal reset breaker tripped (if equipped). 4. Internal damage or wear. (Carbon brushes or switch, for example).	1. Check that cord is plugged in. 2. Check power at outlet. If outlet is unpowered, turn off tool and check circuit breaker. If breaker is tripped, make sure circuit is right capacity for tool and circuit has no other loads. 3. Turn off tool and allow to cool. Press reset button on tool. 4. Have technician service tool.
Tool operates slowly.	1. Extension cord too long or wire size too small. 2. Debris in cutting blades.	1. Use an extension cord with the proper length and wire gauge for the the tool. 2. Remove debris.
Performance decreases over time.	1. Blades dull or damaged. 2. Carbon brushes worn or damaged.	1. Keep blades sharp. Replace as needed. 2. Have qualified technician replace brushes.
Excessive noise or rattling.	Internal damage or wear. (Carbon brushes or bearings, for example).	Have technician service tool.
The blades keep still while motor running.	Possible broken gear from material overload.	Have technician service tool.
Overheating.	1. Forcing tool to work too fast. 2. Blade(s) misaligned. 3. Blade(s) dull or damaged. 4. Blocked motor housing vents. 5. Motor being strained by long or small diameter extension cord.	1. Allow tool to work at its own rate. 2. Check and correct blade(s) alignment. 3. Keep blade(s) sharp. Replace as needed. 4. Wear ANSI-approved safety goggles and NIOSH-approved dust mask/respirator while blowing dust out of motor using compressed air. 5. Use an extension cord with the proper length and wire gauge for the tool.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

1. Режущее лезвие
2. Поворотная головка 360°
3. Курковый переключатель с регулировкой скорости
4. Кнопка блокировки
5. Рукоятка
6. Шнур питания
7. Кожух лезвия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип PMS500C (PMS — обозначение оборудования, представляющего собой компактное режущее устройство)

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Входная мощность	480 Вт
Частота вращения без нагрузки	0–2500 об/мин
Макс. толщина резки	0,5–1,2 мм
Степень защиты	□/II
Масса устройства	2,18 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Шестигранный ключ	1
-------------------	---

Рекомендуется приобретать принадлежности в том же магазине, что и данный инструмент. Подробнее см. на упаковке принадлежности. Сотрудники магазина помогут вам советом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

 **ВНИМАНИЕ!** Прочтите все предупреждения в отношении безопасности, указания, рисунки и технические характеристики, предоставленные вместе с данным электроинструментом. Несоблюдение любых из приведенных ниже указаний может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелых травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в тексте предупреждений относится к данному электроинструменту, подключаемому к электросети (проводному), или к электроинструменту, работающему от аккумуляторной батареи (беспроводному).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

- а) Поддерживайте в рабочей зоне чистоту и хорошую освещенность. Беспорядок и плохая освещенность чреват несчастными случаями.
- б) Запрещается работать с

электроинструментами во взрывоопасной среде, например в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты служат источником искр, которые могут вызвать возгорание пыли или паров.

- в) При работе с электроинструментом не допускайте присутствия рядом детей и посторонних. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.
- ### 2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
- а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Запрещается вносить любые изменения в вилку. Запрещается использовать вилку-переходник с заземленным электроинструментом. Использование вилок без внесенных изменений и соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током.
 - б) Следует избегать контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, решетки и холодильники. В случае заземления тела имеется повышенный риск поражения электрическим током.
 - в) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя и влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
 - г) Запрещается использовать шнур питания не по назначению. Ни в коем случае не

- используйте шнур питания для переноски электроинструмента, его волочения или извлечения вилки электроинструмента из розетки. Держите шнур питания вдали от источников тепла, от масла, острых краев и подвижных частей. Повреждение или запутывание шнура питания повышает риск поражения электрическим током.
- e) При эксплуатации электроинструмента на открытом воздухе используйте пригодный для такого использования удлиннитель. *Использование шнура питания, пригодного для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*
- f) Если необходимо использовать электроинструмент во влажном месте, следует подключить его к источнику питания через устройство защитного отключения (УЗО). *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*
- ### 3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- a) При эксплуатации электроинструмента сохраняйте бдительность, смотрите на то, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается использовать электроинструмент, находясь в состоянии усталости, под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Даже краткое отвлечение внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к травме.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты глаз. *Использование в соответствующих условиях таких средств индивидуальной защиты, как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха, снижает вероятность получения травмы.*
- c) Примите меры к предотвращению непреднамеренного включения. Перед подключением электроинструмента к источнику питания или установкой в него аккумуляторной батареи, а также перед тем, как взять и перенести его, убедитесь, что выключатель электроинструмента находится в положении «Выкл.». *Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача на него питания в момент, когда выключатель находится в положении «Вкл.», чревата несчастными случаями.*
- d) Перед включением электроинструмента убедите регулировочный ключ. *Регулировочный ключ, оставшийся на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.*
- e) Не перенапрягайтесь. Все время крепко стойте на ногах и сохраняйте равновесие. Это обеспечивает более уверенный контроль электроинструмента в неожиданных ситуациях.
- f) Надевайте подходящую одежду и обувь. Запрещается надевать свободную одежду и украшения. Волосы и одежда не должны находиться рядом с подвижными частями. *Свободная одежда, украшение и длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями.*
- g) Если предусмотрены устройства для подсоединения принадлежностей для отвода и сбора пыли, позаботьтесь о том, чтобы подсоединить эти принадлежности и использовать их надлежащим образом. *Сбор пыли позволяет уменьшить опасность, связанную с пылью.*
- h) Не позволяйте, чтобы хорошее знание инструментов, приобретенное в результате их частого использования, привело к благодушию и игнорированию принципов их безопасной эксплуатации. *Неосторожность за долю секунды может привести к тяжелой травме.*
- ### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ
- a) Не прилагайте чрезмерного усилия к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий выполняемой задаче. *Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее, с той скоростью, на которую он рассчитан.*
- b) Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не позволяет включать и выключать его. *Любой электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.*
- c) Перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная. *Такие профилактические меры снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.*
- d) Храните неработающий электроинструмент вне досягаемости для детей и не позволяйте эксплуатировать его лицам, незнакомым с ним или с настоящими указаниями. *В руках необученного пользователя электроинструмент является источником опасности.*
- e) Обеспечьте уход за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте электроинструмент на отсутствие заедания и нарушения соосности подвижных частей, поломки деталей и других условий, которые могут отрицательно повлиять на его работу. В случае повреждения электроинструмента отремонтируйте его перед дальнейшим использованием. *Многие несчастные случаи вызываются ненадлежащим обслуживанием электроинструмента.*
- f) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. При надлежащем обслуживании режущих инструментов и поддержании остроты их режущих кромок снижается вероятность их заедания и обеспечивается простота управления ими.
- g) При использовании электроинструмента, принадлежностей, режущих насадок и проч. необходимо соблюдать настоящие указания, учитывая при этом рабочие условия и особенности выполняемой работы. *Использование электроинструмента*

не по назначению может привести к опасной ситуации.

- h) **Поддерживайте ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, без масла и жира на них. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволят обеспечить безопасное обращение с электроинструментом и управление им в неожиданных ситуациях.**
5. **ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- a) **Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту и используйте только идентичные запасные части. Это обеспечит поддержание безопасности при использовании электроинструмента.**

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НОЖНИЦ И ВЫРУБНЫХ НОЖНИЦ

1. Следует использовать зажимы или другой практичный способ надежного крепления заготовки. Если удерживать заготовку рукой или прижать ее к телу, можно потерять контроль, так как заготовка останется неустойчивой.
2. Держите руки, ноги и другие части тела вдали от подвижных частей во избежание травмы.
3. Используйте перчатки и обувь на толстой подошве, чтобы защитить кисти рук и стопы от травм. Края и обрезки заготовки острые.
4. Электроинструмент необходимо держать только за специальную изолированную поверхность, так как при работе режущее лезвие может задеть собственный электрический провод. При перерезании провода под напряжением открытые металлические детали электроинструмента могут оказаться под напряжением, что может стать причиной поражения электрическим током.
5. Запрещается перерезать электрические провода. Это может привести к тяжелой травме из-за поражения электрическим током.
6. Не оставляйте без присмотра работающие электрические ножницы. Данный инструмент необходимо крепко держать во время работы. Если инструмент остается без присмотра, отключите его от электрической сети.
7. Не прикасайтесь к режущему лезвию или заготовке сразу после окончания работы, так как они могут сильно нагреться и вызвать ожог.
8. Храните инструмент в ящике для инструментов, на верстаке или стеллаже. Не кладите инструмент на стружку. Это может вызвать неисправность инструмента.

СИМВОЛЫ



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочесть руководство.



Используйте средства защиты глаз



Используйте средства защиты органов слуха



Используйте противопылевой респиратор



Внимание!



Двойная изоляция



Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочтите настоящее руководство.

1. КУРКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И КНОПКА БЛОКИРОВКИ (СМ. РИС. А)

Нажмите курковый переключатель для включения ножниц по металлу и отпустите его для их выключения. Этот переключатель также действует как регулятор скорости. Чем сильнее вы нажимаете переключатель, тем выше скорость.

Чтобы эксплуатировать ножницы по металлу в течение некоторого времени на максимальной скорости, заблокируйте курковый переключатель во включенном положении. Для этого нажмите кнопку блокировки на рукоятке.

Для выключения инструмента нажмите и отпустите курковый переключатель.

2. РЕЗКА (СМ. РИС. В)

- Перед резкой заготовки попрактикуйтесь на ненужном куске материала, чтобы привыкнуть к инструменту и получать точные линии разреза.
- Поместите лезвия ножниц на край заготовки.
- Нажмите на курковый переключатель регулировки скорости и постепенно погружайте лезвия в материал в требуемом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что лезвия ножниц

совмещены с меткой для резки, и учтите ширину реза. Ширина линии реза составляет не менее 1,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрезаемая часть, идущая в отходы, обычно изогнута.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед резкой убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних предметов, и четко отметьте на заготовке линию резки. Заготовки малого размера закрепите в тисках или на устойчивой платформе.

3. РЕГУЛИРОВКА ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКИ 360° (СМ. РИС. C1, C2)

При разрезании больших или изогнутых заготовок может потребоваться повернуть головку, чтобы рукоятка не мешала в процессе работы.

Режущую головку можно вращать на 360°, что позволяет

расположить рукоятку так, чтобы она не попадала в зону резки.

Поверните три винта (a1, a2, a3) против часовой стрелки гаечным ключом, входящим в комплект поставки, чтобы открутить винт поворотной головки 360°.

ПРИМЕЧАНИЕ. Винты (a1, a2) поверните против часовой стрелки приблизительно на два оборота, а винт (a3) — против часовой стрелки приблизительно на три оборота.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания. Такие профилактические меры снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.

 **ВНИМАНИЕ!** Режущее лезвие очень острое. При повороте режущей головки надевайте защитные перчатки.

4. ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ЛЕЗВИЯ (СМ РИС. D)

После длительной эксплуатации режущее лезвие изнашивается и требует замены. Ниже приведены указания по снятию и установке лезвия.

1. Шестигранным ключом, входящим в комплект поставки, удалите винт (a3), соблюдая при этом осторожность, чтобы не потерять две небольшие шайбы (d1, d2).
2. Снимите все три части лезвия (e1, e2, e3) и установите новые.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правая часть (e1) имеет два щелевых отверстия, левая часть (e2) — одно, Правая часть (e1) имеет два щелевых отверстия, левая часть (e2) — одно щелевое отверстие и одно круглое.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед затяжкой убедитесь, что винт (a3) правильно расположен в поворотной головке, и не затягивайте его слишком сильно.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед заменой режущего лезвия отсоедините вилку от источника питания.

 **ВНИМАНИЕ!** Режущее лезвие очень острое. При замене режущего лезвия надевайте защитные перчатки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Извлеките вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания до начала любых регулировок, сервисного или технического обслуживания.

В этом электроинструменте нет ремонтируемых пользователем деталей. Не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Протрите его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Следите за чистотой вентиляционных отверстий мотора. Удаляйте пыль со всех рабочих органов управления. Иногда можно видеть искры через вентиляционные отверстия. Это нормально и не повредит электроинструмент.

При повреждении шнура питания его замену следует выполнить силами изготовителя, его сервисного представителя или лица аналогичной квалификации, чтобы избежать опасной ситуации.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Возможные способы устранения
Инструмент не запускается.	1. Шнур питания не подключен к сети. 2. Нет напряжения в электрической розетке. 3. Сработал тепловой выключатель инструмента (если предусмотрен). 4. Внутреннее повреждение или износ. (Например, угольных щеток или выключателя.)	1. Убедитесь, что шнур питания подключен к сети. 2. Проверьте напряжение в электрической розетке. Если в розетке нет напряжения, выключите инструмент и проверьте автоматический выключатель. Если выключатель сработал, убедитесь, что нагрузочная способность сети соответствует данному инструменту и что в ней нет других нагрузок. 3. Выключите инструмент и дайте ему остыть. Нажмите кнопку сброса на инструменте. 4. Обратитесь в сервисный центр.
Инструмент работает медленно.	1. Слишком длинный удлинительный шнур или слишком малое сечение провода. 2. Обрезки прилипли к режущему лезвию.	1. Используйте удлинительный шнур надлежащей длины с проводом, сечение которого соответствует мощности данного инструмента. 2. Удалите обрезки.
Производительность снижается со временем.	1. Режущее лезвие затупилось или повреждено. 2. Угольные щетки изношены или повреждены.	1. Обеспечивайте своевременную заточку лезвия. При необходимости замените. 2. Обратитесь к квалифицированному специалисту для замены щеток.
Ненормальный шум или стук.	Внутреннее повреждение или износ. (Например, угольных щеток или подшипников.)	Обратитесь в сервисный центр.
Части лезвия остаются неподвижными, когда двигатель работает.	Возможно, поврежден механизм в результате перегрузки.	Обратитесь в сервисный центр.
Перегрев.	1. Слишком интенсивная эксплуатация инструмента. 2. Одна или нескольких частей лезвия расположены неправильно. 3. Одно или несколько частей лезвия затупились или повреждены. 4. Засорены вентиляционные отверстия корпуса двигателя. 5. Перегрузка двигателя из-за использования удлинительного шнура слишком большой длины или со слишком малым сечением провода.	1. Не перегружайте инструмент. 2. Проверьте и при необходимости исправьте расположение частей лезвия. 3. Обеспечивайте своевременную заточку лезвия. При необходимости замените. 4. При очистке двигателя от пыли сжатым воздухом используйте защитные очки, одобренные ANSI, и пылезащитную маску/респиратор, одобренные NIOSH. 5. Используйте удлинительный шнур надлежащей длины и провод, сечение которого соответствует мощности данного инструмента.

СТРАНА**ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ**

Россия

8800 550 37 70

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: ZEITE TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

ATLET