


22" Лобзиковая пила

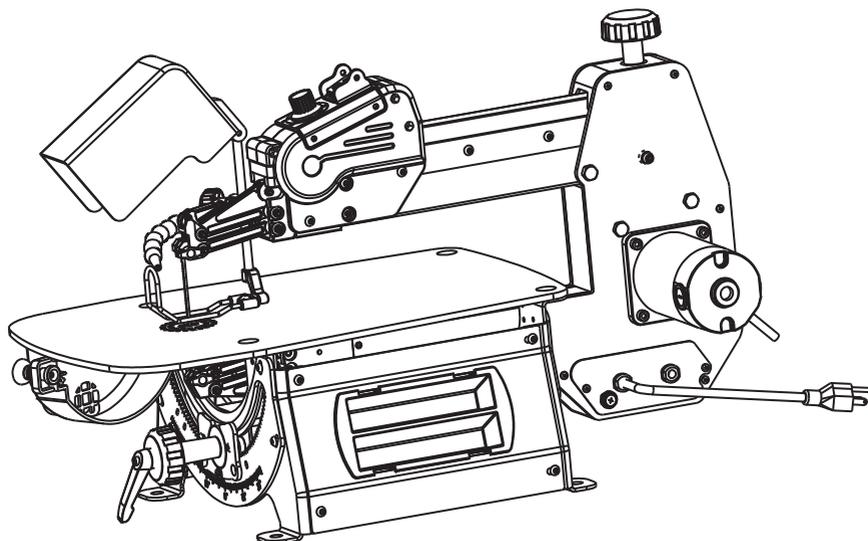

Наши контакты:

email: service@bucktool.com

<https://www.bucktool.com>



ВАЖНО!

В целях вашей собственной безопасности ознакомьтесь и соблюдайте все Указания по технике безопасности и Инструкции по эксплуатации данного изделия

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|----|
| Технические характеристики | 2 |
| Инструкция по безопасности | 3 |
| Составные части устройства | 7 |
| Комплекующие части | 8 |
| Инструкция по эксплуатации/сборке | 9 |
| Техническое обслуживание | 13 |
| Поиск и устранение неисправностей | 15 |
| Развернутый вид | 16 |
| Подробный список деталей | 17 |
| Гарантия | 20 |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Питание | 230В/50Гц, S2 15мин 120Вт |
| Скорость холостого хода | 400-1550 кол/мин |
| Размер стола | 650x350мм |
| Наклон реза | Левый 0°- 30°, Правый 0°- 45° |
| Длина режущего лезвия | 133мм |
| Макс. глубина пропила | 50мм |

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или дыма.
3. Во время работы с электроинструментом не подпускайте к нему детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизменные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
6. Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от замыкания на землю (GFCI). Использование GFCI снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как респираторная маска, нескользящая защитная обувь и средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травм.
3. Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
4. Перед включением электроинструмента извлеките все регулировочные ключи.

Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

5. Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
6. Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
7. Если в комплект поставки входят устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

1. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он был разработан.
2. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается и не выключается. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
3. Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск запуска электроинструмента.
4. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ним лиц, незнакомого с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструмент опасен в руках неподготовленных пользователей.
5. Обслуживайте электроинструмент. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Причиной многих несчастных случаев является плохое обслуживание электроинструмента.
6. Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с вероятностью заедания острых режущих кромок снижается, и ими легче управлять.
7. Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструмента для выполнения операций, отличных от запланированных, может привести к возникновению опасной ситуации.
8. Используйте зажимы для закрепления заготовки на устойчивой поверхности. Удерживание заготовки руками или использование своего тела для поддержки может привести к потере контроля.
9. **ДЕРЖИТЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА МЕСТЕ** и в рабочем состоянии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту вашего электроинструмента с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


1. Проверьте правильность сборки и центровки подвижных частей.
2. Ознакомьтесь с правилами использования переключателя **ВКЛЮЧЕНИЯ** / выключения.
3. Ознакомьтесь с состоянием спиральной пилы. Если какая-либо деталь отсутствует, погнута или работает неправильно, замените ее, прежде чем приступать к работе с дисковой пилой.
4. Определите тип работы, которую вы собираетесь выполнять. Обеспечьте надлежащую защиту тела, включая глаза, руки, лицо и уши.
5. Чтобы избежать травм, вызванных осколками, выпавшими из принадлежностей, используйте только рекомендованные принадлежности, предназначенные для данной пилы. Следуйте прилагаемым инструкциям с помощью принадлежностей. Использование неподходящих принадлежностей может привести к травмам.
6. Избегайте контакта с вращающимся оборудованием:
 - Не ставьте пальцы в положение, при котором они могут коснуться лезвия, если заготовка неожиданно сдвинется или
ваша рука неожиданно соскользнет.
 - Не обрезайте заготовку, которая слишком мала, чтобы ее можно было безопасно держать в руках.
 - Не просовывайте руки под стол пильного станка при работающем двигателе.
 - Не надевайте свободную одежду или украшения. Закатайте длинные рукава выше локтя. Завяжите длинные волосы сзади.
7. Во избежание травм при случайном включении спиральной пилы:
 - Перед заменой ножа, проведением технического обслуживания или регулировкой обязательно выключите выключатель и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
 - Перед подключением шнура питания к электрической розетке убедитесь, что выключатель выключен.
8. Во избежание травм, связанных с пожароопасностью, не используйте спиральную пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, паров или газов.
9. Во избежание травм спины:
 - При поднятии спиральной пилы более чем на 10 дюймов (25,4 см) обратитесь за помощью. Поднимая спиральную пилу, сгибайте ноги в коленях.
 - Держите спиральную пилу за основание. Не перемещайте спиральную пилу, потянув за шнур питания. Если потянуть за шнур питания, это может привести к повреждению изоляции или проводных соединений, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПИЛОЙ



1. Во избежание травм при неожиданном перемещении пилы:
 - Используйте спиральную пилу на твердой ровной поверхности с достаточным пространством для перемещения заготовки и ее поддержки.
 - Убедитесь, что спиральная пила не перемещается во время работы. Закрепите спиральную пилу на верстаке или столе с помощью шурупов или болтов, шайб и гаек.
2. Перед перемещением спиральной пилы отсоедините шнур питания от электрической розетки.
3. Во избежание травм при отдаче:
 - Плотно прижимайте заготовку к столешнице.
 - Не подавайте заготовку слишком быстро во время резки. Подавайте заготовку только с той скоростью, с которой пила будет выполнять резку.

- Установите полотно так, чтобы зубья были направлены вниз.
 - Не запускайте пилу, когда заготовка прижимается к полотну. Медленно вставляйте заготовку в движущееся полотно.
 - Соблюдайте осторожность при резке заготовок круглой или неправильной формы. Круглые детали могут скатываться, а заготовки неправильной формы могут защемлять лезвие.
- 4. Во избежание травм при работе с дисковой пилой:**
- Если вы не досконально знакомы с работой дисковой пилы, обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту
 - Перед запуском пилы убедитесь в правильности натяжения полотна. При необходимости еще раз проверьте и отрегулируйте натяжение.
 - Перед запуском пилы убедитесь, что стол зафиксирован в нужном положении.
 - Не используйте тупые или изогнутые лезвия.
 - При распиловке крупной заготовки следите за тем, чтобы материал располагался на высоте стола.
 - Выключите пилу и отсоедините шнур питания, если лезвие застряло в обрабатываемой детали.
- Это обычно происходит из-за того, что опилки забивают линию, по которой вы режете. После выключения станка и отключения его от сети, расклините заготовку и извлеките лезвие обратно

| № | Описание | Кол-во |
|----|--------------------------------|--------|
| 1 | Ручка натяжения лезвия | 1 |
| 2 | Выключатель | 1 |
| 3 | Ручка регулировки скорости | 1 |
| 4 | Ручка натяжения лезвия | 1 |
| 5 | Ручка блокировки лезвия | 2 |
| 6 | Защита лезвия | 1 |
| 7 | Воздуходувка для опилок | 1 |
| 8 | Рабочий стол | 1 |
| 9 | Ручка блокировки уровня стола | 1 |
| 10 | Ручка регулировки уровня стола | 1 |
| 11 | Ящик для инструментов | 2 |
| 12 | Двигатель | 1 |
| 13 | Шестигранные ключи (S3 S4) | 2 |
| 14 | 15 ТРІ Лезвие | 1 |
| 15 | 18 ТРІ Лезвие | 1 |

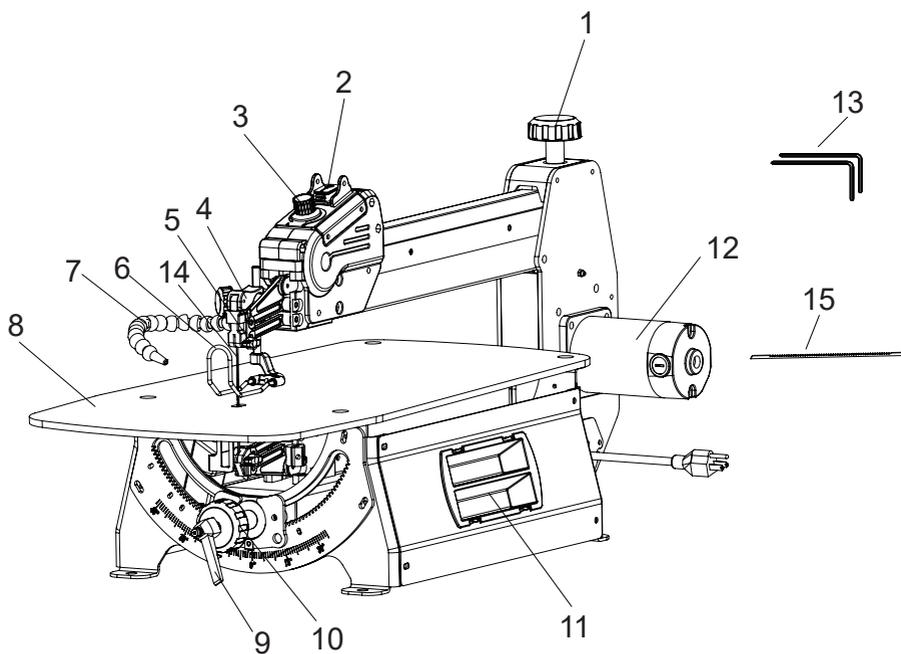

| № | Описание | Кол-во |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | Пылезащитный кожух | 1 |
| 2 | Крестовой винт М4Х12 | 2 |
| 3 | Фитинг пылевого шланга | 1 |
| 4 | 15 ТРІ Лезвие | 1 |
| 5 | Шестигранные ключи(S3 S4) | 2 |
| 6 | Винт+Пружинная шайба+Шайба-М4Х25 | 1 |
| 7 | Стопорная гайка | 1 |
| 8 | Защитный кожух лезвия | 1 |
| 9 | Шайба | 1 |

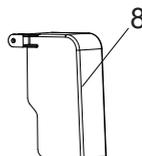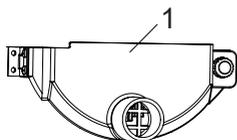

Машина предназначена для работы в закрытых помещениях и должна быть устойчиво установлена на твердой и ровной поверхности. При необходимости машину можно закрепить болтами.

⚠ ВНИМАНИЕ!

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:

- При переноске пилы держите ее как можно ближе к телу, чтобы избежать травм спины. При подъеме пилы сгибайте ноги в коленях.
- Держите пилу за основание, стол, корпус или двигатель. Не переносите пилу за шнур питания или за предплечье.
- Закрепите пилу в таком положении, чтобы люди не могли стоять, сидеть или ходить за ней. Осколки, вылетающие из пилы, могут травмировать людей, которые стоят, сидят или ходят за ней. Закрепите пилу на твердой ровной поверхности, чтобы она не раскачивалась. Убедитесь, что имеется достаточно места для перемещения заготовки и ее правильной поддержки.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если при распаковке вы заметили какие-либо повреждения при транспортировке, немедленно сообщите об этом своему поставщику. Не пользуйтесь машиной!


Утилизируйте упаковку экологически чистым способом. Очистите все поверхности, защищенные от ржавчины, мягким растворителем.

УСТАНОВКА ПЫЛЕЗАЩИТНОГО КОЖУХА

1. Закрепите пылезащитный кожух на машине, продев крестообразный винт (1) через отверстие в петле.


2. Осторожно поверните магнитную ручку (2) в фиксированное положение.

Примечание: Оснащен отводом под углом 90° для удобства установки пылевого шланга.

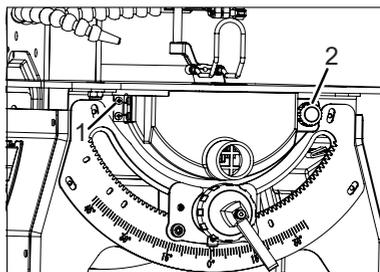

УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ



Как показано на фотографии, проденьте защитное приспособление для лезвия (1) сверху через откидную опору (2), выровняв отверстие по центру, и проденьте шайбу (5) и винт с крестообразной головкой M4X25(3) проденьте в отверстие стопорную гайку (4), чтобы закрепить ее.

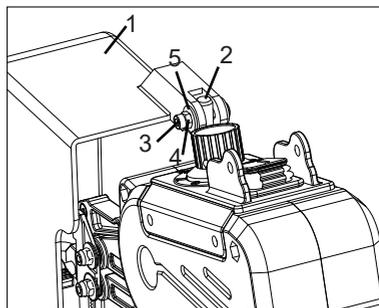


ВЫРАВНИВАНИЕ ИНДИКАТОРА СКОСА

Индикатор скоса был отрегулирован на заводе-изготовителе, но его следует проверить перед использованием для обеспечения наилучшей работы.

1. Ослабьте ручку защитного устройства (1) и поднимите защитное устройство (2) до упора.
2. Проверьте, находится ли стрелка на шкале 0. Если нет, сначала ослабьте фиксатор уровня стола (3) и поверните ручку уровня стола (4). Наклоните стол так, чтобы он находился примерно под прямым углом к лезвию.

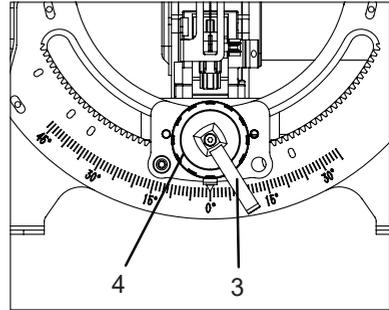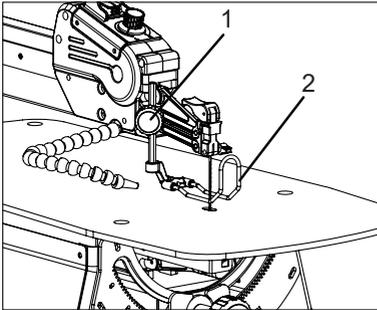**РЕГУЛИРОВКА ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ**

Для достижения наилучших результатов следует отрегулировать патрубок пылеуловителя (3) таким образом, чтобы он направлял воздух как на лезвие, так и на обрабатываемую деталь.

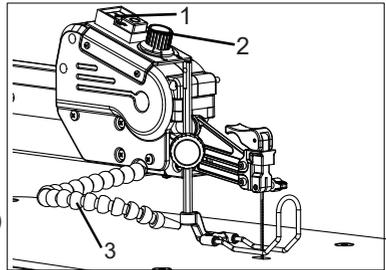**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ**

1. Чтобы включить пилу, переведите выключатель(1) в положение I.
- При первом запуске пилы лучше всего перевести ручку регулировки скорости (2) в положение средней скорости.
2. Поверните ручку управления. При повороте в сторону H скорость увеличивается, при повороте в сторону L скорость уменьшается.
3. Чтобы выключить пилу, переведите переключатель обратно в положение 0.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать травм при случайном включении, всегда выключайте и отсоединяйте пилу от сети перед перемещением пилы, заменой полотна или регулировкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗКЕ

Эта пила - это станок для резки по кривой. Ее также можно использовать для прямой резки, а также для снятия фаски или резки под углом. Пожалуйста, прочтите и поймите следующие инструкции, прежде чем приступить к работе с пилой.

1. При подаче заготовки на лезвие не прикладывайте усилий к лезвию. Это может привести к отклонению лезвия и снижению производительности резания. Дайте инструменту выполнить свою работу.
2. Зубья лезвия режут материал **ТОЛЬКО** при движении вниз. Следите за тем, чтобы зубья лезвия были направлены вниз.
3. Медленно подводите древесину к лезвию. Позвольте инструменту выполнить свою работу.
4. Каждый человек, использующий эту пилу, должен пройти определенный этап обучения. В течение этого периода, когда вы освоитесь с пилой, ожидайте, что некоторые лезвия сломаются.
5. Наилучшие результаты достигаются при резке древесины толщиной не более одного дюйма.
6. При резке древесины толщиной более одного дюйма медленно направляйте древесину в лезвие и будьте особенно осторожны, чтобы не согнуть и не перекрутить лезвие во время резки, чтобы продлить срок службы лезвия.
7. Зубья на дисковых пилах изнашиваются, и для достижения наилучших результатов резания их необходимо часто заменять. Дисковые пилы обычно остаются острыми в течение 1/2 - 2 часов резания, в зависимости от типа реза, породы древесины и т.д.
8. Для получения точных срезов будьте готовы к тому, что лезвие будет следовать за зернистостью древесины.
9. Эта спиральная пила предназначена в первую очередь для распила древесины или изделий из дерева. Для резки при работе с драгоценными и цветными металлами переключатель регулировки должен быть установлен на очень низких оборотах.
10. При выборе лезвия используйте очень тонкие, узкие лезвия для спиральной резки по тонкой древесине толщиной 1/4 дюйма или меньше. Для работы с более толстыми материалами используйте более широкие лезвия. Это, однако, снижает возможность резания по крутым изгибам.
11. Лезвия быстрее изнашиваются при резке фанеры или древесностружечных плит с очень высокой абразивностью. При резке под углом в листовых породах также быстрее изнашиваются лезвия.
12. Перед резкой отрегулируйте положение защитного кожуха лезвия так, чтобы оно находилось непосредственно над обрабатываемой деталью. Это поможет вам лучше контролировать обрабатываемую деталь.

РЕЗКА ОТ РУКИ

1. Нанесите желаемый рисунок или закрепите его на заготовке.
2. Поднимите опору для защиты лезвия, ослабив ручку регулировки высоты.
3. Прижмите заготовку к лезвию и расположите опору для защиты лезвия чуть выше верхней поверхности заготовки.
4. Закрепите ножку защитного устройства, затягивая ручку регулировки высоты.
5. Перед включением спиральной пилы снимите заготовку с лезвия.
6. Медленно вставьте заготовку в лезвие, надежно прижимая ее к столу.
7. По завершении резки переместите заднюю кромку заготовки за пределы лезвия предохранительная ножка. Выключите выключатель.

РЕЗКА ПОД УГЛОМ (СНЯТИЕ ФАСКИ)

1. Расположите или закрепите конструкцию на заготовке.
2. Ослабьте ручку регулировки высоты (2), переведите ножку для защиты лезвия (1) в самое верхнее положение и снова затяните ручку.

УГЛОВАЯ РЕЗКА (СНЯТИЕ ФАСКИ)

3. Наклоните стол на нужный угол, ослабив фиксатор склона стола (3). Установите стол на нужный угол, используя градусную шкалу и указатель (4).


СОВЕТ: Стол имеет фиксаторы под углом 0, 22,5, 30 и 45 градусов.

4. Затяните ручку фиксации склона стола (3).

5. Ослабьте винт крепления лезвия и наклоните его (1) под тем же углом, что и стол. Снова затяните винт крепления лезвия.

6. Расположите заготовку с правой стороны лезвия. Опустите опору для защиты лезвия на поверхность, ослабив ручку регулировки высоты. Затяните снова.

7. Выполните шаги с 5 по 7 в разделе "Резка от руки".

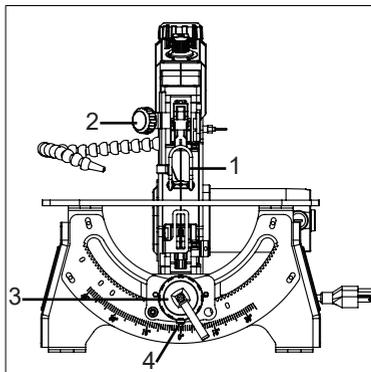**ВНУТРЕННЯЯ ОГРАНКА И РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ**

1. Выложите рисунок на заготовку. Просверлите контрольное отверстие диаметром 1/4 дюйма в заготовке.

2. Потяните ручку натяжения лезвия (1) вверх. Ослабьте верхнюю ручку фиксации лезвия (2).

3. Осторожно поднимите верхний рычаг (3) пилы.



4. Положите заготовку на пильный стол, продев лезвие в отверстие в заготовке.

5. Слегка надавите на верхний рычаг (3), чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.

6. Закрепите пильное полотно в верхнем зажиме, как указано в разделе "Замена пильного полотна" (см. стр. 13)

7. Выполните шаги 4-7 в разделе "Резка от руки".

8. Когда закончите выполнять внутренние надрезы, выключите лобзиковую пилу и отсоедините ее от розетки. Ослабьте натяжение полотна и вытащите лезвие из верхнего зажима. Поднимите верхний рычаг и извлеките заготовку. Опустите верхний рычаг и зафиксируйте его на месте.

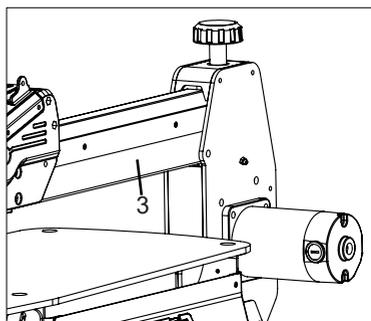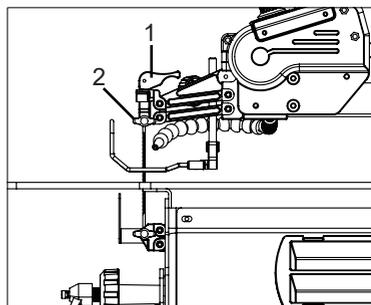


⚠ ВНИМАНИЕ!


Прежде чем выполнять какие-либо регулировки лезвия, убедитесь, что пила выключена и отсоединена от розетки.

ЗАМЕНИТЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

1. Чтобы снять полотно, потяните ручку натяжения полотна(1) вверх, чтобы ослабить натяжение.
2. Ослабьте верхнюю ручку фиксации полотна (2), затем ослабьте нижнюю ручку фиксации полотна (3). Снимите полотно.
3. Вставьте новое лезвие в прорезь стола так, чтобы его нижняя часть находилась в нижнем зажиме, зубьями вниз.
4. Затяните ручку фиксации нижнего лезвия (3). Это зафиксирует лезвие на месте.
5. Вставьте верхнюю часть лезвия в верхний зажим. Затяните ручку фиксации верхнего лезвия (2).
6. Потяните ручку натяжения лезвия вниз, чтобы зафиксировать ее (1)
- 7.Отрегулируйте регулировку натяжения лезвия (4).

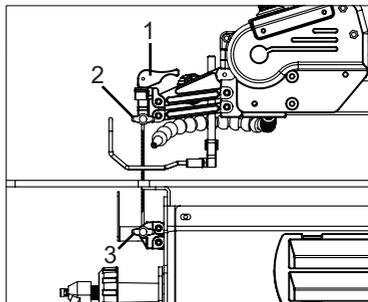


СОВЕТ: При правильном натяжении лезвие будет издавать высокий звук "С" (С6, 1047 Гц), если прикоснуться к нему пальцем.

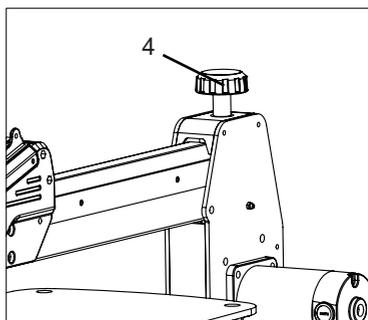**ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК**

Степень износа угольных щеток зависит от частоты и интенсивности использования инструмента. Для поддержания максимальной эффективности двигателя мы рекомендуем проверять две угольные щетки каждые 60 часов работы или после прекращения работы инструмента.


1. Отключите пилу от сети. Чтобы получить доступ к угольным щеткам, снимите крышку угольных щеток (1) с помощью плоской отвертки (не входит в комплект).
2. Аккуратно извлеките старые угольные щетки. Следите за тем, в каком положении находятся старые угольные щетки.

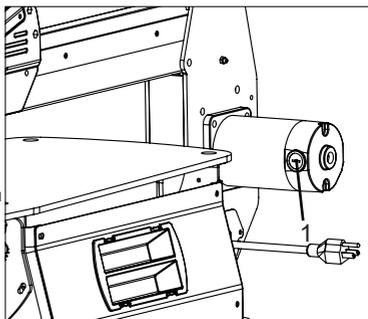

Угольные щетки были установлены для предотвращения ненужного износа в случае их переустановки.

3. Измерьте длину щеток. Установите новый комплект угольных щеток, если длина их изношена до $3/16$ дюйма или менее. Установите старые угольные щетки на место (в их первоначальном положении), если износ ваших щеток не снизился до $3/16$ дюйма или менее. Обе угольные щетки следует заменять одновременно.

4. Установите на место крышку угольной щетки.

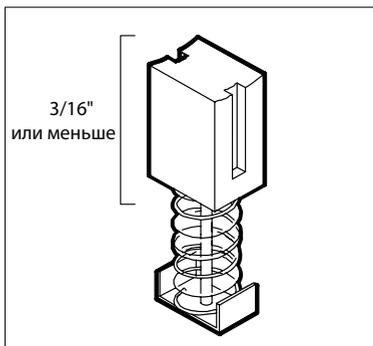

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чистите пилу после каждого использования. Протирайте ее мягкой тканью. Удалите с основания все скопившиеся опилки. Используйте сжатый воздух низкого давления (не более 25 фунтов на квадратный дюйм), чтобы выдуть опилки из держателей ножей, направляющих скоса ножей и т.д.
2. При желании нанесите легкий слой сухой смазки (например, фторопласта) на внутреннюю поверхность направляющих скоса лезвия. Это поможет сделать скос стола плавным.
3. Подшипники двигателя, внутренние подшипники и конические направляющие подшипники стола герметичны и не требуют дополнительной смазки.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности эксплуатации всегда выключайте пилу и вынимайте вилку из розетки перед проведением работ по техническому обслуживанию.

| Неисправность | Возможная причина | Возможное решение |
|--|--|---|
| Пильное лезвие ломается | Неправильно установлено натяжение | Установите правильное натяжение |
| | Нагрузка слишком велика | Подавайте заготовку медленнее |
| | Неверный вид полотна | Используйте правильные пильные полотна |
| | Заготовка подается неровно | Избегайте боковой загрузки |
| Двигатель не работает | Неисправен сетевой удлинитель | Замените неисправный кабель |
| | Двигатель неисправен | Обратитесь в службу поддержки клиентов. Не пытайтесь отремонтировать двигатель самостоятельно, это должен делать обученный персонал. |
| Вибрация ПРИМЕЧАНИЕ: Пила слегка вибрирует при нормальной работе двигателя | Пила неправильно установлена | Ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном руководстве |
| | Неподходящая опора | Чем тяжелее верстак, тем меньше вибрация. Верстак, изготовленный из фанеры, всегда вибрирует сильнее, чем верстак, изготовленный из цельного дерева. Выберите верстак, который наилучшим образом соответствует вашим условиям работы. |
| Пильное полотно выдвигается из держателя криво | Рабочий стол не закреплен или находится на двигателе | Затяните фиксирующую ручку |
| | Двигатель не закреплен | Надежно закрепите двигатель на месте |
| | Держатели не выровнены | Ослабьте винты, которыми держатели крепятся к кронштейну. Выровняйте держатели так, чтобы они были перпендикулярны друг другу, и снова затяните винты. |

РАЗВЕРНУТЫЙ ВИД

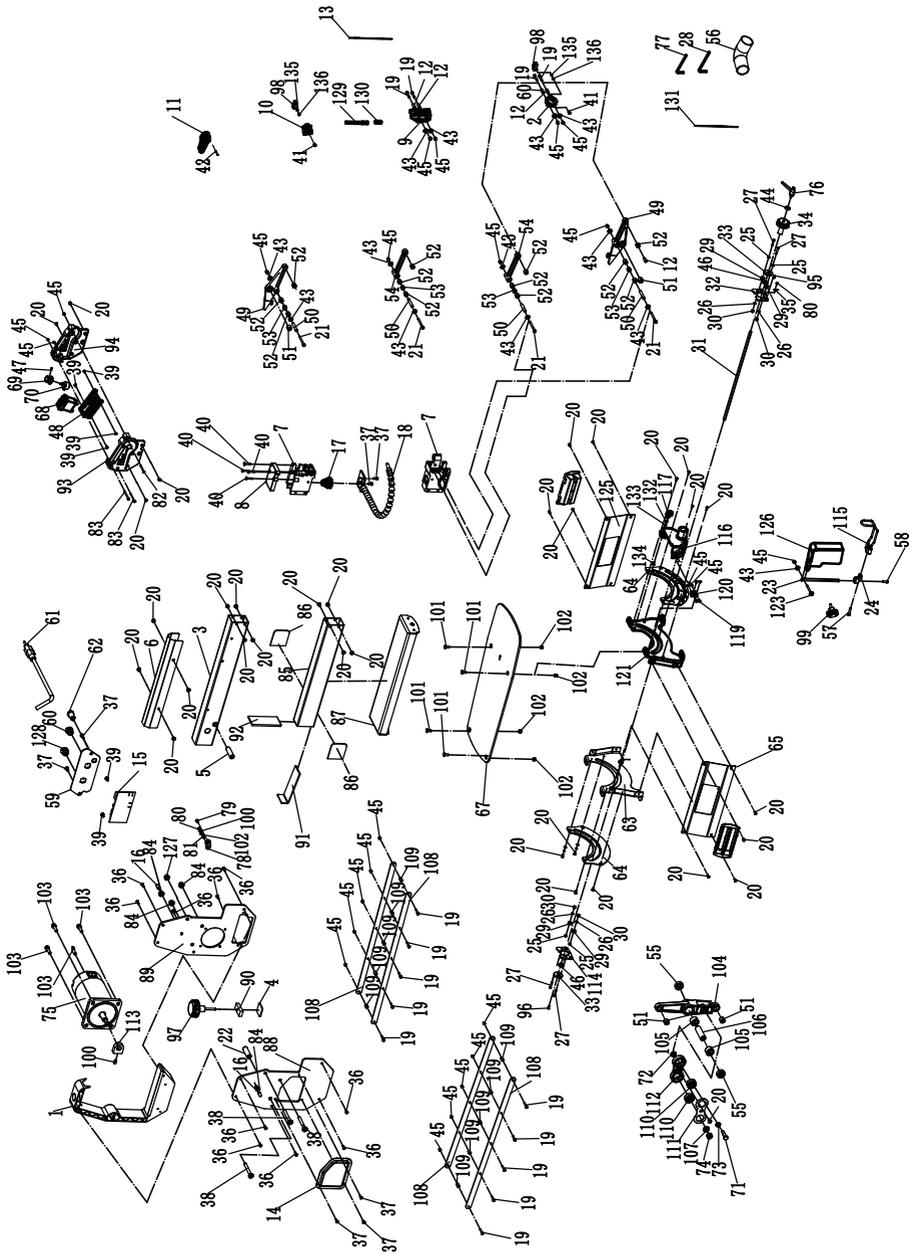

| No. | Description | Qty. | No. | Description | Qty. |
|-----|------------------------------|------|-----|--|------|
| 1 | Support plate | 1 | 46 | Steering pinion-M1.5Z14 | 2 |
| 2 | Lower clamp | 1 | 47 | Screw-M4X8-8.8 | 1 |
| 3 | Upper bracket tube | 1 | 48 | Switch panel | 1 |
| 4 | Upper bracket plate | 1 | 49 | Big joystick | 2 |
| 5 | Upper bracket shaft | 1 | 50 | Bearing bush 3 | 4 |
| 6 | Upper bracket guard plate | 1 | 51 | Drawn cup needle roller bearing-HK0810 | 4 |
| 7 | Upper rocker seat | 2 | 52 | Drawn cup needle roller bearing-HK0609 | 12 |
| 8 | Pull rod slide seat | 1 | 53 | Bearing gasket | 4 |
| 9 | Holder bracket | 1 | 54 | Small joystick | 2 |
| 10 | Upper clamp | 1 | 55 | Oscillating bushing | 2 |
| 11 | Tensioning knob | 1 | 56 | Bend | 1 |
| 12 | Bearing sleeve 2 | 4 | 57 | Screw-M5X20 | 1 |
| 13 | Blade | 1 | 58 | Screw-M4X12 | 1 |
| 14 | Left bracket cover | 1 | 59 | Right bracket cover | 1 |
| 15 | Circuit board R4 | 1 | 60 | 6P-4 | 1 |
| 16 | Screw | 2 | 61 | Plug | 1 |
| 17 | Aerostat gas bag | 1 | 62 | Overload protector holder | 1 |
| 18 | Blowpipe | 1 | 63 | Panel | 1 |
| 19 | Screw-M4X20 | 14 | 64 | Deflecting plate | 2 |
| 20 | Screw-M5x8 | 31 | 65 | Left side plate | 1 |
| 21 | Screw-M4X40 | 4 | 66 | Storage box | 2 |
| 22 | Support stiffener | 1 | 67 | Worktable | 1 |
| 23 | Regulating stem | 1 | 68 | Switch | 1 |
| 24 | Presser foot seat | 1 | 69 | Indicating knob | 1 |
| 25 | Distance sleeve of bearing | 4 | 70 | Potentiometer | 1 |
| 26 | Bearing gasket (∅0.2) | 4 | 71 | Fixed bolt | 1 |
| 27 | Screw-M6X25 | 4 | 72 | Washer | 1 |
| 28 | Allen wrench S4 | 1 | 73 | Spring washer-10 | 1 |
| 29 | Bearing 606 | 4 | 74 | Hexagon nut-M8-left | 1 |
| 30 | Lock nut-M6 | 4 | 75 | Motor | 1 |
| 31 | Tie rod | 1 | 76 | Lock handle assembly | 1 |
| 32 | Bearing clamp riveting parts | 1 | 77 | Allen wrench S3 | 1 |
| 33 | Gear clamp | 2 | 78 | Earth plate | 1 |
| 34 | Rotating knob | 1 | 79 | Screw-M4x10 | 1 |
| 35 | Pointer | 1 | 80 | Screw-M4x6 | 1 |
| 36 | Screw-ST3.9*12 | 10 | 81 | Washer-4 | 1 |
| 37 | Screw-M4x10 | 7 | 82 | Screw-M4x40 | 1 |
| 38 | Screw-M8x65 | 3 | 83 | Screw-M4X50 | 2 |
| 39 | Screw-ST4.2x8 | 6 | 84 | Lock nut-M8 | 4 |
| 40 | Screw-M4x20 | 4 | 85 | Lower bracket | 1 |
| 41 | Screw-M6x8-8.8 | 2 | 86 | Lower bracket plate | 2 |
| 42 | Elastic cylindrical pin-3X18 | 1 | 87 | Support orientation frame | 1 |
| 43 | Washer A-4 | 11 | 88 | Left support plate | 1 |
| 44 | Washer A-8 | 1 | 89 | Right support plate | 1 |
| 45 | Lock nut-M4 | 23 | 90 | Tighten the thread | 1 |

| No. | Description | Qty. | No. | Description | Qty. |
|-----|--|------|-----|------------------------------------|------|
| 91 | Inters trut partition | 1 | 112 | Eccentric link | 1 |
| 92 | S upport connecting plate | 1 | 113 | Eccentric wheel | 1 |
| 93 | Left switch box | 1 | 114 | Bearing clamp | 1 |
| 94 | Right switch box | 1 | 115 | Presser foot | 1 |
| 95 | S crew-M8X12 | 3 | 116 | Lower shield | 1 |
| 96 | S crew-M8X20 | 1 | 117 | Index dial handle M5X18 | 1 |
| 97 | Tightening handle | 1 | 118 | Lock nut-M5 | 4 |
| 98 | Fixed handle | 2 | 119 | S crew M4X10 | 4 |
| 99 | Press foot locks handle | 1 | 120 | Hinge | 1 |
| 100 | S crew-M6X10-8.8 | 1 | 121 | Front panel | 1 |
| 101 | S crew-M8x20 | 4 | 122 | Hexagon nut-M4 | 5 |
| 102 | Lock nut-M8 | 4 | 123 | S crew+S pring washer+Washer-M4X25 | 1 |
| 103 | S crew+Washer-M6X16 | 4 | 124 | S crew—M4x8 | 1 |
| 104 | Eccentric pendulum | 1 | 125 | Right side plate | 1 |
| 105 | Drawn cup needle roller bearing-HK1412 | 2 | 126 | Saw blade guard | 1 |
| 106 | Axis of swing | 1 | 127 | Lock nut-M6 | 1 |
| 107 | S pring washer-8 | 1 | 128 | 6P3 | 1 |
| 108 | Tension plate | 4 | 129 | Tension pin | 1 |
| 109 | Bearing bush 1 | 10 | 130 | Compres sion spring | 1 |
| 110 | Deep groove ball bearing-628-2Z | 2 | 131 | Narrow saw blade | 1 |
| 111 | Connecting rod clamp | 1 | | | |

20

Bucktool

GET IT DONE !



TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Having Problems ?

Give us a chance to help you before returning this product

Email : service@bucktool.com

<https://www.bucktool.com>

ГАРАНТИЯ



Instagram



Bucktool

<https://www.bucktool.com>