

STAVR



EAC

Пила торцовочная

SMS 255SL-L

RU

— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ —

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	4
5 Функциональные элементы	9
6 Сборка станка	10
7 Порядок работы	12
8 Техническое обслуживание	15
9 Правила хранения	15
10 Срок службы	16
11 Возможные неисправности и методы их устранения	16
12 Гарантии изготовителя	17
13 Прочая информация	19

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «STAVR» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пила торцовочная (далее инструмент, изделие, пила, оборудование) применяется для распиливания заготовок из дерева и деревосодержащих материалов как под прямым углом, так с поворотом и наклоном до 45 градусов. Изделие предназначено для использования частными лицами. Обращаем Ваше внимание на то, что данное оборудование не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.

EAC Данное изделие соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Данный знак в маркировке означает наличие в изделии двойной изоляции, заземлять изделие не требуется.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.



ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к диску во время его вращения, сразу после распила, пока диск горячий, а также когда изделие подключено к питающей электросети.



ЗАПРЕЩЕНО работать с изделием без средств защиты. Настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук, а также органов слуха и зрения. Также рекомендуется работать в предназначенной для этого одежде, чтобы никакие её части не мешали работе и не могли вызывать нежелательные последствия.



Запрещено подвергать изделие воздействию неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и прочее.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение / частота	220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Максимальный диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Угол наклона режущего блока	0 - 45° влево и вправо
Поворот основания	0 - 50° влево и вправо
Диаметр пылеотвода	35 мм
Длина сетевого кабеля	3 м
Класс безопасности по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016)	II класс
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры	625x760x680мм
Масса	19,5 кг
Температура окружающей среды / влажность	
при эксплуатации	+1 °С ... +40 °С / ≤ 80 %
при хранении и транспортировке	+5 °С ... +50 °С / ≤ 80 %

Параметры распила

Таблица 2

Поворот / Наклон	Ширина x Глубина
90/0°	305x89мм
90/45° влево	305x40мм
45/0° влево	216x89мм
45/45° влево	216x40мм
90/45° вправо	305x25мм
45/0° вправо	216x89мм
45/45° вправо	216x25мм

Шумовибрационные параметры изделия

Таблица 2

Параметр	Значение
Шум	LpA = 102 dB(A), KpA = 3 dB
	LwA = 115 dB(A), KwA = 3 dB
Вибрация	ah = 2,25 м/с ² , K = 1,5 м/с ²

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Пила торцовочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Ключ	1 шт.
Диск	1 шт.
Струбцина	1 шт.
Удлинитель стола	2 шт.
Мешок для сбора опилок	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено и отключено от питающей электросети.

4.1.3 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.4 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.5 Не производите никаких работ с изделием, если Вы утратили концентрацию внимания, больны почувствовали недомогание, или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Именно момент

потери внимания при использовании изделия может привести к серьезным несчастным случаям и ранениям.

4.1.6 Переносите изделие, держа его только за основание или за специальную рукоятку для переноса, при этом запрещено удерживать палец на выключателе. Запрещено перемещать изделие, удерживая его за сетевой кабель.

4.1.7 Не переносите изделие во включенном состоянии или в случае подключения его к электросети.

4.1.8 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на изделии и в настоящем руководстве эксплуатации.

4.1.9 Подключайте изделие к питающей электросети только после того, как Вы убедитесь, что выключатель работает исправно и находится в положении ОТКЛ.

4.1.10 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками, очками и наушниками.

4.1.11 При работе с изделием рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с изделием и обрабатываемой заготовкой/материалом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.1.12 Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что рабочий инструмент (пыльный диск) правильно установлен и надежно зажат, обрабатываемая заготовка/материал достаточно устойчива или зафиксирована.

4.1.13 Для фиксации заготовки на изделии рекомендуется использовать струбцины.

4.1.14 Не используйте поврежденный или сильно изношенный рабочий инструмент (пыльный диск).

4.1.15 Изделие возможно использовать

только в стационарном режиме, при необходимости, закрепленном на рабочем столе.

4.1.16 Не оставляйте включенное или подключенное к источнику питания изделие без внимания.

4.1.17 Ничего, кроме обрабатываемой заготовки/материала, не должно контактировать с вращающимися частями изделия.

4.1.18 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.1.19 Избегайте попадания сетевого кабеля на обрабатываемую изделием заготовку/ материал или посторонние предметы, которые могут его повредить.

4.1.20 Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

4.1.21 Во время работы с изделием не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.1.22 При необходимости работы изделием во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения.

4.1.23 При отключении изделия от источника питания держитесь за штекер сетевого кабеля.

4.1.24 Всегда отключайте изделие от источника питания, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед установкой/сменой рабочего инструмента;
- перед чисткой;
- перед размещением/удалением заготовки;
- в процессе регулировки и крепления заготовки;

- для изменения угла поворота основания или угла наклона режущего блока;
- после окончания работ.

4.1.25 Поддерживайте рукоятку изделия

в сухом, чистом состоянии, без следов масла или смазки. Рукоятка, испачканная маслом или смазкой, становится скользкой и может привести к потере контроля.

4.1.26 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

4.1.27 При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.

Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.1.28 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие или шнур питания (бензин и прочие агрессивные вещества).

4.1.29 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом термовыключателя в исходное положение, изделие не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПИЛОЙ ТОРЦОВОЧНОЙ

4.2.1 Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, выключите изделие, отсоедините сетевой кабель от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.2.2 Изделие предназначено для эксплуатации с пильными дисками по дереву, ламинату и деревосодержащим материалам с параметрами, соответствующими значениям, указанным в таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации и на самом изделии.

ЗАПРЕЩЕНО распиливать иные материалы (металл, керамику, камень и прочее).

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на изделие иные расходные материалы, крепежные элементы и рабочие инструменты, не предусмотренные конструкцией или не одобренные изготовителем.

ЗАПРЕЩЕНО применять диски, параметры которых не соответствуют техническим требованиям данного изделия по диаметру, толщине или частоте вращения.

ЗАПРЕЩЕНО использовать сильно изношенные, поврежденные, некруглые или вызывающие сильную вибрацию

расходные материалы и рабочие инструменты с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины, расслоения и прочее).

4.2.3 Во время работы не следует сильно давить на рукоятку электроинструмента.

4.2.4 При работе диски сильно нагреваются.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к отрезным дискам до момента остановки и полного остывания.

4.2.5 Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.

4.2.6 Обеспечьте хорошее освещение, вентиляцию и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

4.5 СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

4.3.1 Для эксплуатации изделия пользователю не требуется какая-либо специальная квалификация.

4.3.2 К работе с данным изделием не допускаются лица, не изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также не достигшие 18 лет и не имеющие необходимые знания и навыки по использованию изделия.

4.3.2 Изделие должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться лицами, хорошо знающими характеристики, а также обученные правилам пользования и безопасности при работе с изделием.

4.3.3 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под

присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.3.4 К работе допускаются лица в хорошей физической форме и уравновешенном душевном состоянии. Ошибки в оценках и действиях могут быть очень опасными и привести к травмам или летальному исходу.

4.3.5 К работе с изделием не допускаются больные лица, а также переутомлённые, находящиеся под действием любых веществ или медицинских препаратов.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

4.4 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

4.4.1 Возникновение сильной вибрации, чуждой для данного изделия.

4.4.2 Возникновение посторонних звуков.

4.4.3 Повышение температуры корпуса или других частей изделия.

4.4.4 Необратимая деформация корпуса, исключающая эксплуатацию изделия в нормальном режиме.

4.4.5 Механические повреждения корпуса, а также трещины и иные нарушения целостности изделия.

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно

выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

4.5 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

4.5.1 не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или рабочего инструмента;

4.5.2 не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;

4.5.3 не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;

4.5.4 не использовать при обнаружении перебоев с выключателем;

4.5.5 не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;

4.5.6 не использовать при попадании воды в корпус.

4.6 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ


При возникновении инцидента, аварии и чрезвычайной ситуации следует незамедлительно остановить работу с изделием, обратиться за помощью и в авторизованный сервисный центр, действовать по указаниям сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей в зоне аварии и изделия.

В случае возникновения происшествия убедитесь, что поблизости от места выполнения работ имеется аптечка первой помощи. Заменяйте все использованные компоненты аптечки.

Незамедлительно остановите работу с изделием и окажите первую помощь пострадавшему.

Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию: место происшествия, описание происшествия, число пострадавших, тип травм и свое имя.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

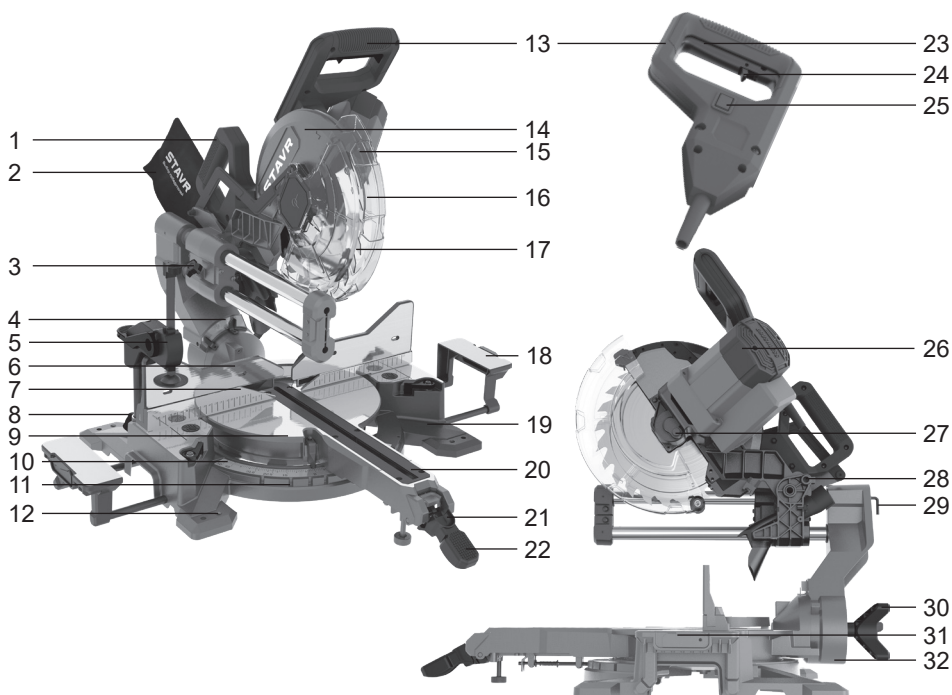

1. Рукоятка для переноса изделия
2. Мешок для сбора опилок
3. Фиксатор протяжки
4. Шкала угла наклона режущего блока
5. Струбцина
6. Фронтальный упор подвижный
7. Фронтальный упор
8. Фиксатор струбцины
9. Рабочий стол (поворотный)
10. Шкала поворота стола
11. Указатель угла поворота стола
12. Отверстия для крепления станины

13. Рукоятка
14. Кожух диска стационарный
15. Светодиодная подсветка
16. Кожух диска подвижный
17. Пильный диск
18. Удлинитель стола
19. Основание
20. Станина
21. Стопор поворотного стола
22. Фиксатор поворотного стола
23. Выключатель
24. Предохранитель от произвольного пуска
25. Выключатель подсветки
26. Электродвигатель
27. Фиксатор шпинделя
28. Фиксатор наклона режущего блока
29. Место хранения ключа
30. Фиксатор угла наклона
31. Стопор заготовки
32. Винт юстировки угла наклона режущего блока


6 СБОРКА СТАНКА

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на корпусе изделия!


ВНИМАНИЕ! При подготовке к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию, замене рабочего инструмента, убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети.

6.1 СБОРКА И УСТАНОВКА



6.1.1 Установите изделие на ровную сухую поверхность. Рекомендуется установить изделие на верстак или специальный рабочий стол. Через специальные отверстия в станине при помощи болтов закрепите изделие на верстаке (рабочем столе). Проверьте надежность всех соединений.

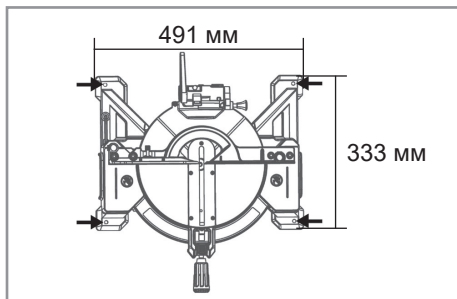

6.1.2 Изделие поставляется в сложенном виде, в положении для транспортировки. Для поднятия режущего блока потяните соответствующий фиксатор на себя и поднимите режущий блок.

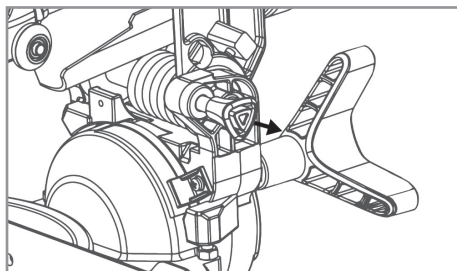


6.1.3 При необходимости установите удлинитель рабочего стола в специальные отверстия по бокам станины.

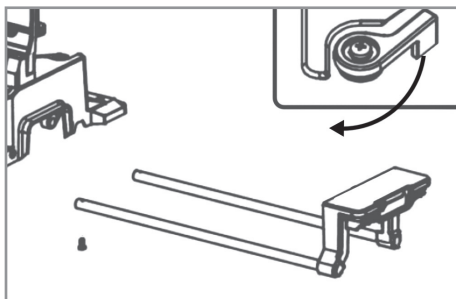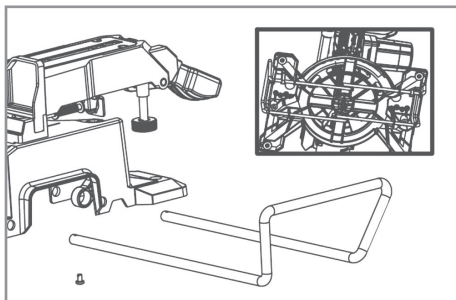


Выдвиньте удлинитель стола на необходимую длину и зафиксируйте.

6.1.4 В одно из двух крепежных отверстий слева или справа от режущего блока установите струбцину.

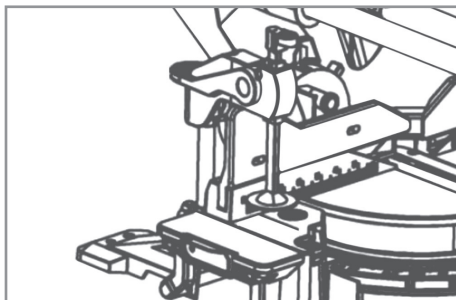

Зафиксируйте струбцину при помощи специального винта.

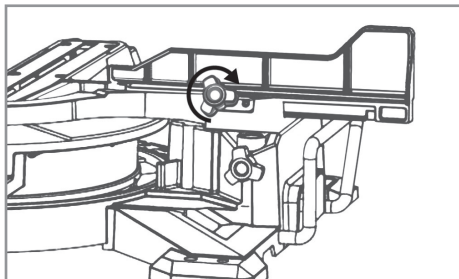

Снимите внешний фланец и удалите старый диск.


ВНИМАНИЕ! Винт крепления диска имеет левую резьбу. Откручивать следует по часовой стрелке.

6.2 УСТАНОВКА / ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА

На изделии установлен пильный диск для проверки работоспособности. Для выполнения поставленных задач рекомендуется установить подходящий для этого пильный диск, выполнив следующие действия:


6.2.1 Поднимите подвижный кожух, чтобы получить доступ к винту крепления диска.

6.2.2 При помощи крестовой отвертки ослабьте винт фиксации защитного кожуха.

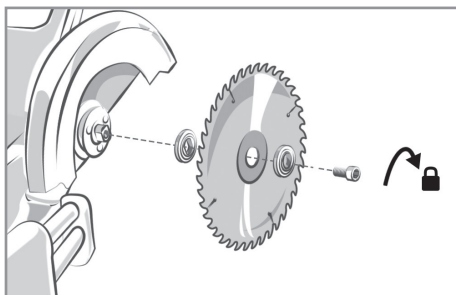

Установите внешний фланец и закрепите диск при помощи винта. Соберите кожух.

6.2.6 Проверьте правильность установки и надежность крепления всех узлов.

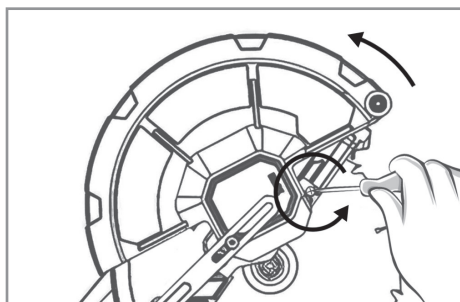



6.2.3 Далее нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя.

6.2.4 При помощи шестигранного ключа открутите винт крепления диска.

6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕОТВОДА

Мы рекомендуем поддерживать изделие и рабочее место в чистоте. Для этого в изделии предусмотрен специальный отвод для опилок.

6.3.1 Для снижения объема опилок необходимо установить мешок для сбора опилок на пылеотвод изделия.

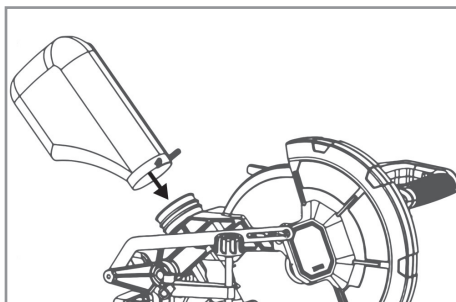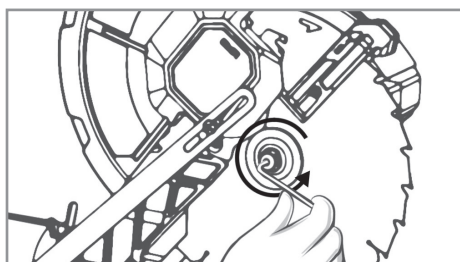

6.3.2 При наличии пылесоса необходимо подключить шланг к пылеотводу через соответствующий переходник.

6.4 РЕГУЛИРОВКА

Поставляемое изделие отрегулировано на заводе. Однако, за время транспортировки настройки могли сбиться. В случае обнаружения каких-либо отклонений в точности распила, выполните проверку и регулировку изделия, согласно п. 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь, что выключатель находится в положении ОТКЛ., параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным в Таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации и на изделии, а также, что используемый удлинитель (при наличии) рассчитан на мощность подключаемого к нему изделия и пылесоса (при наличии)


3. Проверьте целостность изделия, установленного пильного диска, сетевого кабеля, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.

7.1 Нанесите всю необходимую разметку на обрабатываемую заготовку. Убедитесь, что в заготовке отсутствуют посторонние предметы (гвозди, саморезы, скобы и прочее). Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе.

7.2 Выставьте требуемый угол распила.

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения максимальных углов наклона режущего блока удалите оба фронтальных упора во избежание касания режущего блока или направляющих.

7.2.1 Торцевой распил

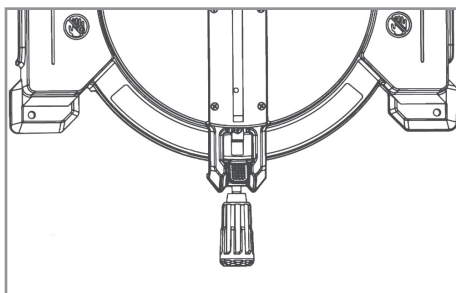


Против часовой стрелки ослабьте рукоятку поворота станины, нажмите на фиксатор поворотной части станины и переведите станину в положение 0° по шкале поворота.

Отпустите фиксатор и закрутите рукоятку поворота станины по часовой стрелке. По шкале наклона режущего блока убедитесь, что режущий блок установлен в положение 0°.


7.2.2 Наклонный распил.

Позволяет распиливать заготовку поперек под прямым углом и наклоном от 0° до 45° в левую и правую стороны.

Установите поворотную станину в положение 0°.

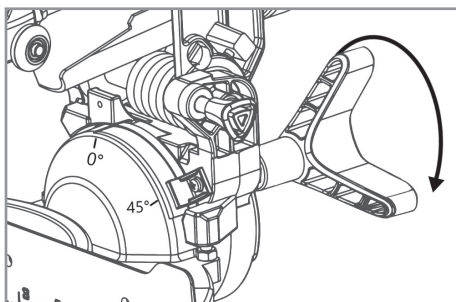

Против часовой стрелки ослабьте рукоятку фиксации угла наклона режущего блока. Наклоняя режущий блок, по шкале угла наклона установите требуемый угол наклона. Зафиксируйте режущий блок путем вращения рукоятки фиксации угла наклона по часовой стрелке до упора.

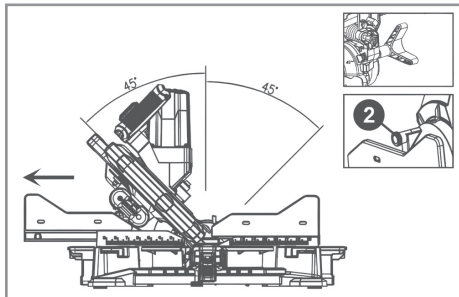


Для наклона вправо перед этим потяните на себя фиксатор наклона.

7.2.3 Скошенный распил.

При вертикальном расположении пильного диска позволяет распиливать заготовку поперек под углом от 0° до 45° с фиксацией в следующих положениях: -45° , $-31,6^\circ$, $-22,5^\circ$, -15° , 0° , 15° , $22,5^\circ$, $31,6^\circ$ и 45° .

По шкале наклона режущего блока убедитесь, что он установлен в положение 0° .

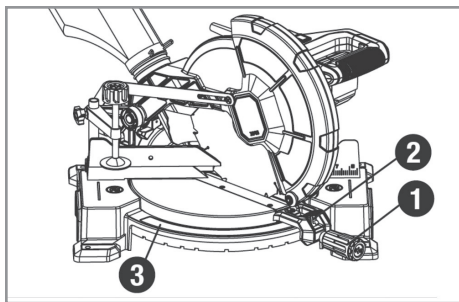


Против часовой стрелки ослабьте рукоятку поворота станины, нажмите на фиксатор поворотной части станины и по шкале поворота станины установи-

те требуемый угол поворота режущего блока. Отпустите фиксатор и закрутите рукоятку поворота станины по часовой стрелке.


7.2.4 Сложный распил (или комбинированный)

Подразумевает поворот и наклон режущего блока от значения 0° , т.е. одновременно наклонный и скошенный распил.

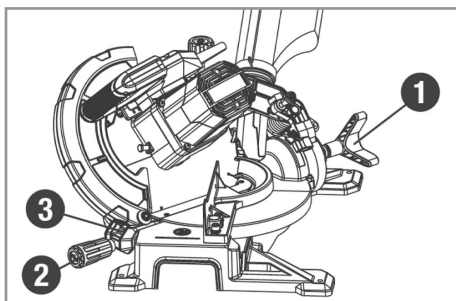


Для выполнения сложного распила сначала установите поворотную станину в требуемое положение и зафиксируйте её. Далее наклоните режущий блок на требуемый угол и зафиксируйте его. Проверьте углы поворота станины и наклона режущего блока, убедитесь в надежности фиксации станины и режущего блока.

7.3 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РАСПИЛА

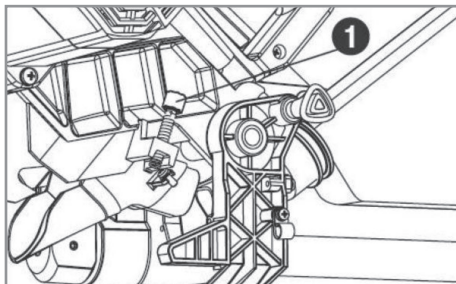


В случае необходимости изменения глубины распила, путем вращения соответствующего регулировочного винта, установите требуемую глубину.

7.4 При помощи соответствующего выключателя включите теньевую подсветку для обозначения линии реза и комфорта при работе.

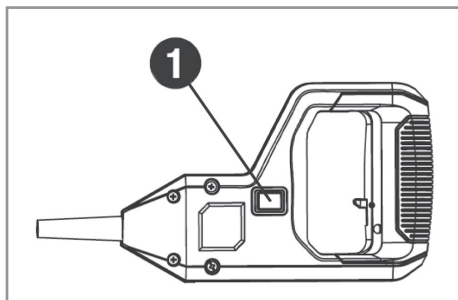


7.5 Установите заготовку на стану. Совместите требуемую линию реза заготовки с направлением распиливания. Зафиксируйте заготовку при помощи струбцины.

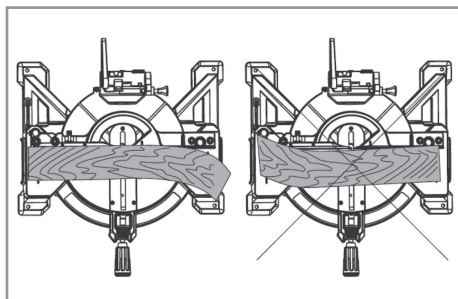

Обратите особое внимание на неровные края. Старайтесь, чтобы к вертикальным упорам пилы прилегал только ровный край заготовки.


7.6 Подсоедините штекер сетевого кабеля к электросети.

7.7 Для включения электроинструмента, сместите в сторону предохранитель от производного пуска и нажмите выключатель.

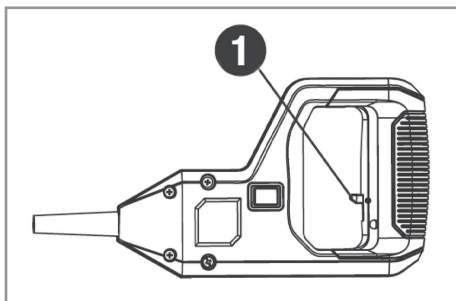

Дождитесь, пока диск наберет максимальные обороты.


7.8 Приступайте к работе. Держась за рукоятку, включите изделие, плавно опустите режущий блок вниз до упора, будьте готовы к контакту диска с заготовкой.

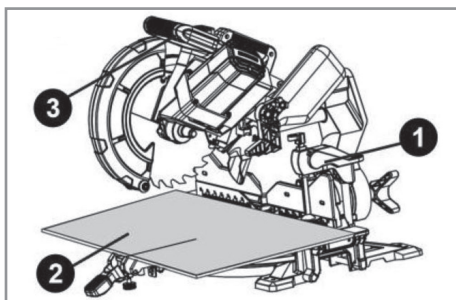

Верните режущий блок в исходное положение. Отпустите выключатель. Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

7.9 В случае распиливания широкой заготовки выполните следующие действия:

7.9.1 Против часовой стрелки ослабьте фиксатор протяжки. Убедитесь, что режущий блок свободно перемещается по направляющим.

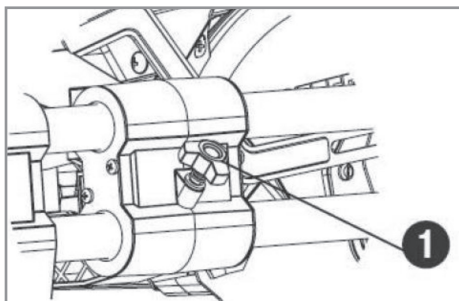

7.9.2 Переместите режущий блок на себя до упора. Включите изделие и дождитесь пока диск наберет максимальные обороты. Плавно опустите режущий блок до упора и переместите его от себя до конца направляющих, поднимите режущий блок и отпустите выключатель.

7.10 Дождитесь полной остановки вращения диска. 7.11 Для отключения изделия отпустите выключатель, дождитесь полной остановки вращения диска и отсоедините штекер сетевого кабеля от электросети.

7.12 Откройте зажимную струбцину и уберите заготовку со станины изделия.

7.13 Произведите техническое обслуживание изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за состоянием пильного диска. При повышенном биении диска (проявляется в вибрации, может быть результатом потери части зубьев или искривления при перегреве) замените его на новый. Для замены диска выполните действия, описанные в пункте 6.2 Установка / замена пильного диска. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия. При заклинивании диска немедленно отпустите выключатель и отключите штекер сетевого кабеля от электросети. Примите меры к освобождению диска.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от пыли и грязи. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.


Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

8.2 В процессе эксплуатации угольные щетки подвержены износу. Своевременная замена угольных щеток значительно увеличит срок службы изделия. Для их замены обращайтесь в авторизованный сервисный центр.


8.3 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: перед транспортировкой или хранением необходимо сложить изделие в транспортировочное положение.

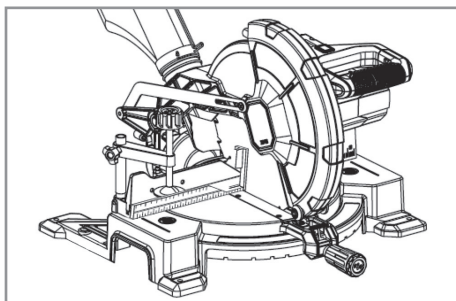

Для этого наклоните режущий блок вниз до упора и зафиксируйте его при помощи специального штифта.

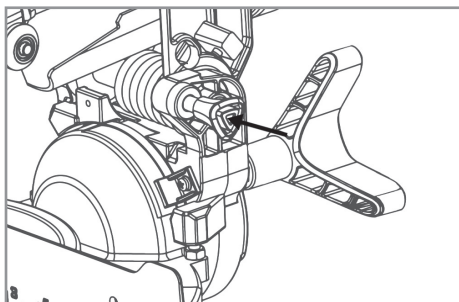

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в закрытом отапливаемом помещении, недоступном для детей и животных. В случае длительного хранения, следует использовать заводскую упаковку.

9.2 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на изделие или его упаковку воды, снега и прочих осадков, а также солнечного и иного излучения.

9.3 Срок хранения изделия составляет 20 лет, указанных в пунктах 9.1 и 9.2.

9.4 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9.5 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухи-

ми. Подробные требования к условиям транспортирования смотрите в ГОСТ 15150-69.

9.6 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

9.7 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Если обнаружена неточность углов распиливания, следует выполнить калибровку изделия.


11.1 Точность распила заготовки под углом 90° относительно станины проверяется угольником между плоскостью диска и поворотной частью станины.

11.2 Точность распила под углом 45° проверяется только после п.6.4.1 при помощи угольника 45° между плоскостью диска и поворотной частью станины.

В случае отклонения угла распила от эталона, следует выполнить юстировку, вращая ограничители наклона режущего блока против или по часовой стрелке отрегулируйте угол наклона, чтобы он соответствовал эталонному инструменту.


11.3 Угол установки фронтальных упоров проверяется угольником между плоскостью диска и каждым фронтальным упором отдельно. Поворотный стол установлен в 0° .

11.4 Юстировка указателя угла поворотного стола.

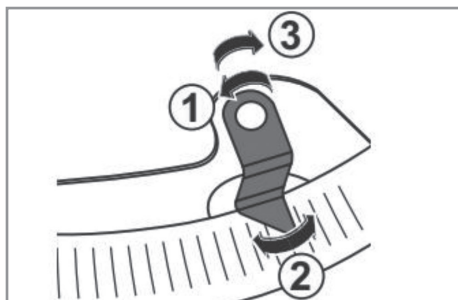

Установите поворотную часть станины в нулевое положение с фиксацией. Открутите винт фиксации указателя угла поворота и сместите его в значение 0° . Затяните винт указателя.

11.5 Юстировка указателя угла наклона режущего блока.

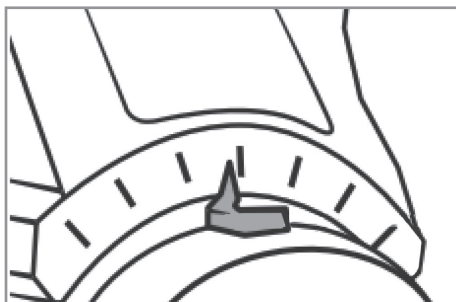

Установите режущий блок в вертикальное положение до упора. Открутите винт фиксации указателя наклона. Установите указатель в положение 0° и затяните винт указателя.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торговой организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товар.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Обращаем Ваше внимание на исключительное бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий явля-

ется действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или

хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Срок службы изделия составляет
3 года.**

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать на сайте **stavp.pф**, **stavr-tools.ru** или у продавца.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Омега».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:

mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Йонкан Балюкс Электрик Пауэр Тулс Ко Лимитед.

Адрес: Улица Мэйлун, 220, промышленная зона Чэнси, уезд Юнкан, провинция Чжэцзян, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

Срок гарантии 36 месяцев
Кепілдік мерзімі 36 ай

STAVR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



stavr-tools.ru

Құрметті сатып алушы!

Сізге STAVR сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өнімміздің сапасына сенімдіміз және әрқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе stavr-tools.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады.

Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

Пила торцовочная

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

SMS 255SL-L

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуыммен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мері

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

