


ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО

INFORCE

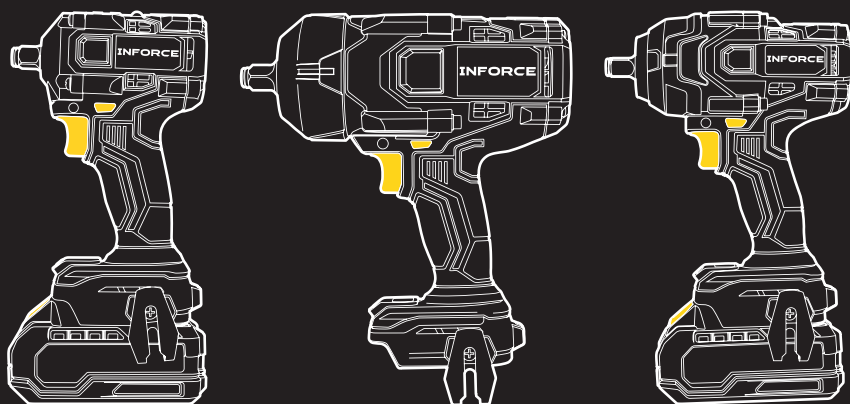

Руководство по эксплуатации

Ударный гайковерт

CIW420-2-4-BL, CIW850-2-4-BL, CIW1350-0-BL

5 этапов контроля качества Inforce

INFORCE.RU

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

Финиш

Товар отправляется на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

750 кв. м

занимают склад и испытательные помещения

400 ед.

товаров ежемесячно проходят входной контроль

50 ед.

товаров проходят предпродажную подготовку: собираются, доукомплектовываются

30 new

новинок в течение месяца проходят сложное многоступенчатое тестирование

Уникальные факты



Сотрудники работают не только в России, но и за границей — они контролируют производство на заводах-партнерах



Технику дополнительно тестируют на реальных строительных объектах и в действующих мастерских



Специалисты лаборатории разрабатывают технические задания, по которым создаются новинки Inforce

Содержание

Назначение	5
Комплектность.....	5
Технические характеристики	6
Основные компоненты.....	7
Меры предосторожности.....	10
Предупреждающие знаки.....	12
Аккумулятор.....	13
Подготовка к работе.....	14
Эксплуатация.....	14
Техническое обслуживание	19
Сведения о квалификации обслуживающего персонала	20
Перечень критических отказов	20
Критерии предельных состояний	20
Транспортировка, хранение, утилизация	21
Взрыв-схемы	22
Гарантийные обязательства	29
Адреса сервисных центров.....	30

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки INFORCE.

В данном руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия / Декларация о соответствии

Назначение

Ударный гайковерт предназначен для закручивания и откручивания болтов и гаек.

Комплектность

Модели CIW420-2-4-BL CIW850-2-4-BL

1. Ударный гайковерт – 1 шт.
2. Аккумулятор – 2 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Кейс – 1 шт.
5. Поясная клипса – 1 шт.
6. Крепежный болт – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Модель CIW1350-0-BL


1. Ударный гайковерт – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	CIW420-2-4-BL	CIW850-2-4-BL	CIW1350-0-BL
Макс. крутящий момент, Н·м	420	850	1 350
Наличие удара	Есть	Есть	Есть
Макс. частота ударов, уд/мин	3 500	2 800	2 200
Размер патрона, дюйм	1/2	1/2	1/2
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	18	18	18
Частота вращения шпинделя, об/мин	0 – 1 850 / 0 – 2 450	0 – 2 400	0 – 1 800
Емкость аккумулятора, А·ч	4	4	–
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2	2	–
Зарядное устройство в комплекте	Есть	Есть	Нет
Входное напряжение зарядного устройства, В	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Выходное напряжение зарядного устройства, В	18	18	18


Основные компоненты

Модель CIW420-2-4-BL

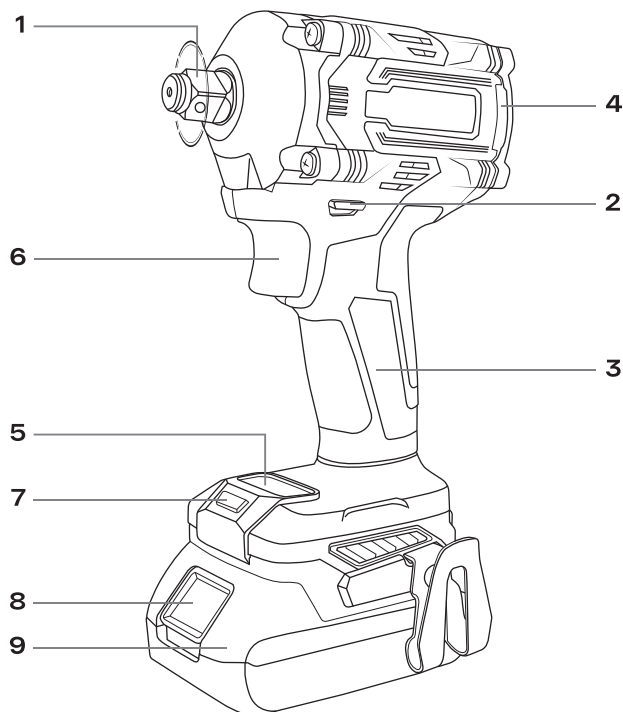


1. Размер патрона 1/2"
2. Переключатель направления вращения и блокировка куркового выключателя
3. Рукоятка
4. Вентиляционное отверстие
5. Панель управления
6. Курковый выключатель
7. Светодиодная лампа
8. Кнопка фиксации аккумулятора
9. Аккумулятор

Модель CIW850-2-4-BL

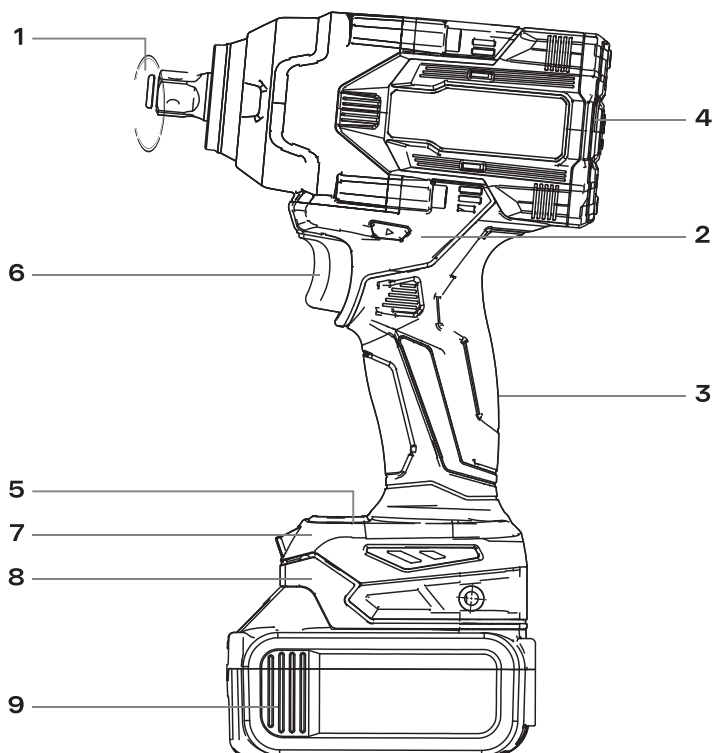

1. Размер патрона 1/2"
2. Переключатель направления вращения и блокировка куркового выключателя
3. Рукоятка
4. Вентиляционное отверстие
5. Панель управления
6. Курковый выключатель
7. Светодиодная лампа
8. Кнопка фиксации аккумулятора
9. Индикатор состояния аккумулятора

Модель CIW1350-O-BL

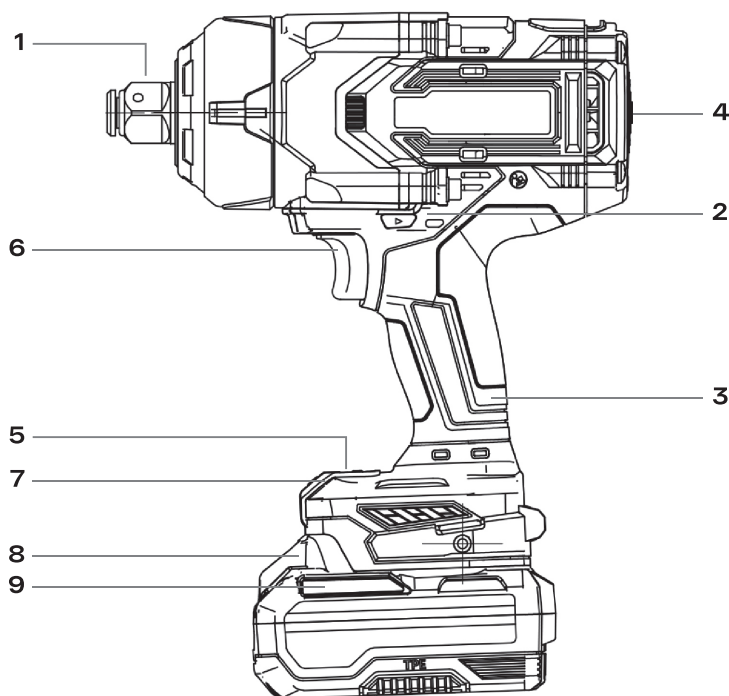

1. Размер патрона 3/4"
2. Переключатель направления вращения и блокировка куркового выключателя
3. Рукоятка
4. Вентиляционное отверстие
5. Панель управления
6. Курковый выключатель
7. Светодиодная лампа
8. Кнопка фиксации аккумулятора (аккумулятор поставляется отдельно)
9. Индикатор состояния аккумулятора (аккумулятор поставляется отдельно)

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поддерживайте рабочую зону в чистоте. Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Не допускайте нахождения посторонних людей в рабочей зоне во время работы с электроинструментом.
- Не используйте электроинструменты на открытом воздухе во время дождя или во влажных условиях. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Применение в соответствующих условиях средств индивидуальной защиты (противопылевых масок, нескользящей обуви, касок или противошумных наушников) поможет снизить травматизм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Убедитесь, что его выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, перед взятием в руки или переноской инструмента.
- Перед включением изделия удалите весь вспомогательный инструмент из рабочей зоны.
- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, ювелирные изделия и распущенные длинные волосы могут попасть в движущиеся части изделия.
- Если инструмент планируется использовать совместно с оборудова-

нием для удаления и сбора пыли, убедитесь, что данное оборудование присоединено и используется надлежащим образом.

- Не применяйте излишнее усилие к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для вашей задачи. Он выполнит работу лучше и безопаснее, с той скоростью, для которой он предназначен.
- Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, перед любыми регулировками, заменой аксессуаров или хранением электроинструмента. Такие профилактические меры снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Своевременно проверяйте, нет ли перекоса или заклинивания движущихся частей, поломки деталей или повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием.
- Используйте электроинструмент только по назначению.
- Заряжайте изделие только с помощью оригинального зарядного устройства.
- Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторами.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. При случайном контакте с кожей промойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- При обслуживании инструмента используйте оригинальные запасные части.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Используйте защитные очки.



Используйте защитные наушники.



Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.



Извлеките аккумулятор перед техобслуживанием.



Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

1. Снимите аккумулятор с рукоятки, нажав кнопку фиксации аккумулятора вниз и потянув аккумулятор вперед от основания инструмента.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке зарядного устройства, напряжению сети.
3. Установите аккумулятор на зарядное устройство. Загорится красный индикатор, сигнализирующий, что аккумулятор заряжается. По завершении зарядки красный индикатор погаснет, а зеленый индикатор загорится. Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает примерно 1 час.
4. Во время зарядки аккумулятор может слегка нагреваться.
5. Если зарядка не происходит:
 - убедитесь, что в электрической розетке есть напряжение;
 - убедитесь, что контакты зарядного устройства не повреждены и соприкасаются с выводами аккумулятора.

Индикация заряда аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку на задней стороне аккумулятора.

- Все индикаторы горят: аккумулятор полностью заряжен.
- Горят желтый и красный индикаторы: аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.
- Горит красный индикатор: аккумулятор разряжен, необходимо зарядить.

Светодиодная лампа

Светодиодная лампа может использоваться в условиях слабого освещения для подсветки рабочей зоны. Светодиодная лампа загорается при нажатии куркового выключателя.

Подготовка к работе



Внимание!

Всегда блокируйте курковый выключатель и извлекайте аккумулятор из инструмента перед техобслуживанием.

Установка аккумулятора

Установите переключатель направления вращения в центральное положение, чтобы предотвратить случайный запуск инструмента. Вставьте заряженный аккумулятор в рукоятку так, чтобы он ощутимо зашел в зацепление и плотно прилегал к рукоятке.

Эксплуатация

Для включения инструмента нажмите на курковый выключатель и удерживайте его.

Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель.

Курковый выключатель обеспечивает регулировку скорости: чем сильнее нажатие, тем выше скорость вращения. Легкое нажатие дает низкую скорость, а более сильное увеличивает скорость.

Настройка скорости

Для модели CIW420-2-4-BL

Двигатель оснащен электронной муфтой с двумя настройками скорости (вращение по часовой стрелке): 1 и 2 (низкая и высокая).

Настройка скорости выполняется нажатием кнопки СКОРОСТЬ на панели управления.

При кратковременном нажатии на курковый выключатель активируется электронная муфта..

Индикация скорости:

При включении горит один зеленый индикатор – скорость 1;

горят два зеленых индикатора – скорость 2.

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ на панели управления для переключения между двумя режимами скорости (вращение по часовой стрелке).

Скорость	Об/мин	Уд/мин
1-я скорость	1 850	2 800
2-я скорость	2 450	3 500
Обратное вращение	2 450	3 500

Электронная муфта также имеет два режима обратного вращения: обратное вращение и автоматическая остановка.

Режим обратного вращения активируется автоматически, когда переключатель направления вращения установлен в положение обратного вращения. При этом индикаторы на панели управления не загораются. При нажатии куркового выключателя инструмент будет работать в обратном направлении до тех пор, пока вы не отпустите курковый выключатель.

Функция автоматической остановки при обратном вращении включается нажатием кнопки РЕЖИМЫ на панели управления. При этом загорится красный индикатор .

При нажатии куркового выключателя инструмент начнет откручивать крепежный элемент в обратном направлении. Как только крепежный элемент ослабнет и сопротивление исчезнет, инструмент остановится во избежание повреждения крепежного элемента.

Чтобы отключить режим автоматической остановки и вернуться в режим обратного вращения, нажмите кнопку РЕЖИМЫ, красный индикатор погаснет.



Внимание!

Функции обратного вращения и автоматической остановки не доступны на скорости 1 и 2.

Для модели CIW850-2-4-BL

Двигатель оснащен электронной муфтой с тремя настройками скорости (вращение по часовой стрелке): 1, 2 и 3 (низкая, средняя и высокая).

Настройка скорости выполняется нажатием кнопки СКОРОСТЬ на панели управления.

При кратковременном нажатии на курковый выключатель активируется электронная муфта.

Индикация скорости:

При включении горит один зеленый индикатор – скорость 1;

горят два зеленых индикатора – скорость 2;

горят три зеленых индикатора – скорость 3.

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ на панели управления для переключения между тремя режимами скорости (вращение по часовой стрелке).

Скорость	Об/мин	Уд/мин
1-я скорость	0 – 1 400	0 – 1 800
2-я скорость	0 – 1 900	0 – 2 200
3-я скорость	0 – 2 400	0 – 2 800
Обратное вращение	0 – 2 400	0 – 2 800

Электронная муфта также имеет два режима обратного вращения: обратное вращение и автоматическая остановка.

Режим обратного вращения активируется автоматически, когда переключатель направления вращения установлен в положение обратного вращения. При этом индикаторы на панели управления не загораются. При нажатии куркового выключателя инструмент будет работать в обратном направлении до тех пор, пока вы не отпустите курковый выключатель.

Функция автоматической остановки при обратном вращении включается нажатием кнопки на панели управления. При этом загорится красный индикатор.

При нажатии куркового выключателя инструмент начнет откручивать крепежный элемент в обратном направлении. Как только крепежный элемент ослабнет и сопротивление исчезнет, инструмент остановится во избежание повреждения крепежного элемента.

Чтобы отключить режим автоматической остановки и вернуться в режим обратного вращения, нажмите кнопку, красный индикатор погаснет.



Внимание!

Функции обратного вращения и автоматической остановки не доступны на скорости 1, 2 и 3.

Для модели CIW1350-O-BL

Двигатель оснащен электронной муфтой с тремя настройками скорости (вращение по часовой стрелке): 1, 2 и 3 (низкая, средняя и высокая).

Настройка скорости выполняется нажатием кнопки СКОРОСТЬ на панели управления.

При кратковременном нажатии на курковый выключатель активируется электронная муфта.

Индикация скорости

При включении горит один зеленый индикатор – скорость 1;

горят два зеленых индикатора – скорость 2;

горят три зеленых индикатора – скорость 3.

Нажмите кнопку СКОРОСТЬ на панели управления для переключения между тремя режимами скорости (вращение по часовой стрелке).

Скорость	Об/мин	Уд/мин
1-я скорость	0 – 1 100	0 – 1 000
2-я скорость	0 – 1 400	0 – 1 600
3-я скорость	0 – 1 800	0 – 2 200
Обратное вращение	0 – 1 800	0 – 2 200

Электронная муфта также имеет два режима обратного вращения: обратное вращение и автоматическая остановка.

Режим обратного вращения активируется автоматически, когда переключатель направления вращения установлен в положение обратного вращения. При этом индикаторы на панели управления не загораются. При нажатии куркового выключателя инструмент будет работать в обратном направлении до тех пор, пока вы не отпустите курковый выключатель.

Функция автоматической остановки при обратном вращении включается нажатием кнопки на панели управления. При этом загорится красный индикатор.

При нажатии куркового выключателя инструмент начнет откручивать крепежный элемент в обратном направлении. Как только крепежный элемент ослабнет и сопротивление исчезнет, инструмент остановится во избежание повреждения крепежного элемента.

Чтобы отключить режим автоматической остановки и вернуться в режим обратного вращения, нажмите кнопку, красный индикатор погаснет.



Внимание!

Функции обратного вращения и автоматической остановки не доступны на скорости 1, 2 и 3.

Установка и снятие сменного инструмента

Вставьте сменный инструмент в посадочный квадрат инструмента и надавите, пока он не зафиксируется.

Для снятия сменного инструмента потяните его, одновременно поворачивая вперед-назад.



Внимание!

При снятии сменного инструмента используйте защитные перчатки. Сменный инструмент может быть горячим после длительной работы.

Техническое обслуживание

Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.

Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, перед техобслуживанием и чисткой.

Если вы не используете аккумулятор в течение длительного времени, заряжайте его раз в шесть месяцев.

Чистка

1. Следите за тем, чтобы защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми (без пыли). Очищайте инструмент чистой тканью или с помощью сжатого воздуха при низком давлении.
2. Рекомендуется очищать инструмент от пыли после каждого использования.
3. Регулярно протирайте инструмент влажной тканью. Не используйте чистящие средства – они могут повредить пластиковые детали инструмента. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь инструмента.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует прекратить использование изделия и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее при условии защиты изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение


Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте. Возможные неисправности следует устранять перед помещением изделия на хранение.

Утилизация

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

Взрыв-схемы

Модель CIW420-2-4-BL

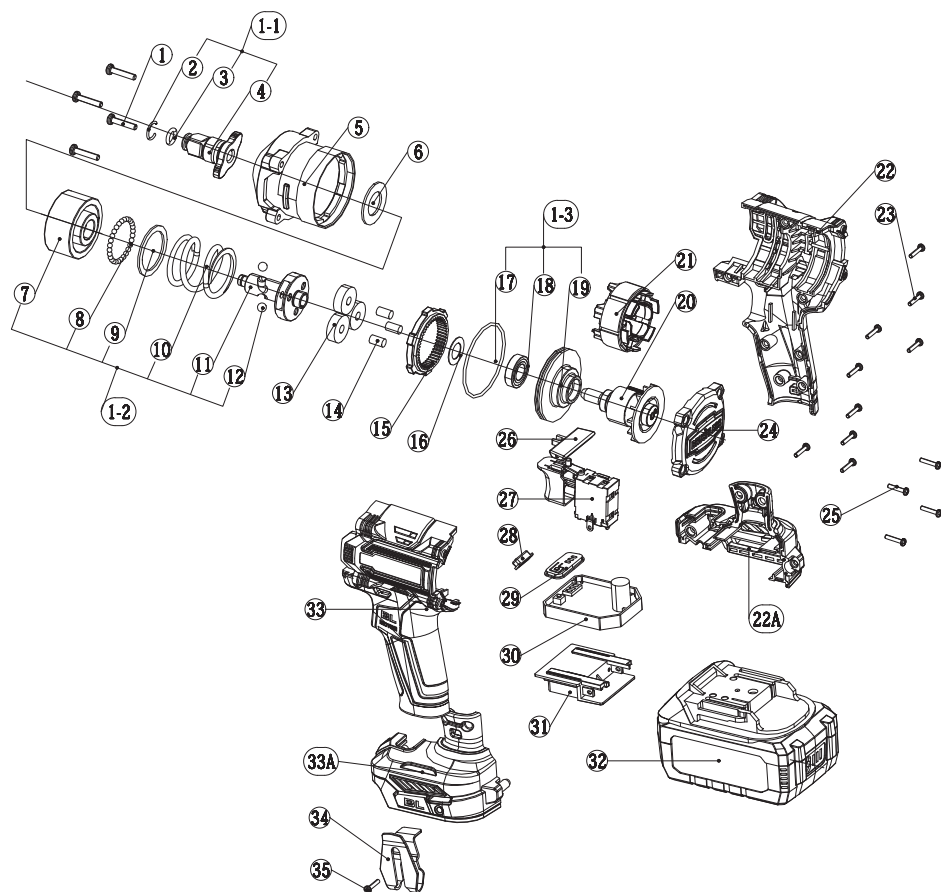


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Винт ST4,0 × 20	4	17	Уплотнительное кольцо	1
2	Уплотнительное кольцо	1	18	Подшипник	1
3	Стопорное кольцо	1	19	Задняя крышка редуктора	1
4	Наковальня	1	20	Ротор двигателя	1
5	Алюминиевый корпус редуктора	1	21	Статор двигателя	1
6	Шайба	1	22	Правая часть корпуса	1
7	Молоток	1	22А	Опора правой части корпуса	1
8	Стальной шарик	22	23	Винт ST3 × 16	7
9	Шайба	1	24	Задняя крышка	1
10	Пружина	1	25	Винт ST3 × 16	4
11	Стальной шарик	2	26	Переключатель направления вращения	1
12	Центральный вал	1	27	Выключатель	1
13	Планетарная шестерня	3	28	Крышка светодиодной лампы	1
14	Штифт	3	29	Панель управления	1
15	Внутренняя шестерня	1	30	Плата контроллера	1
16	Шайба	1	31	Держатель контактной пластины	1

№	Наименование	Кол- во	№	Наименование	Кол- во
32	Аккумулятор	1	34	Поясная клипса	1
33	Левая часть корпуса	1	35	Винт ST4 × 5	1
33А	Опора левой части корпуса	1			

Взрыв-схемы


Модель CIW850-2-4-BL

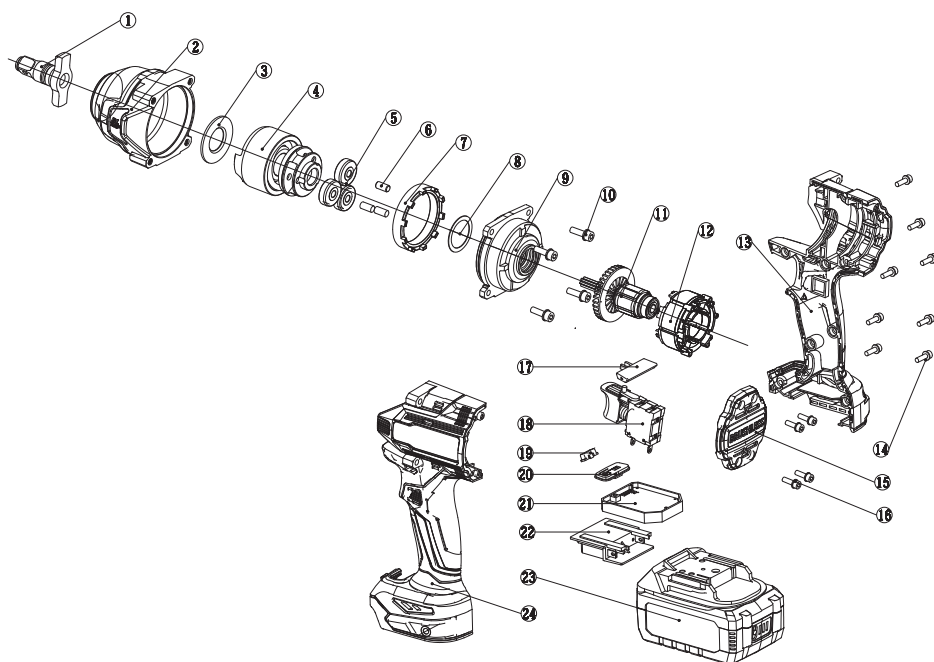

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Выходной вал	1	13	Правая часть корпуса	1
2	Алюминиевый корпус редуктора	1	14	Винт ST4 × 16	8
3	Шайба	1	15	Задняя крышка	1
4	Ударный механизм	1	16	Винт ST5 × 16	4
5	Планетарная шестерня	3	17	Переключатель направления вращения	1
6	Штифт 6 × 12	3	18	Выключатель	1
7	Внутренняя шестерня	1	19	Крышка светодиодной лампы	1
8	Шайба	1	20	Панель управления	1
9	Задняя крышка редуктора	1	21	Плата контроллера	1
10	Винт M5 × 30	4	22	Держатель контактной пластины	1
11	Ротор двигателя	1	23	Аккумулятор	1
12	Статор двигателя	1	24	Левая часть корпуса	1

Взрыв-схемы

Модель CIW1350-0-BL

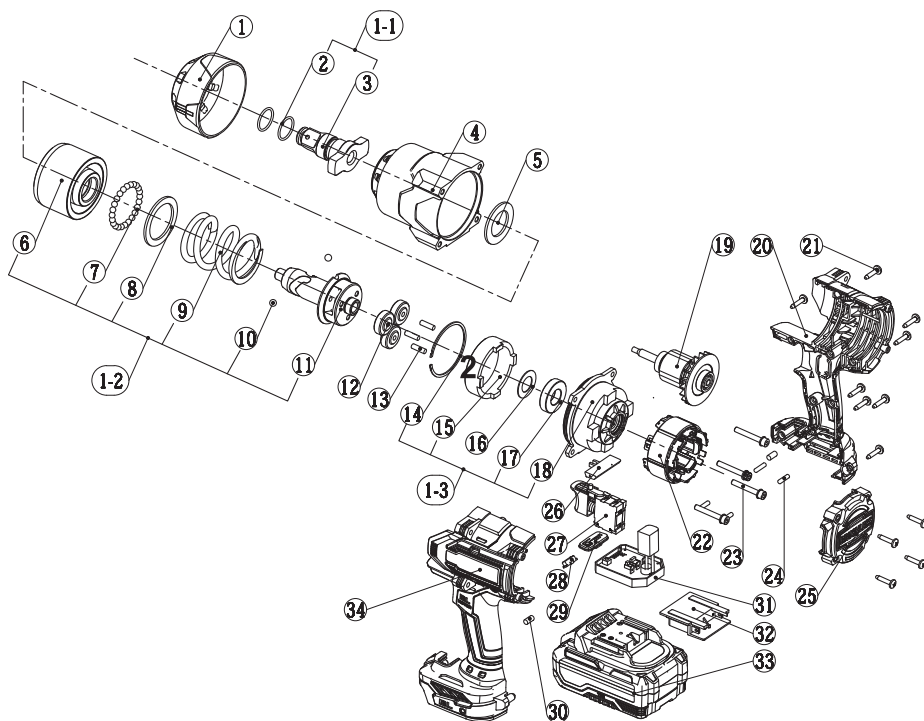

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Передняя крышка	1	18	Задняя крышка редуктора	1
2	Уплотнительное кольцо	1	19	Ротор двигателя	1
3	Наковальня	1	20	Правая часть корпуса	1
4	Алюминиевый корпус редуктора	1	21	Винт ST4 × 16	13
5	Шайба	1	22	Статор двигателя	1
6	Молоток	1	23	Крепежный винт	4
7	Стальной шарик	20	24	Штифт	2
8	Шайба	1	25	Задняя крышка	1
9	Пружина	1	26	Переключатель направления вращения	1
10	Стальной шарик	2	27	Выключатель	1
11	Центральный вал	1	28	Крышка светодиодной лампы	1
12	Планетарная шестерня	3	29	Панель управления	1
13	Штифт	3	30	Штифт	2
14	Стопорное кольцо	1	31	Плата контроллера	1
15	Внутренняя шестерня	1	32	Держатель контактной пластины	1
16	Шайба	1	33	Аккумулятор	1
17	Подшипник	1	34	Левая часть корпуса	1

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер TM INFORCE**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае



Гарантийный талон

INFORCE

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

★★★★★

Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта
ВсеИнструменты.ру



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте
vseinstrumenti.ru

8-800-550-37-70